

Indholdsfortegnelse

Sagsnavn:
Strandsegårdsvej, 3310 Ølst

Dato:
19-01-2023

Profil Rapport	1
Strækings Oversigt	2
Inspektion: 1	
Projekt Information	45
Klassifikationer	46
Strækning: 1, 4 --- 3	47
Strækning: 2, 6 --- 5	50
Strækning: 3, 5 --- 4	54
Strækning: 4, 7 --- 6	63
Strækning: 5, 16 --- 15	74
Strækning: 6, 5 --- 4	77
Strækning: 7, 4 --- 3	85
Strækning: 8, 24 --- 23	89
Strækning: 9, 26 --- 25	95
Strækning: 10, 27 --- 26	98
Strækning: 11, 10 --- SØ	103
Strækning: 12, 11 --- 10	108
Strækning: 13, 15 --- 14	111
Strækning: 14, 14 --- 13A	116
Strækning: 15, 13A --- 13	124
Strækning: 16, SØ --- 8	126
Strækning: 17, 31 --- 30	133
Strækning: 18, 30 --- 29	140
Strækning: 19, 29 --- 28	144
Strækning: 20, 28 --- 27	149
Strækning: 21, 25 --- 25A	156
Strækning: 22, 23 --- 21	160
Strækning: 23, 22 --- 21	170
Strækning: 24, 3 --- 1	175
Strækning: 25, 3 --- 1	180

Indholdsfortegnelse

Sagsnavn:
Strandsegårdsvej, 3310 ØlstDato:
19-01-2023

Strækning: 26, 8A --- 7	186
Strækning: 27, 8 --- 8A	192
Strækning: 28, 8 --- 8A	195
Strækning: 29, 8 --- 8A	210
Strækning: 30, 13 --- 11	215
Strækning: 31, 13 --- 11	224

By :



Sejersten Kloakservice AS
 Strandsegårdsvej 1
 Ølsted
 Tel: 47 31 00 92
 Fax:
 Email: info@sejersten-kloak.dk

Dim / Hovedledninger

Projektnavn Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted	Projektnummer :	Ansvarshavende :	Dato : 19-01-2023
---	-----------------	------------------	-----------------------------

No.	Start MH	End MH	Date	Street	Tape No.	Material	m	(m)
18	30	29	25-01-2023	Solbrinken 7		Gl. Ler	10,76	10,76

Rør Størrelse: Ø 100 = 10,76 m (10,76 m)

No.	Start MH	End MH	Date	Street	Tape No.	Material	m	(m)
12	11	10	24-01-2023	Moseskellet 1		Plast	6,60	6,60
14	14	13A	24-01-2023	Østervangen 4		Plast	28,41	28,41
15	13A	13	24-01-2023	Østervangen 4		Plast	1,27	1,27
17	31	30	25-01-2023	Søvænget 8		Plast	22,27	22,27
30	13	11	30-01-2023	Østervangen 4 (baghave)		Plast	10,56	10,54

Rør Størrelse: Ø 110 = 69,11 m (69,09 m)

No.	Start MH	End MH	Date	Street	Tape No.	Material	m	(m)
3	5	4	20-01-2023	Grøftkanten 1		Gl. Ler	16,59	16,59
31	13	11	30-01-2023	Østervangen 4 (baghave)		Gl. Ler	15,92	15,92

Rør Størrelse: Ø 150 = 32,51 m (32,51 m)

No.	Start MH	End MH	Date	Street	Tape No.	Material	m	(m)
1	4	3	19-01-2023	Fjordlinen 4		Plast	1,73	1,73
2	6	5	19-01-2023	Grøftkanten 2		Plast	5,65	5,65
4	7	6	20-01-2023	Grøftkanten 2		Plast	34,73	34,73
5	16	15	23-01-2023	Strandsegård		Plast	2,00	2,00
6	5	4	23-01-2023	Grøftkanten		Plast	55,59	55,59
7	4	3	23-01-2023	Fjordlinien		Plast	6,44	6,44
8	24	23	23-01-2023	Troldskoven		Plast	22,74	22,74
9	26	25	23-01-2023	Troldskoven 7		Plast	5,73	5,73
10	27	26	23-01-2023	Troldskoven 7		Plast	17,36	17,36
11	10	SØ	24-01-2023	Moseskellet 2		Plast	20,94	20,93
13	15	14	24-01-2023	Østervangen 3		Plast	9,29	9,29
16	SØ	8	24-01-2023	SØ		Plast	23,61	23,61
19	29	28	25-01-2023	Solbrinken 8		Plast	39,88	39,88
20	28	27	25-01-2023	Solbrinken 8/ Troldskoven 7		Plast	23,21	23,08
21	25	25A	25-01-2023	Troldskoven 10		Plast	7,29	7,28
23	22	21	26-01-2023	Troldskoven 2 (strand)		Plast	7,72	7,72
24	3	1	26-01-2023	Fjordlinien 3		Plast	39,26	39,26
25	3	1	26-01-2023	Fjordlinien 3		Plast	32,00	31,94
26	8A	7	27-01-2023	Grøftkanten 2 (baghave)		Plast	15,50	15,49
27	8	8A	27-01-2023	Søvænget 1		Plast	0,33	0,33
28	8	8A	27-01-2023	Søvænget 1		Plast	44,86	44,86
29	8	8A	27-01-2023	Søvænget 1		Plast	22,14	22,14

Rør Størrelse: Ø 160 = 438 m (437,78 m)

No.	Start MH	End MH	Date	Street	Tape No.	Material	m	(m)
22	23	21	26-01-2023	Troldskoven 2 (strand)		Plast	63,40	63,40

Rør Størrelse: Ø 200 = 63,4 m (63,4 m)

Alle strækninger = 613,78 m (613,54 m)

Projekt StatistikSagsnavn:
Strandsegårdsvej, 3310Dato
19-01-2023~~Ølsted~~

Total længde hovedledninger	210,85 m
Antal meter hovedledning inspiceret	210,70 m
Antal meter ikke inspiceret hovedledning	0,15 m
Total længde stikledninger	0,00 m
Antal meter inspiceret stikledninger	0,00 m
Antal meter ikke inspiceret stikledninger	0,00 m
Antal hovedledningsstrækninger	13
Antal stikledninger	0
Antal Fotos	542



--	--	--	--	--

--	--



4

0,00

S1

Vand , klasse 2 / Start I 4 Start i brønd.

0,00

BE1A

Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start

0,02

OK0R

Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 06 / 30 grader - skønnet

1,45

FS3FÅ

FS3, Forskudt samling, Åben samling / Skønner forskudt/ åben samling kan ikke se hvad der sker under vandet

1,47

DE3P

Deformation klasse 3, fra urref 04 til urref 08, Punktdeformation / Skønner DE3 i samling kan ikke se hvad der sker under vandet

1,73

BE1A

Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Stop

3

1,73

S3

Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet kan ikke få trator gennem samling mulig deformation kan ikke se hvad der sker under vandet



--	--	--	--	--

--	--



5

0,00

S1

Vand , klasse 4 / Start I 5 Starter i 10 cm inde i ledning
grundet høj kandt i brønd

0,00

BE1A

Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af
anden type, Start

0,05

BM

Bemærkning / Kunden er infomeret om høj vandstand

2,25

VA

Vand , klasse 4 / VA60%

3,04

VA

Vand , klasse 4 / skønnet, VA70%

3,56

VA

Vand , klasse 4 / VA50%

3,93

VA

Vand , klasse 3 / VA20%

3,98

BM

Bemærkning / vanddråbe på lindsen

4,20

BM

Bemærkning / indvendig svejsevulst

4,98

FS2RÅ

FS2, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling

5,34

BE1A

Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af
anden type, Stop

6

5,65

S2

Vand , klasse 4 / Slut I 6 Slut i brønd

--	--	--	--	--

--	--

	5	0,00	S1	Vand , klasse 2 / Start I 5 Start i brønd
		0,00	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start
		0,10	RB3L	Rørbrud klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Langsgående revne langs røraksen
		0,15	FS2F	FS2, Forskudt samling, Start
		0,49	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
		2,18	VA	Vand , klasse 4 / VA30%
		2,70	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
		3,75	BE1UR	Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 05, Udfældninger, På rørvæg
		4,13	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
		4,81	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
		5,01	VA	Vand , klasse 4 / VA50%
		5,79	FS3F	FS3, Forskudt samling
		6,34	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
		8,29	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
		10,40	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 02 til urref 05, Fine rødder / Rødder i samling
		10,80	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 09 til urref 10, Fine rødder / Rødder i samling
		11,14	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 10 til urref 11, Fine rødder / rødder i samling
		12,38	RB2L	Rørbrud klasse 2, fra urref 08 til urref 09, Langsgående revne langs røraksen
		12,76	FS2FÅ	FS2, Forskudt samling, Åben samling
		13,09	FS3F	FS3, Forskudt samling



--	--	--	--	--

.....14,41	RØ2F	Rødder klasse 2, fra urref 09 til urref 03, Fine rødder / Rødder kommer ind af samling
.....15,58	VA	Vand , klasse 4 / VA30%
.....15,88	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
.....16,15	VA	Vand , klasse 4 / VA50%
.....16,20	RØ3P	Rødder klasse 3, fra urref 07 til urref 11, Pælerod / Pilerod kommer ind af samling
.....16,52	RØ3P	Rødder klasse 3, fra urref 07 til urref 11, Pælerod / Pilerod kommer ind af samling
.....16,59	FS2F	FS2, Forskudt samling, Stop
.....16,59	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
416,59	S3	Vand , klasse 4 / Inspektion stop Grundet kan ikke få kamera forbi pilerødder.



--	--	--	--	--

--	--



0,00	S1	Vand , klasse 3 / Start I 6 Start i brønd
0,22	FS3F	FS3, Forskudt samling
0,24	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring
0,32	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start
0,53	BE1US	Belægninger klasse 1, fra urref 08 til urref 05, Udfældninger, I samling
0,85	FS2F	FS2, Forskudt samling, Start
3,62	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
3,90	BE1US	Belægninger klasse 1, fra urref 02 til urref 04, Udfældninger, I samling
4,28	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring
4,28	FS2F	FS2, Forskudt samling, Stop
4,29	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
4,47	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 03 / 30 grader - skønnet
4,92	GR0	Grenrør klasse 0, urref 09
4,95	VA	Vand , klasse 4 / VA50%
5,56	VA	Vand , klasse 4 / VA30%
6,68	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
8,43	VA	Vand , klasse 4 / VA50%
8,44	FS1R	FS1, Retningsændring i samling urref 03
11,45	FS1R	FS1, Retningsændring i samling urref 03
12,22	VA	Vand , klasse 4 / VA60%

----- 12,24	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 05 til urref 07, Sand/Grus, Start / vand 60% skønnet - klart vand
----- 16,10	VA	Vand , klasse 4 / VA70%
----- 18,29	VA	Vand , klasse 4 / VA60%
----- 21,00	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
----- 21,22	VA	Vand , klasse 4 / VA30%
----- 21,36	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 05 til urref 07, Sand/Grus, Stop
----- 22,17	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
----- 22,67	VA	Vand , klasse 4 / VA50%
----- 24,49	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
----- 26,67	VA	Vand , klasse 4 / VA50%
----- 29,67	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
----- 31,99	VA	Vand , klasse 4 / VA50%
----- 33,75	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet - klart vand, VA60%
----- 33,77	AF1S	Aflejring klasse 1, fra urref 05 til urref 07, Sand/Grus, Start
----- 34,26	VA	Vand , klasse 4 / VA70%
----- 34,54	VA	Vand , klasse 4 / VA80%
----- 34,59	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
----- 34,59	AF1S	Aflejring klasse 1, fra urref 05 til urref 07, Sand/Grus, Stop
----- 34,73	S2	Vand , klasse 4 / Slut I 7 Slut i Sandfang brønd



--	--	--	--	--

--	--



15

0,00

S1

Vand , klasse 1 / Start I 15 Start i brønd

0,07

BE1A

Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start

1,25

RØ2R

Rødder klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Rodklump, Start

1,69

RØ2R

Rødder klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Rodklump / Rødder kommer ind af samling

1,71

OK1MD

Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring

2,00

BE1A

Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Stop

2,00

RØ2R

Rødder klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Rodklump, Stop

16

2,00

S3

Vand , klasse 1 / Inspektion stop grundet Tv traktor er for stor til at forsættes



--	--	--	--	--

.....46,76	FS3Å	FS3, Åben samling / kan se gummi pakning
.....48,34	VA	Vand , klasse 4 / 100% Klart vand, VA90%
.....49,24	VA	Vand , klasse 4 / Klart vand, VA90%
.....50,91	VA	Vand , klasse 4 / Klart vand, VA70%
.....52,85	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
.....53,42	VA	Vand , klasse 4 / Klart vand, VA90%
.....55,58	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
5.....55,59	S3	Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet Tv trator kan ikke trekke sig lægner ud pga a belægning i ledning samt stærk vandstrøm i ledningen skal køres på et andet tidspunkt.



--	--	--	--	--

--	--



26	0,00	S1	Vand , klasse 2 / Start I 26 Start 15cm inde i ledning pga sandfangbrønd
	0,00	BM	Bemærkning / Kunden er infomeret om meget vand i lednig - Køre ledning undercentreret
	0,02	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start
	0,82	FS2Å	FS2, Åben samling
	3,84	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling
	5,57	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
25	5,73	S2	Vand , klasse 2 / Slut I 25 Slut i sandfandsbrød

--	--	--	--	--

--	--

	26	0,00	S1	Vand , klasse 2 / Start I 26 Start 15 cm inde i ledning pga Sandfang brønd
		0,00	BM	Bemærkning / Kunden er infomeret om meget vand i ledning
		0,08	BE1F	Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Fedt, Start
		0,96	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Fine rødder / Rødder kommer ind af samling
		0,96	FS1RÅ	FS1, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
		7,09	FS2Å	FS2, Åben samling
		10,12	FS1F	FS1, Forskudt samling
		13,22	FS1Å	FS1, Åben samling
		14,70	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 09 til urref 05, Fine rødder / Rødder i samling
		14,96	RØ2R	Rødder klasse 2, fra urref 05 til urref 09, Rodklump, Start / Løse rødder i bundløb af ledning
		15,19	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 09 / 30 grader - skønnet
		15,69	FS3Å	FS3, Åben samling / Bundløb i urref 9 - Kommer lidt efter bøjning
		15,90	RØ2R	Rødder klasse 2, fra urref 05 til urref 09, Rodklump, Stop
		15,90	RØ3R	Rødder klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Rodklump, Start / Rødder i bunden af ledning
		17,21	RØ3R	Rødder klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Rodklump, Stop / Rødder kommer ind i ledning via sandfang brønd
		17,21	BE1F	Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Fedt, Stop
	27	17,36	S2	Vand , klasse 3 / Slut I 27 Slut i sandfangbrønd



--	--	--	--	--

--	--



10	0,00	S1	Vand , klasse 4 / Start I 10 Start 10 cm i ledning pga sandfangbrønd
	0,00	BM	Bemærkning / Kunden er infomeret om høj vandstand i ledning - Køre med håndskub kamera
	0,10	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 09 / 30 grader - skønnet
	0,33	GR0	Grenrør klasse 0, urref 09 / bundløb i urref 9
	0,40	BE2A	Belægninger klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
	2,67	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Start
	6,34	VA	Vand , klasse 4 / VA90%
	6,35	BE2A	Belægninger klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
	6,35	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Stop
11	6,60	S2	Vand , klasse 4 / Slut I 11 Slut i sandfangbrønd hvor udløb er 100% under vand

--	--	--	--	--

--	--

	14	0,00	S1	Vand , klasse 2 / Start I 14 Start 5cm inde i ledning ved brønd
		0,00	BM	Bemærkning / Køre undercenteret grundet håndskub kamera
		0,10	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 03 / 45 grader - skønnet
		0,14	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Bundløb i urref 3
		0,59	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
		0,59	FS2F	FS2, Forskudt samling, Start
		0,59	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 07 til urref 10, Fine rødder / Rødder i samling
		0,86	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 01 til urref 08, Fine rødder / Rødder i samling
		1,77	FS3F	FS3, Forskudt samling
		1,77	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Fine rødder, Start / Rødder i samling
		1,92	FS3F	FS3, Forskudt samling
		4,26	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Fine rødder, Stop
		4,66	FS3F	FS3, Forskudt samling
		4,66	AF2A	Aflejring klasse 2, fra urref 05 til urref 07, Aflejring af anden type / Løse blade i ledning
		6,40	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Fine rødder / Rødder i samling
		7,60	FS2F	FS2, Forskudt samling, Stop
		7,60	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring
		9,05	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
15		9,29	S2	Vand , klasse 0 / Slut I 15 Slut i brønd (bag mand roder i brønd uden at vente til optagelse slut)



..... 25,52	VA	Vand , klasse 1 / VA2%
..... 26,25	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 03 / 45 grader - skønnet
..... 28,41	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
13A 28,41	S2	Vand , klasse 2 / Slut I 13 Sluter i kke brønd som antaget men i en stiktilslutning navngivet 13A

13A

..... 0,00 S1 Vand , klasse 2 / Start I 13A Start i stiktilskutning fra stikket



..... 0,00 BM Bemærkning / Køre med håndskub kamera

..... 0,00 BE1A Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start

..... 0,41 OK1MD Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Bundløb i urref 9

..... 1,27 BE1A Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop

13

..... 1,27 S3 Vand , klasse 3 / Inspektion stop grundet kan ikke skubbe kamera videre fra mange bøjninger fra forgåede ledning skal køres fra den modsatte side



--	--	--	--	--

..... 23,61	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
 23,61	S3	Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet ledning skal ompules 70% fyldt med sand og grus - vand 90%

--	--	--	--	--

--	--

	30	0,00	S1	Vand , klasse 4 / Start I 30 Start 5 cm inde i ledning ved brønd
		0,00	BM	Bemærkning / Kunden er infomeret om høj vandstand i ledning - Køre Tv med håndskub kamera
		0,01	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
		1,72	RØ2R	Rødder klasse 2, fra urref 03 til urref 06, Rodklump, Start / Fejl i skærmtekest i urref
		1,74	RØ2R	Rødder klasse 2, fra urref 03 til urref 06, Rodklump, Stop / Rod kommer ind af drænrør
		1,74	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet - grumset vand, VA80%
		1,74	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Ledning overgår til drænledning i plast
		1,74	BM	Bemærkning / Køre reduceret Tv i drænledning rapportere kun vand og klasse 3
		2,27	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Fine rødder, Start
		3,08	BM	Bemærkning / Kan ikke se noget da rødder blokeret udsynt på linsen
		7,11	RØ3F	Rødder klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Fine rødder, Stop
		7,13	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet, VA70%
		7,63	RØ2P	Rødder klasse 2, fra urref 01 til urref 03, Pælerod
		15,31	VA	Vand , klasse 4 / VA60%
		18,93	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Ledningen overgår til pvc plast
		19,18	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring
		19,37	FS2F	FS2, Forskudt samling
		20,32	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet - grumset vand, VA80%
		20,32	BM	Bemærkning / Vandet er så grumset at jeg har svært at se hvad der sker
		22,22	FO3G	Forhindring klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Genstand i bundløb / Skønner løs rørs kald i ledning



22,22	VA	Vand , klasse 4 / Grumset vand, VA90%
22,27	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
31 22,27	S3	Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet kan ikke få kamera forbi løs rørs kald i ledning



30 0,00	S1	Vand , klasse 4 / Start I 30 Start i brønd
0,00	BM	Bemærkning / Kunden er infomeret om høj vandstand i ledning - Køre Tv med håndskub kamera
0,43	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
0,43	OK1R	Konstruktionsændring klasse 1, Retningsændringer urref 06 / 30 grader - skønnet
0,70	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring
0,70	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 12 / 30 grader - skønnet
1,45	BM	Bemærkning / Køre undercentreret
1,57	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
3,69	FS1Å	FS1, Åben samling
6,50	FS1Å	FS1, Åben samling
9,37	FS1Å	FS1, Åben samling
10,61	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
29 10,76	S2	Vand , klasse 3 / Slut I 29 Slut i sandfangbrønd

--	--	--	--	--

--	--

	29	0,00	S1	Vand , klasse 3 / Start I 29 Start 10cm inde i ledning pga sandfangbrønd
		0,01	BM	Bemærkning / Kunden er infomeret om meget vand i ledning - Køre undercenteret pga håndskub kamera
		0,01	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
		0,01	BM	Bemærkning / indravnede rødder i bundløb fra brønd
		3,99	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling
		6,81	BM	Bemærkning / Rester fra klistermærke
		6,95	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 07 / 30 grader - skønnet
		7,14	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling / Bundløb i urref 9
		12,88	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 07 til urref 08, Fine rødder
		18,40	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 06, Åben samling
		27,54	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
		36,55	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 07 / 30 grader - skønnet
		36,88	PB3I	Påboret stik klasse 3,urref 09, Indragende stik / Indravnede drænrør - bundløb i urref 9
		37,03	RB3S	Rørbrud klasse 3, fra urref 08 til urref 10, Sammensatte revner / Der er hul omkring det indravnede påhug - bundløb i urref 8
		39,64	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
	28	39,88	S2	Vand , klasse 3 / Slut I 28 Slut i sandfangbrønd

--	--	--	--	--

--	--

	27	0,13	S1	Vand , klasse 3 / Start I 27 Start 10 cm ide i ledning pga sandfangbrød
		0,13	BM	Bemærkning / Kunden er infomeret om meget vand i ledning - Køre undercenteret pga håndskubkamera
		0,15	BM	Bemærkning / Kand ikke se noget pga af meget vandflow i ledning
		0,29	FS2Å	FS2, Åben samling / Er lige ved bøjning
		0,29	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 02 / 30 grader - skønnet
		0,29	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
		0,99	DE2H	Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horisontal deformation, Start
		1,09	BM	Bemærkning / Kan ikke se noget pga meget vandflow i ledning
		10,05	DE2H	Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horisontal deformation, Stop / Kan ikke se hvor DE2 ender pga meget vandflow i ledning
		10,05	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet - grumset vand, VA40%
		10,11	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Lednigen overgår til at være plast drænrør
		10,11	BM	Bemærkning / Køre reduceret i drænrør rapotere kun klasse 3 og vand
		10,82	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet, VA50%
		13,05	BM	Bemærkning / Kan ikke se nog pga meget vandflow
		16,16	DE3V	Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation / Skønnet da kamera har svært ved at komme videre og kan kun se bunden af ledningen pga meget vandflow
		18,99	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet, VA80%
		19,13	DE3K	Deformation klasse 3, fra urref 02 til urref 06, Knækdeformation
		20,20	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet, VA50%
		21,96	RØ2F	Rødde klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Fine rødde, Start
		22,78	RØ2F	Rødde klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Fine rødde, Stop / Rødde er indhængene fra brønd



--	--	--	--	--

..... 22,78	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet, VA90%
..... 22,78	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
28 23,21	S2	Vand , klasse 4 / Slut I 28 Slut i sandfangbrønd

..... 38,22	DE3V	Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation
..... 41,21	DE3V	Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation
..... 47,01	DE3V	Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation
..... 50,24	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling
..... 53,24	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 11, Åben samling
..... 55,77	DE3V	Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation
..... 57,25	DE3V	Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation
..... 58,40	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 09 / 30 grader - Skønnet
..... 58,61	FS2Å	FS2, Åben samling / Lige efter bøjning
..... 59,31	FS2Å	FS2, Åben samling
..... 61,93	DE2H	Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horisontal deformation, Stop
..... 61,93	DE2H	Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horisontal deformation, Start
..... 62,17	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 12, Åben samling
..... 63,32	RØ2R	Rødder klasse 2, fra urref 03 til urref 06, Rodklump / Kommer ind fra mulig overgang
..... 63,40	BM	Bemærkning / peuser optagelse
..... 63,40	BM	Bemærkning / Retter metermål til 63,40m
..... 63,40	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
..... 63,40	DE2H	Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horisontal deformation, Stop
..... 63,40	OK2DR	Konstruktionsændring klasse 2, Dimensionsændring, Retningsændringer urref 09 / 30 grader skønnet - Tilløb rør er skubbet ind i ledning og rundt om tilbøb er der udsyn til brønd - Fejl i metermål på skærmtekst skal være 63,40m
..... 63,40	S3	Vand , klasse 3 / Inspektion stop lige før brønd grundet kan ikke komme forbi tilbøb hvor røret er skubbet ind i ledning og rundt om tilbøb er der udsyn til brønd

--	--	--	--	--

--	--

	21	0,00	S1	Vand , klasse 2 / Start I 21 Starter 30 cm inde i ledning pga sandfangbrønd
		0,00	BM	Bemærkning / Metermål kan være usikker pga langt udlæg til brønd
		0,00	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
		0,18	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start
		0,44	GR0	Grenrør klasse 0, urref 09 / Drænrør ø150 - skønnet
		0,57	OK2MD	Konstruktionsændring klasse 2, Materialeændring, Dimensionsændring / Ledningen overgår til drænrør
		0,62	BM	Bemærkning / Køre reduceret Tv i drænrør rappotere kun klasse 3 og vand
		1,71	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Stop
		1,80	DE3V	Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation
		1,80	AF3S	Aflejring klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start
		1,80	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
		2,92	AF3S	Aflejring klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Stop
		2,93	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start
		5,66	DE3V	Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation
		7,46	DE3V	Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation
		7,72	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Stop
		7,72	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
	22	7,72	S3	Vand , klasse 3 / Inspektion stop grundet kan ikke få trator gennem deformation

Sejersten Kloak Service A/S

--	--	--	--	--

--	--

	3	0,06	S1	Vand , klasse 2 / Start I 3 Start i brønd
		0,10	BM	Bemærkning / Der er hul ud til jord i brønden
		0,20	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
		0,22	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 07 / 30 grader - skønnet
		0,69	VA	Vand , klasse 2 / VA10%
		0,70	BM	Bemærkning / Køre undercenteret pga det køres med håndskub
		1,93	FS1RÅ	FS1, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
		4,77	DE2V	Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation, Start
		7,34	GR0	Grenrør klasse 0, urref 02
		7,62	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
		7,96	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 05 / 45 grader - skønnet
		24,28	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 04 / 30 grader - skønnet
		24,60	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 03 / 30 grader - skønnet
		30,55	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 07, Åben samling
		30,64	FS1R	FS1, Retningsændring i samling urref 06
		31,27	FS2Å	FS2, Åben samling
		31,28	OK0R	Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 08 / 45 grader - skønnet
		31,87	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
		31,88	DE2V	Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation, Stop
	1	32,00	S3	Vand , klasse 2 / Inspektion stop grundet skal ikke videre har kørt ind med trator fra den anden side



8A

15,50

S2

Vand , klasse 4 / Slut I 7 Slut ved sandfang brønd

8

0,00

S1

Vand , klasse 0 / Start I 8 Start 20cm inde i ledning pga af sandfangbrønd

0,00

BM

Bemærkning / Metermål kan være usikker pga udlæg til brønd

0,00

BE1A

Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start

0,30

OK1MD

Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring

0,30

FS3F

FS3, Forskudt samling

0,31

BM

Bemærkning / Mand kravler ned i brønd for at hjælpe kamera ind over forskudt samling

0,32

BM

Bemærkning / Kamera er for langt inde til at mand arm kan nå kamera

0,33

BE1A

Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop

8A

0,33

S3

Vand , klasse 0 / Inspektion stop kan ikke få traktor over forskudt samling skal køres med håndskub

--	--	--	--	--

--	--

	8	0,00	S1	Vand , klasse 0 / Start I 8 Start 5 cm inde pga sandfangbrønd
		0,00	BM	Bemærkning / Køre undercenteret pga håndskub kamera
		0,88	FS3F	FS3, Forskudt samling
		0,88	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring
		1,44	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
		1,88	FS2FÅ	FS2, Forskudt samling, Åben samling
		2,45	FS2F	FS2, Forskudt samling, Start
		3,07	VA	Vand , klasse 2 / VA10%
		3,63	FS1R	FS1, Retningsændring i samling urref 03
		4,27	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
		5,80	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Start
		6,02	FS3Å	FS3, Åben samling
		6,68	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
		9,66	VA	Vand , klasse 2 / VA10%
		10,10	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
		11,18	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling
		14,37	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
		14,92	VA	Vand , klasse 4 / VA30%
		15,88	VA	Vand , klasse 2 / VA10%
		15,88	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling

16,50	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
17,09	FS3Å	FS3, Åben samling
17,69	FS3F	FS3, Forskudt samling
18,45	RB4S	Rørbrud klasse 4, fra urref 00 til urref 12, Sammensatte revner, Start
18,69	DE3K	Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Knækdeformation
19,89	RB4S	Rørbrud klasse 4, fra urref 00 til urref 12, Sammensatte revner, Stop
21,04	RB2S	Rørbrud klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sammensatte revner
21,61	FS3RF	FS3, Retningsændring i samling urref 03, Forskudt samling
22,31	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling
23,84	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
25,39	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
25,89	FS3RÅ	FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
26,53	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling
26,99	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling
26,99	VA	Vand , klasse 2 / VA10%
29,14	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
34,40	FS2RÅ	FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling
35,55	VA	Vand , klasse 4 / VA30%
36,60	VA	Vand , klasse 4 / Grumset vand og vand over linsen kan ikke se noget, VA40%
37,57	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
38,10	VA	Vand , klasse 4 / VA30%
40,02	VA	Vand , klasse 4 / grumset vand, VA40%
40,93	VA	Vand , klasse 2 / VA5%



..... **41,88** RB2S Rørbrud klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sammensatte revner, Start

..... **42,64** RB2S Rørbrud klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sammensatte revner, Stop

..... **42,64** FS3F FS3, Forskudt samling

..... **43,77** VA Vand , klasse 3 / VA20%

..... **44,85** VA Vand , klasse 4 / Grumset vand kan ikke se noget, VA90%

..... **44,85** BM Bemærkning / Kunden er infomeret om høj vandstand

..... **44,86** OB2 Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Stop

..... **44,86** FS2F FS2, Forskudt samling, Stop

..... **44,86** BE1A Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop

8A

..... **44,86** S3 Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet har ikke mere fiber på rullen der skal køres kamera ind fra anden side af ledningen



--	--	--	--	--

--	--

		0,00	S1	Vand , klasse 3 / Start I 8A Start 15cm i ledning pga sandfang brønd
		0,00	BM	Bemærkning / Køre undercenteret pga håndskub kamera - kunden er infomeret om meget flow i ledning
		0,23	BM	Bemærkning / Kan ikke se noget pga meget vand flow i ledning
		0,29	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Start
		0,29	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
		0,29	FS3RF	FS3, Retningsændring i samling urref 06, Forskudt samling
		0,58	VA	Vand , klasse 4 / klart vand, VA50%
		1,75	FS2F	FS2, Forskudt samling, Start
		1,75	VA	Vand , klasse 4 / klart vand, VA50%
		1,75	BM	Bemærkning / kan kun se hvad der sker under vandet
		2,80	VA	Vand , klasse 4 / klart vand - nedbragt sigtbarhed, VA90%
		3,54	VA	Vand , klasse 4 / klart vand - nedbragt sigtbarhed, VA80%
		4,43	BM	Bemærkning / Kan ikke se noget pga meget vandflow i ledning
		6,94	VA	Vand , klasse 4 / klart vand, VA50%
		11,25	VA	Vand , klasse 4 / Klart vand - kan kun se hvad der sker under vand, VA80%
		22,10	BM	Bemærkning / nedbragt sigtbarhed foran kamera
		22,11	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Stop
		22,11	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
		22,11	FS2F	FS2, Forskudt samling, Stop
		22,14	S3	Vand , klasse 4 / Inspektion stop skal ikke videre da vi har overlappet Tv-inspektion fra den anden side

--	--	--	--	--

--	--

	11	0,02	S1	Vand , klasse 4 / Start I 11 Start 10 cm inde i ledning pga af sandfangbrønd
		0,12	BM	Bemærkning / Kunden er blevet infomeret om meget vand i ledning - Tv køres med håndskub kamera
		0,38	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet - grumset vand nedsat sigtbarhed, VA70%
		0,78	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring
		0,94	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start
		0,94	FS3F	FS3, Forskudt samling
		1,27	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Start
		1,27	VA	Vand , klasse 4 / VA50%
		1,53	FS3F	FS3, Forskudt samling
		1,53	RB2L	Rørbrud klasse 2, fra urref 01 til urref 05, Langsgående revne langs røraksen / Kan ikke se længer ned end vandstanden i ledningen
		1,86	FS3F	FS3, Forskudt samling
		2,07	PH1M	Påhugget stik klasse 1,urref 03, Manglende forbindelse mellem stik/hovedledning / Kan kun skimte påhungen pga af meget vand i ledning
		2,09	RB2S	Rørbrud klasse 2, fra urref 01 til urref 03, Sammensatte revner / RB2 omkring påhug - bundløb i urref 5
		2,38	FS3F	FS3, Forskudt samling, Start
		2,55	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Start
		3,53	BM	Bemærkning / Nedsat udsyn pga grumst vand og høj vandstand i ledning
		5,56	IN1S	Indsivning klasse 1, fra urref 00 til urref 12, I samling
		6,62	IN1S	Indsivning klasse 1, fra urref 00 til urref 12, I samling, Start
		6,62	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Stop
		7,23	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Start

10,28	BE3US	Belægninger klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Udfældninger, I samling
10,28	PH4IM	Påhugget stik klasse 4, urref 09, Indragende stik, Manglende forbindelse mellem stik/hovedledning / Drænrør
10,52	RB1S	Rørbrud klasse 1, fra urref 07 til urref 11, Sammensatte revner / bundløb i urref 7
10,56	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
10,56	OB2	Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Stop
10,56	FS3F	FS3, Forskudt samling, Stop
10,56	IN1S	Indsivning klasse 1, fra urref 00 til urref 12, I samling, Stop
10,56	AF2S	Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Stop
13 10,56	S3	Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet kan ikke få kamera forbi inderavnede påhug i ledning

Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted // Side: 42

4,69	RØ3R	Rødder klasse 3, fra urref 02 til urref 05, Rodklump, Stop
4,69	IN2S	Indsivning klasse 2, fra urref 08 til urref 11, I samling
4,69	BE2US	Belægninger klasse 2, fra urref 09 til urref 03, Udfældninger, I samling
5,22	RB2L	Rørbrud klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Langsgående revne langs røraksen, Stop
5,22	BE2US	Belægninger klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Udfældninger, I samling, Start
5,22	RØ1F	Rødder klasse 1, fra urref 02 til urref 06, Fine rødder / Rødder i samling
5,80	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
5,80	FS2F	FS2, Forskudt samling, Stop
8,83	VA	Vand , klasse 4 / VA40%
9,96	VA	Vand , klasse 3 / VA20%
11,09	BE3US	Belægninger klasse 3, fra urref 01 til urref 05, Udfældninger, I samling
11,59	BE3UR	Belægninger klasse 3, fra urref 06 til urref 12, Udfældninger, På rørvæg
11,59	IN2R	Indsivning klasse 2, fra urref 06 til urref 12, På rørvæg
12,74	BE2US	Belægninger klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Udfældninger, I samling, Stop
13,20	BE2US	Belægninger klasse 2, fra urref 06 til urref 12, Udfældninger, I samling
13,20	RØ2P	Rødder klasse 2, fra urref 12 til urref 06, Pælerod / Rødder i samling
13,55	IN3S	Indsivning klasse 3, fra urref 08 til urref 12, I samling
13,55	BE2US	Belægninger klasse 2, fra urref 08 til urref 01, Udfældninger, I samling
14,17	BE2US	Belægninger klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Udfældninger, I samling, Start
14,38	BE2US	Belægninger klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Udfældninger, I samling, Stop
14,38	OK1MD	Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Skønnet
14,39	BM	Bemærkning / Fejl i filoptagelse pga computer lagget hvilket gjorde at optagelsen ikke gik igang igen efter en indtastning - opdaget det først til slut
14,71	VA	Vand , klasse 4 / VA40%



.....15,02	VA	Vand , klasse 4 / Skønnet - Grumset vand, VA60%
.....15,02	AF3S	Aflejring klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start
.....15,52	RØ3R	Rødder klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Rodklump, Start / Rødder i ledning kan ikke se hvor de kommer ind fra da der er meget flow og sand i ledning
.....15,71	VA	Vand , klasse 4 / Grumset vand nedsat sigtbarhed, VA80%
.....15,71	BM	Bemærkning / Kan ikke se hvad der sker i ledningen pga af meget sand, rødder og vandflow
.....15,91	BE1A	Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Stop
.....15,91	RØ3R	Rødder klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Rodklump, Stop
.....15,91	AF3S	Aflejring klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Stop
1115,92	S3	Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet af kan ikke få kamera igennem ledning pga af meget sand, skønnet da det er meget svært at se for meget vandflow og høj vandstand samt grumset vand

By:



**Sejersten
Kloak Service ApS**

Sejersten Kloakservice AS
Strandsegårdsvej 1
Ølsted
Tel: 47 31 00 92
Fax:
Email: info@sejersten-kloak.dk

Projekt Information

Projekt Navn
Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted

Projekt nr.

Ansvarshavende:

Dato:
19-01-2023

Kunde **Grundejerforeningen Strandsegårdsvej**
Ansvarshavende: **Ulrik**
Afdeling:
Postnummer: **3310**
Gade: **Strandsegårdsvej**
By, Postnummer: **Ølsted**
Telefon:
Fax:
Mobil: **23918081**
E-mail:

Proj MGR
Ansvarshavende:
Afdeling:
Postnummer:
Gade:
By, Postnummer:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Entreprenør **Sejersten Kloakservice AS**
Ansvarshavende: **Martin Due**
Afdeling: **TV-Inspektion**
Postnummer: **3310**
Gade: **Strandsegårdsvej 1**
By, Postnummer: **Ølsted**
Telefon: **47 31 00 92**
Fax:
Mobil: **27831832**
E-mail: **info@sejersten-kloak.dk**

Legend of Classification

 Projekt Navn:
 Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted

Projekt nr.

Ansvarshavende:

 Dato:
 19-01-2023
1:

Ændringer uden skader, f.eks. bøjninger, grenrør m.v.

Der blev ikke konstateret skader

2:

Konstruktive mangler som ikke påvirker gennemstrømning og tæthed, f.eks. dårlige fuger, let deformation i plastrør og let udvaskning.

Renovering bør forudses.

3:

Konstruktive mangler som påvirker gennemstrømning og tæthed, f.eks. åbne samlinger, dårligt afsluttede indløb, revner, mindre aflejringer, indragende stik, lettere beskadigelser, enkelte rødder, slidtage m.m.

Renovering bør foretages indenfor 3-5 år.

4:

Skader, som påvirker rørets styrke, gennemstrømning og tæthed, f.eks. rørbrud, deformationer, synlig ind- og udtrængning, huller, kraftig indragende stik, stærk rodvækst og meget slidte rør.

Renovering bør foretages indenfor 1-2 år.

5:

Røret er næsten eller helt lukket, f.eks. sammentrykning, rødder eller andre hindringer. Vandet løber ud af røret, eller risiko for blokering af gennemløb.

Renovering bør foretages omgående. Evt. foreløbig reparation.



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej				Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 19-01-2023				Rapp. nr. : 19012301									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård				Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Regnvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
	1_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			2															Start i 4 Start i brønd.	
	1_2A	0,00												BE						S1	01 - 12	A			
	1_3A	0,02															OK				06	R	30 grader - skønnet		
	1_4A	1,45											FS									F Å	Skønner forskudt/ åben samling kan ikke se hvad der sker under vandet		
	1_5A	1,47											DE								04 - 08	P	Skønner DE3 i samling kan ikke se hvad der sker under vandet		
	1_6A	1,73											BE							E1	01 - 12	A			
		1,73							4														Inspektion stop grundet kan ikke få trator gennem samling mulig deformation kan ikke se hvad der sker under vandet		
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		4				3							
Filmfil : 1_1_1_19012023_141308.mpg										10		Sted/Gade :		Fjordlinen 4				Adresse-ID :							
Bemærkning :																									

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinen 4	Dato:	Tæller: 1	Sektions navn: 3-4-1
-----	------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 1_1_1_19012023_141705_1.JPG
 0m, Vand, klasse 2 / Start I 4 Start i brønd.



Foto: 1_1_2_19012023_141738_1.JPG
 0m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 1_1_3_19012023_141819_1.JPG
 0,02m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 06 / 30 grader - skønnet

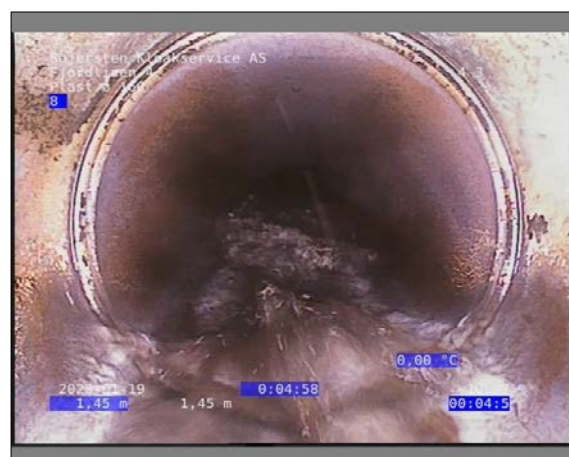


Foto: 1_1_4_19012023_142542_1.JPG
 1,45m, FS3, Forskudt samling, Åben samling / Skønner forskudt/ åben samling kan ikke se hvad der sker under vandet

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinen 4	Dato:	Tæller: 1	Sektions navn: 3-4-1
-----	------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------

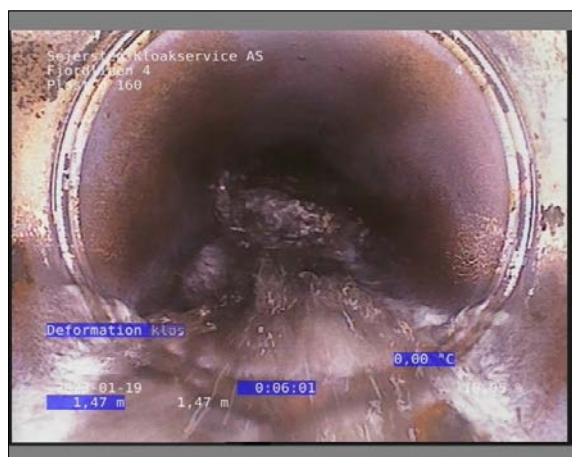


Foto: 1_1_5_19012023_142753_1.JPG
 1,47m, Deformation klasse 3, fra urref 04 til urref 08,
 Punktdeformation / Skønner DE3 i samling kan ikke se hvad der
 sker under vandet



Foto: 1_1_6_19012023_142830_1.JPG
 1,73m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning
 af anden type, Stop



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 19-01-2023					Rapp. nr. : 19012302							
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Regnvejr					Operatør : MD							
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	2_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			4																		Start I 5 Starter i 10 cm inde i ledning grundet høj kant i brønd
	2_2A	0,00												BE									S1	01 - 12	A		
		0,05																									Kunden er informeret om høj vandstand
	2_4A	2,25							4																		VA60%
	2_5A	3,04							4																		skønnet, VA70%
	2_6A	3,56							4																		VA50%
	2_7A	3,93							3																		VA20%
	2_8A	3,98																									vanddråbe på lindsen
	2_9A	4,20																									indvendig svejseulst
	2_10A	4,98									FS													03	R Å		
		5,34												BE									E1	01 - 12	A		
	2_12A	5,65							4																		Slut I 6 Slut i brønd
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :						Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd						Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 5		Nummer : 5						6									
Filmfil : 2_1_1_19012023_145635.mpg												Sted/Gade : Grøftekanten 2						Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

Side: 1

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanten 2	Dato:	Tæller: 2	Sektions navn: 5-6-1
-----	--------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 2_1_1_19012023_145651_1.JPG
 Om, Vand, klasse 4 / Start I 5 Starter i 10 cm inde i ledning grundet høj kant i brønd



Foto: 2_1_2_19012023_145905_1.JPG
 Om, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 2_1_4_19012023_150045_1.JPG
 2,25m, Vand, klasse 4 / VA60%



Foto: 2_1_5_19012023_150116_1.JPG
 3,04m, Vand, klasse 4 / skønnet, VA70%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanten 2	Dato:	Tæller: 2	Sektions navn: 5-6-1
-----	--------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 2_1_6_19012023_150145_1.JPG
 3,56m, Vand , klasse 4 / VA50%



Foto: 2_1_7_19012023_150307_1.JPG
 3,93m, Vand , klasse 3 / VA20%



Foto: 2_1_8_19012023_150337_1.JPG
 3,98m, Bemærkning / vanddråbe på lindsen



Foto: 2_1_9_19012023_150500_1.JPG
 4,2m, Bemærkning / indvendig svejseulst

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanten 2	Dato:	Tæller: 2	Sektions navn: 5-6-1
-----	--------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 2_1_10_19012023_150551_1.JPG
 4,98m, FS2, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling



Foto: 2_1_12_19012023_150658_1.JPG
 5,65m, Vand, klasse 4 / Slut I 6 Slut i brønd



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 20-01-2023				Rapp. nr. : 20012301							
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Regnvejr				Operatør : MD							
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
	3_1A	0,00	ø150	S	Gl. Ler	S			2															Start i 5 Start i brønd	
	3_2A	0,00												BE							S1	01 - 12	A		
	3_3A	0,10										RB										01 - 12	L		
	3_4A	0,15									FS										S2		F		
	3_5A	0,49										FS										03	R Å		
	3_6A	2,18							4															VA30%	
	3_7A	2,70							4															VA40%	
	3_8A	3,75											BE									01 - 05	U R		
	3_9A	4,13							3															VA20%	
	3_10A	4,81							4															VA40%	
	3_11A	5,01							4															VA50%	
	3_12A	5,79										FS											F		
	3_13A	6,34							4															VA40%	
	3_14A	8,29							3															VA20%	
	3_15A	10,40												RØ								02 - 05	F	Rødder i samling	
	3_16A	10,80											RØ									09 - 10	F	Rødder i samling	
	3_17A	11,14											RØ									10 - 11	F	rødder i samling	
	3_18A,	12,38									RB											08 - 09	L		
	3_19A	12,76									FS												F Å		
	3_20A	13,09										FS											F		
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 10		Nummer : 5				4									
Filmfil : 3_1_1_20012023_093240.mpg												Sted/Gade : Grøftekanten 1				Adresse-ID :									
Bemærkning :																									



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej				Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 20-01-2023				Rapp. nr. : 20012301										
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård				Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Regnvejr				Operatør : MD										
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
	3_21A	14,41								1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	E2	09 - 03	F	Rødder kommer ind af samling
	3_22A	15,58							4																	VA30%
	3_23A	15,88							4																	VA40%
	3_24A	16,15							4																	VA50%
	3_25A	16,20														RØ							07 - 11	P	Pilerod kommer ind af samling	
	3_26A	16,52														RØ							07 - 11	P	Pilerod kommer ind af samling	
		16,59									FS											E2		F		
		16,59											BE									E1	01 - 12	A		
	3_29A	16,59							4																	Inspektion stop Grundet kan ikke få kamera forbi pilerødder.
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		5				4								
Filmfil : 3_1_1_20012023_093240.mpg										10		Sted/Gade :		Grøftekanten 1				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøtekanen 1	Dato:	Tæller: 3	Sektions navn: 4-5-1
-----	------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 3_1_1_20012023_093328_1.JPG
 0m, Vand , klasse 2 / Start I 5 Start i brønd



Foto: 3_1_2_20012023_093417_1.JPG
 0m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 3_1_3_20012023_093555_1.JPG
 0,1m, Rørbrud klasse 3, fra urref 01 til urref 12, Langsgående revne langs røraksen



Foto: 3_1_4_20012023_093648_1.JPG
 0,15m, FS2, Forskudt samling, Start

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen 1

Dato:

Tæller:
3

Sektions navn:
4-5-1



Foto: 3_1_5_20012023_093755_1.JPG
0,49m, FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling



Foto: 3_1_6_20012023_093852_1.JPG
2,18m, Vand , klasse 4 / VA30%



Foto: 3_1_7_20012023_093915_1.JPG
2,7m, Vand , klasse 4 / VA40%



Foto: 3_1_8_20012023_094022_1.JPG
3,75m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 05,
Udfældninger, På rørveg

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanten 1

Dato:

Tæller:
3

Sektions navn:
4-5-1



Foto: 3_1_9_20012023_094044_1.JPG
4,13m, Vand , klasse 3 / VA20%



Foto: 3_1_10_20012023_094115_1.JPG
4,81m, Vand , klasse 4 / VA40%



Foto: 3_1_11_20012023_094134_1.JPG
5,01m, Vand , klasse 4 / VA50%



Foto: 3_1_12_20012023_094223_1.JPG
5,79m, FS3, Forskudt samling

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen 1

Dato:

Tæller:
3

Sektions navn:
4-5-1

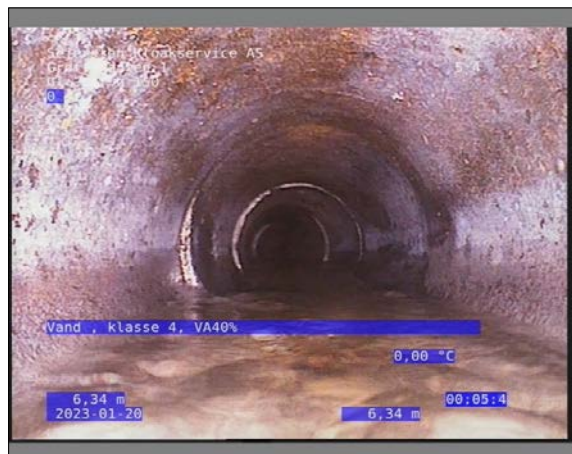


Foto: 3_1_13_20012023_094246_1.JPG
6,34m, Vand , klasse 4 / VA40%

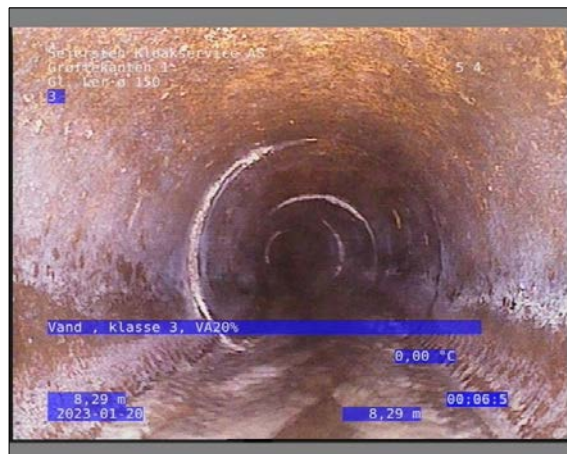


Foto: 3_1_14_20012023_094422_1.JPG
8,29m, Vand , klasse 3 / VA20%

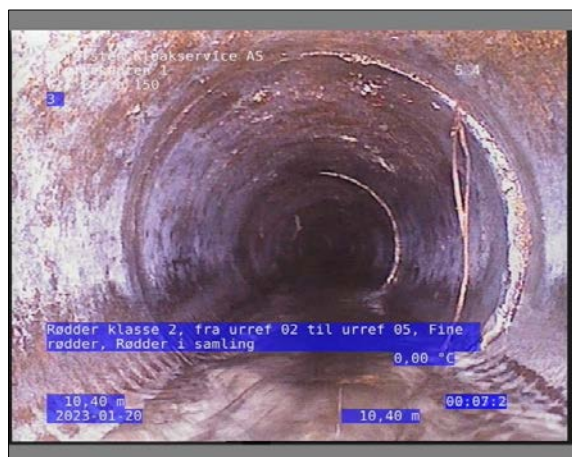


Foto: 3_1_15_20012023_094518_1.JPG
10,4m, Rødder klasse 2, fra urref 02 til urref 05, Fine rødder / Rødder i samling

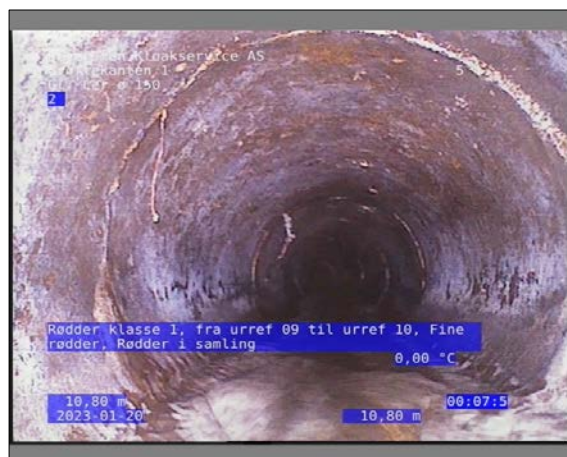


Foto: 3_1_16_20012023_094629_1.JPG
10,8m, Rødder klasse 1, fra urref 09 til urref 10, Fine rødder / Rødder i samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanen 1	Dato:	Tæller: 3	Sektions navn: 4-5-1
-----	-------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------

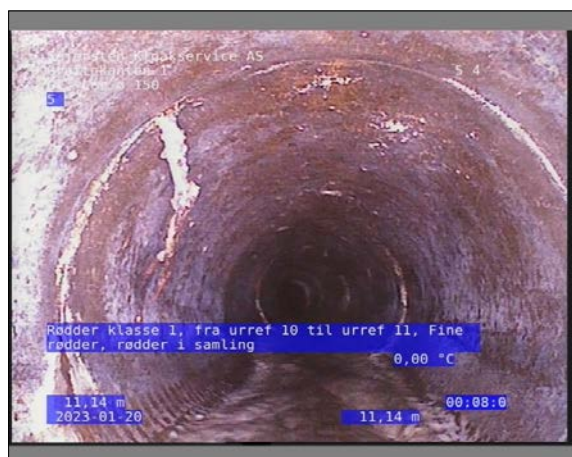


Foto: 3_1_17_20012023_094708_1.JPG
 11,14m, Rødder klasse 1, fra urref 10 til urref 11, Fine rødder / rødder i samling



Foto: 3_1_18_20012023_094853_1.JPG
 12,38m, Rørbrud klasse 2, fra urref 08 til urref 09, Langsgående revne langs røraksen



Foto: 3_1_18_20012023_094904_2.JPG
 12,38m, Rørbrud klasse 2, fra urref 08 til urref 09, Langsgående revne langs røraksen

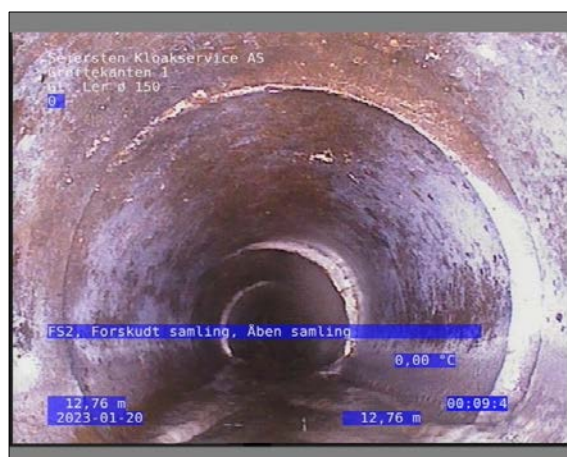


Foto: 3_1_19_20012023_095013_1.JPG
 12,76m, FS2, Forskudt samling, Åben samling

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen 1

Dato:

Tæller:
3

Sektions navn:
4-5-1

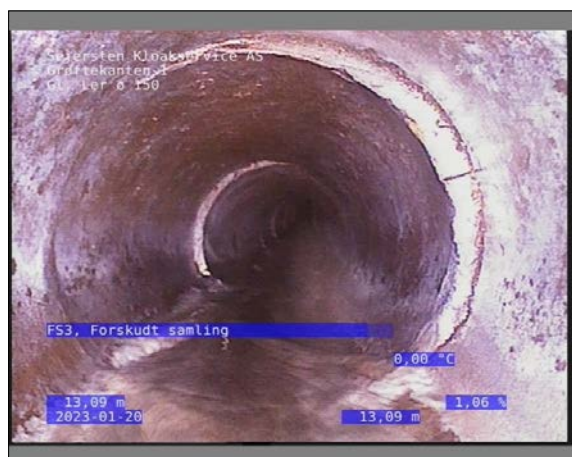


Foto: 3_1_20_20012023_095116_1.JPG
13,09m, FS3, Forskudt samling



Foto: 3_1_21_20012023_095322_1.JPG
14,41m, Rødder klasse 2, fra urref 09 til urref 03, Fine rødder / Rødder kommer ind af samling

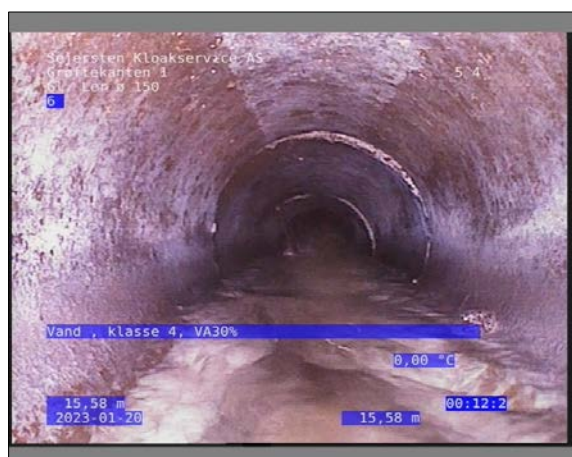


Foto: 3_1_22_20012023_095401_1.JPG
15,58m, Vand, klasse 4 / VA30%

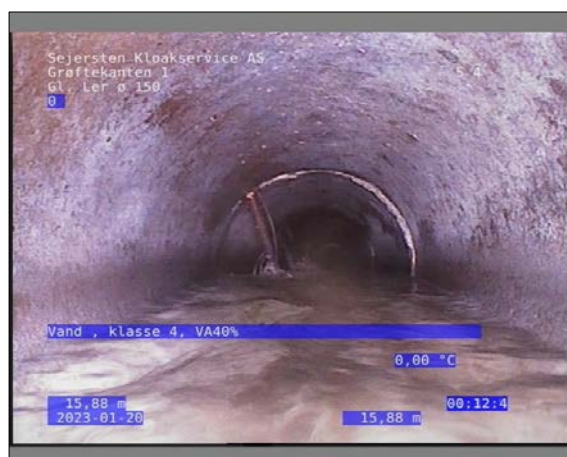


Foto: 3_1_23_20012023_095430_1.JPG
15,88m, Vand, klasse 4 / VA40%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanten 1	Dato:	Tæller: 3	Sektions navn: 4-5-1
-----	--------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 3_1_24_20012023_095454_1.JPG
16,15m, Vand , klasse 4 / VA50%



Foto: 3_1_25_20012023_095556_1.JPG
16,2m, Rødder klasse 3, fra urref 07 til urref 11, Pælerod / Pilerod kommer ind af samling



Foto: 3_1_26_20012023_095704_1.JPG
16,52m, Rødder klasse 3, fra urref 07 til urref 11, Pælerod / Pilerod kommer ind af samling



Foto: 3_1_29_20012023_095933_1.JPG
16,59m, Vand , klasse 4 / Inspektion stop Grundet kan ikke få kamera forbi pilerødder.



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 20-01-2023				Rapp. nr. : 20012302									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Regnvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	4_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			3																	Start i 6 Start i brønd	
	4_2A	0,22										FS												F			
	4_3A	0,24	ø150	S	Gl. Ler	S													OK					M	D		
	4_4A	0,32												BE								S1	01 - 12	A			
	4_5A	0,53												BE									08 - 05	U	S		
	4_6A	0,85									FS										S2			F			
	4_7A	3,62							4																	VA40%	
	4_8A	3,90												BE									02 - 04	U	S		
	4_9A	4,28	ø160	S	Plast	S													OK					M	D		
		4,28									FS											E2		F			
	4_10A	4,29										FS											03	R	Å		
	4_11A	4,47																OK					03	R		30 grader - skønnet	
	4_12A	4,92					ø160	S										GR					09				
	4_13A	4,95							4																	VA50%	
	4_14A	5,56							4																	VA30%	
	4_15A	6,68							4																	VA40%	
	4_16A	8,43							4																	VA50%	
	4_17A	8,44								FS													03	R			
	4_18A	11,45								FS													03	R			
	4_19A	12,22							4																	VA60%	
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 9		Nummer : 6				7							
Filmfil : 4_1_1_20012023_101908.mpg																Sted/Gade : Grøftekanten 2				Adresse-ID :							
Bemærkning :																											



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 20-01-2023					Rapp. nr. : 20012302				
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS				
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Regnvejr					Operatør : MD				

TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3			4	1	
	4_20A	12,24													AF							S3	05 - 07	S	vand 60% skønnet - klart vand	
	4_21A	16,10							4																VA70%	
	4_22A	18,29							4																	VA60%
	4_23A	21,00							4																	VA40%
	4_24A	21,22							4																	VA30%
		21,36													AF						E3	05 - 07	S			
	4_26A	22,17							4																	VA40%
	4_27A	22,67							4																	VA50%
	4_28A	24,49							4																	VA40%
	4_29A	26,67							4																	VA50%
	4_30A	29,67							4																	VA40%
	4_31A	31,99							4																	VA50%
	4_32A	33,75							4																	Skønnet - klart vand, VA60%
	4_33A	33,77												AF							S4	05 - 07	S			
	4_34A	34,26							4																	VA70%
	4_35A	34,54							4																	VA80%
		34,59												BE							E1	01 - 12	A			
		34,59												AF							E4	05 - 07	S			
	4_39A	34,73							4																	Slut I 7 Slut i Sandfang brønd

				Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :		Slutpunkt :	
				Gl. Hovedledning	Type :	Brønd		Brønd	
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml				Fysisk Indeks :	Nummer : 6		7		
Filmfil : 4_1_1_20012023_101908.mpg				9	Sted/Gade : Grøftekanten 2		Adresse-ID :		
Bemærkning :									

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanen 2	Dato:	Tæller: 4	Sektions navn: 6-7-1
-----	-------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 4_1_1_20012023_101945_1.JPG
 0m, Vand, klasse 3 / Start I 6 Start i brønd



Foto: 4_1_2_20012023_102025_1.JPG
 0,22m, FS3, Forskudt samling



Foto: 4_1_3_20012023_102103_1.JPG
 0,24m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring



Foto: 4_1_4_20012023_102128_1.JPG
 0,32m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen 2

Dato:

Tæller:
4

Sektions navn:
6-7-1



Foto: 4_1_5_20012023_102233_1.JPG
0,53m, Belægninger klasse 1, fra urref 08 til urref 05, Udfældninger, I samling



Foto: 4_1_6_20012023_102308_1.JPG
0,85m, FS2, Forskudt samling, Start



Foto: 4_1_7_20012023_102443_1.JPG
3,62m, Vand , klasse 4 / VA40%



Foto: 4_1_8_20012023_102520_1.JPG
3,9m, Belægninger klasse 1, fra urref 02 til urref 04, Udfældninger, I samling

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen 2

Dato:

Tæller:
4

Sektions navn:
6-7-1



Foto: 4_1_9_20012023_102653_1.JPG
4,28m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring,
Dimensionsændring



Foto: 4_1_10_20012023_102742_1.JPG
4,29m, FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling



Foto: 4_1_11_20012023_102839_1.JPG
4,47m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer
urref 03 / 30 grader - skønnet

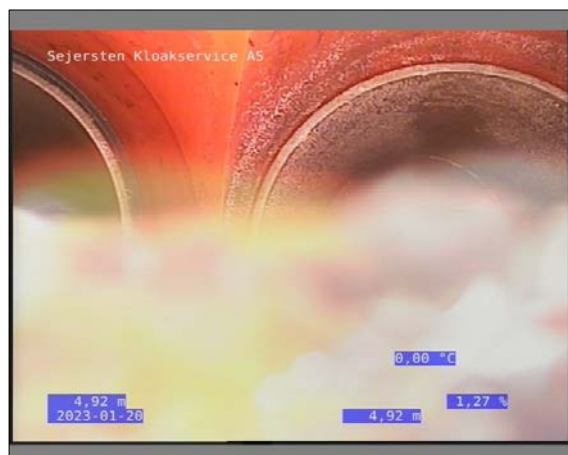


Foto: 4_1_12_20012023_102939_1.JPG
4,92m, Grenrør klasse 0, urref 09

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanten 2

Dato:

Tæller:
4

Sektions navn:
6-7-1



Foto: 4_1_13_20012023_103035_1.JPG
4,95m, Vand , klasse 4 / VA50%



Foto: 4_1_14_20012023_103143_1.JPG
5,56m, Vand , klasse 4 / VA30%

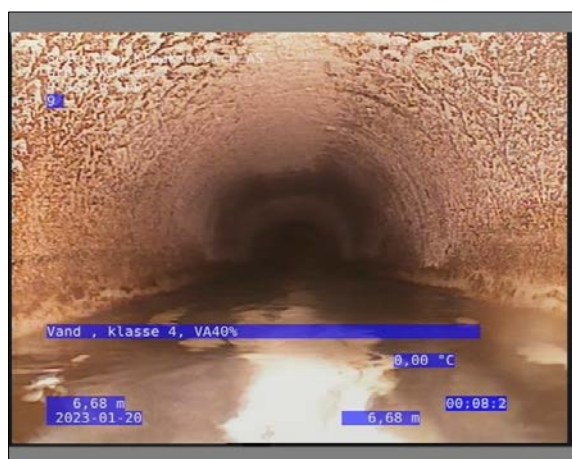


Foto: 4_1_15_20012023_103320_1.JPG
6,68m, Vand , klasse 4 / VA40%



Foto: 4_1_16_20012023_103355_1.JPG
8,43m, Vand , klasse 4 / VA50%

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen 2

Dato:

Tæller:
4

Sektions navn:
6-7-1



Foto: 4_1_17_20012023_103437_1.JPG
8,44m, FS1, Retningsændring i samling urref 03



Foto: 4_1_18_20012023_103645_1.JPG
11,45m, FS1, Retningsændring i samling urref 03



Foto: 4_1_19_20012023_103718_1.JPG
12,22m, Vand, klasse 4 / VA60%

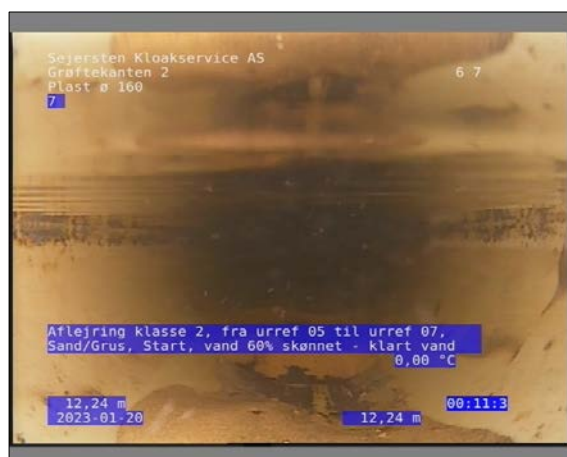


Foto: 4_1_20_20012023_103834_1.JPG
12,24m, Aflejring klasse 2, fra urref 05 til urref 07, Sand/Grus, Start / vand 60% skønnet - klart vand

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen 2

Dato:

Tæller:
4

Sektions navn:
6-7-1



Foto: 4_1_21_20012023_103930_1.JPG
16,1m, Vand , klasse 4 / VA70%



Foto: 4_1_22_20012023_104013_1.JPG
18,29m, Vand , klasse 4 / VA60%



Foto: 4_1_23_20012023_104102_1.JPG
21m, Vand , klasse 4 / VA40%



Foto: 4_1_24_20012023_104121_1.JPG
21,22m, Vand , klasse 4 / VA30%

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen 2

Dato:

Tæller:
4

Sektions navn:
6-7-1



Foto: 4_1_26_20012023_104202_1.JPG
22,17m, Vand , klasse 4 / VA40%



Foto: 4_1_27_20012023_104230_1.JPG
22,67m, Vand , klasse 4 / VA50%



Foto: 4_1_28_20012023_104313_1.JPG
24,49m, Vand , klasse 4 / VA40%

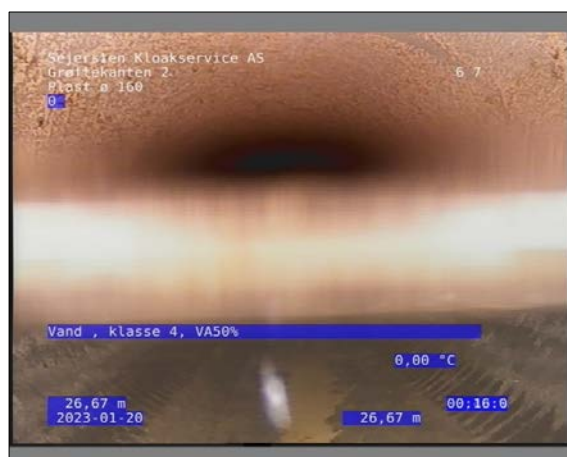


Foto: 4_1_29_20012023_104357_1.JPG
26,67m, Vand , klasse 4 / VA50%

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen 2

Dato:

Tæller:
4

Sektions navn:
6-7-1

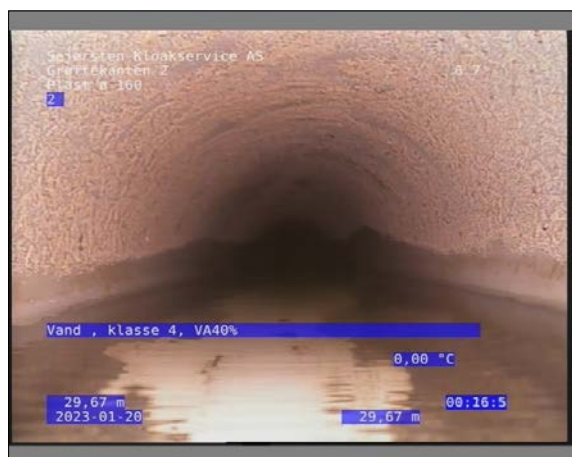


Foto: 4_1_30_20012023_104456_1.JPG
29,67m, Vand , klasse 4 / VA40%



Foto: 4_1_31_20012023_104605_1.JPG
31,99m, Vand , klasse 4 / VA50%



Foto: 4_1_32_20012023_104737_1.JPG
33,75m, Vand , klasse 4 / Skønnet - klart vand, VA60%



Foto: 4_1_33_20012023_104809_1.JPG
33,77m, Aflejrning klasse 1, fra urref 05 til urref 07, Sand/Grus, Start

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen 2

Dato:

Tæller:
4

Sektions navn:
6-7-1



Foto: 4_1_34_20012023_104832_1.JPG
34,26m, Vand , klasse 4 / VA70%



Foto: 4_1_35_20012023_104900_1.JPG
34,54m, Vand , klasse 4 / VA80%



Foto: 4_1_39_20012023_105129_1.JPG
34,73m, Vand , klasse 4 / Slut I 7 Slut i Sandfang brønd

										TV INSPEKTION										Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk									
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 23-01-2023					Rapp. nr. : 23012301									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER				
	5_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			1															Start i 15 Start i brønd					
	5_2A	0,07												BE						S1	01 - 12	A							
	5_3A	1,25												RØ						S2	04 - 08	R							
	5_4A	1,69												RØ							01 - 12	R	Rødder kommer ind af samling						
	5_5A	1,71	ø100	S	Gl. Ler	S											OK					M D							
		2,00												BE						E1	01 - 12	A							
		2,00												RØ						E2	04 - 08	R							
	5_8A	2,00							1														Inspektion stop grundet Tv traktor er for stor til at forsættes						
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :					Slutpunkt :										
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd					Brønd										
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 10		Nummer : 15					16												
Filmfil : 5_1_1_23012023_083759.mpg												Sted/Gade : Strandsegård					Adresse-ID :												
Bemærkning :																													

Inspektions Fotos

By:	Gade: Strandsegård	Dato:	Tæller: 5	Sektions navn: 15-16-1
-----	------------------------------	-------	---------------------	----------------------------------



Foto: 5_1_1_23012023_083915_1.JPG
 0m, Vand , klasse 1 / Start I 15 Start i brønd

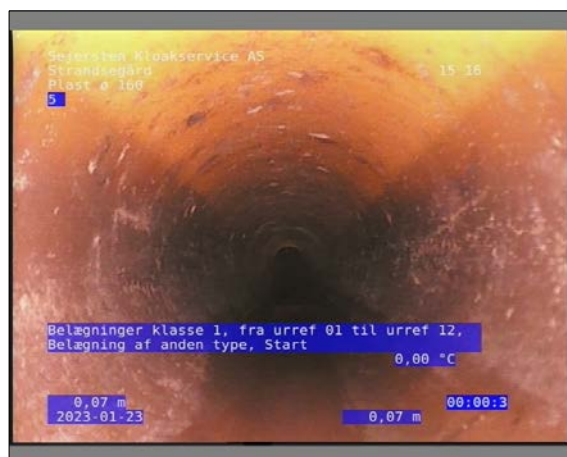


Foto: 5_1_2_23012023_083949_1.JPG
 0,07m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start

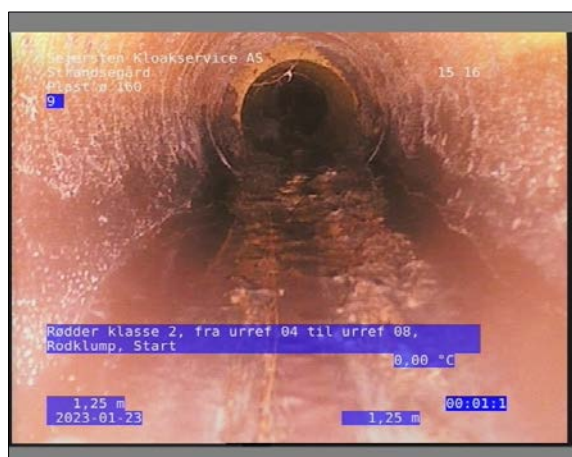


Foto: 5_1_3_23012023_084058_1.JPG
 1,25m, Rødder klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Rodklump, Start



Foto: 5_1_4_23012023_084203_1.JPG
 1,69m, Rødder klasse 2, fra urref 01 til urref 12, Rodklump / Rødder kommer ind af samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Strandsegård	Dato:	Tæller: 5	Sektions navn: 15-16-1
-----	------------------------------	-------	---------------------	----------------------------------



Foto: 5_1_5_23012023_084348_1.JPG
 1,71m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring,
 Dimensionsændring



Foto: 5_1_8_23012023_084535_1.JPG
 2m, Vand , klasse 1 / Inspektion stop grundet Tv traktor er for
 stor til at forsættes



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk			System : Regnvand				Dato : 23-01-2023				Rapp. nr. : 23012302												
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268			Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS												
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera			Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD												
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER				
	6_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			4	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4							Start i 4 Start i brønd
		0,00																											Kunder er infomeret om meget vand i ledning
	6_3A	0,01	ø110	S														OK							D				
	6_4A	0,12							4																				Klart vand, VA70%
	6_5A	0,15												BE									S1	01 - 12	A				
	6_6A	9,46							4																				Klart vand, VA90%
	6_7A	12,01							4																				klart vand, VA70%
	6_8A	19,73							4																				klart vand, VA50%
		21,55																											Har svært ved at komme frem pga af belægning og stærk vandstrøm i ledningen
	6_10A	22,65							4																				klart vand, VA80%
	6_11A	27,27							4																				klart vand, VA90%
	6_12A	29,25							4																				klart vand, VA50%
	6_13A	31,94							4																				klart vand, VA70%
	6_14A	33,22							4																				100% klart vand, VA90%
	6_15A	34,17												AF									S2	04 - 08	S				
		35,97												AF									E2	04 - 08	S				
	6_17A	36,37							4																				VA90% klart vand
	6_18A	40,79									DE													00 - 12	H				
	6_19A	42,78							4																				skønnet - Klart vand, VA60%
	6_20A	46,34							4																				Klart vand, VA80%
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 7,1		Nummer : 4				5									
Filmfil : 6_1_1_23012023_101717.mpg																Sted/Gade : Grøftekanten				Adresse-ID :									
Bemærkning :																													

Side: 1



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej				Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 23-01-2023				Rapp. nr. : 23012302											
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård				Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD											
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	6_21A	46,76											FS												Å		kan se gummi pakning
	6_22A	48,34							4																		100% Klart vand, VA90%
	6_23A	49,24							4																		Klart vand, VA90%
	6_24A	50,91							4																		Klart vand, VA70%
	6_25A	52,85											FS											03	R	Å	
	6_26A	53,42							4																		Klart vand, VA90%
		55,58												BE									E1	01 - 12	A		
	6_28A	55,59							4																		Inspektion stop grundet Tv trator kan ikke trekke sig lægner ud pga a belægning i ledning samt stærk vandstrøm i ledningen skal køres på et andet tidspunkt.
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 7,1		Nummer :		4				5									
Filmfil : 6_1_1_23012023_101717.mpg												Sted/Gade :		Grøftekanten				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

Side: 2

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen

Dato:

Tæller:
6

Sektions navn:
4-5-1



Foto: 6_1_1_23012023_101805_1.JPG
0m, Vand, klasse 4 / Start I 4 Start i brønd



Foto: 6_1_3_23012023_102003_1.JPG
0,01m, Konstruktionsændring klasse 0, Dimensionsændring



Foto: 6_1_4_23012023_102100_1.JPG
0,12m, Vand, klasse 4 / Klart vand, VA70%



Foto: 6_1_5_23012023_102128_1.JPG
0,15m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanthen

Dato:

Tæller:
6

Sektions navn:
4-5-1



Foto: 6_1_6_23012023_102327_1.JPG
9,46m, Vand , klasse 4 / Klart vand, VA90%



Foto: 6_1_7_23012023_102415_1.JPG
12,01m, Vand , klasse 4 / klart vand, VA70%



Foto: 6_1_8_23012023_102716_1.JPG
19,73m, Vand , klasse 4 / klart vand, VA50%



Foto: 6_1_10_23012023_103023_1.JPG
22,65m, Vand , klasse 4 / klart vand, VA80%

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Grøftekanen

Dato:

Tæller:
6

Sektions navn:
4-5-1



Foto: 6_1_11_23012023_103300_1.JPG
27,27m, Vand , klasse 4 / klart vand, VA90%



Foto: 6_1_12_23012023_103421_1.JPG
29,25m, Vand , klasse 4 / klart vand, VA50%



Foto: 6_1_13_23012023_103743_1.JPG
31,94m, Vand , klasse 4 / klart vand, VA70%



Foto: 6_1_14_23012023_103849_1.JPG
33,22m, Vand , klasse 4 / 100% klart vand, VA90%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanten	Dato:	Tæller: 6	Sektions navn: 4-5-1
-----	------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 6_1_15_23012023_103937_1.JPG
 34,17m, Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Start



Foto: 6_1_17_23012023_104025_1.JPG
 36,37m, Vand, klasse 4 / VA90% klart vand



Foto: 6_1_18_23012023_104247_1.JPG
 40,79m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horizontal deformation



Foto: 6_1_19_23012023_104425_1.JPG
 42,78m, Vand, klasse 4 / skønnet - Klart vand, VA60%

By

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanten	Dato:	Tæller: 6	Sektions navn: 4-5-1
-----	------------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 6_1_20_23012023_104725_1.JPG
46,34m, Vand, klasse 4 / Klart vand, VA80%



Foto: 6_1_21_23012023_104852_1.JPG
46,76m, FS3, Åben samling / kan se gummi pakning



Foto: 6_1_22_23012023_105109_1.JPG
48,34m, Vand, klasse 4 / 100% Klart vand, VA90%



Foto: 6_1_23_23012023_105251_1.JPG
49,24m, Vand, klasse 4 / Klart vand, VA90%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøtekanen	Dato:	Tæller: 6	Sektions navn: 4-5-1
-----	----------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 6_1_24_23012023_105452_1.JPG
 50,91m, Vand , klasse 4 / Klart vand, VA70%



Foto: 6_1_25_23012023_105925_1.JPG
 52,85m, FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling



Foto: 6_1_26_23012023_110103_1.JPG
 53,42m, Vand , klasse 4 / Klart vand, VA90%



Foto: 6_1_28_23012023_110756_1.JPG
 55,59m, Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet Tv trator kan ikke trekke sig lægner ud pga a belægning i ledning samt stærk vandstrøm i ledningen skal køres på et andet tidspunkt.



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej				Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 23-01-2023				Rapp. nr. : 23012303									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård				Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
	7_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			2															Start I 4 Start i brønd	
		0,00																						Køre undercenteret samt kunden er infomeret om meget vand i ledningen	
	7_3A	0,01											BE							S1	01 - 12	A			
	7_4A	0,01									FS										06	R	Å		
	7_5A	0,28							2															VA10%	
	7_6A	1,47																						Ledning er svejst sammen	
	7_7A	1,77							4															VA30%	
	7_8A	2,06							4															Klart vand, VA60%	
	7_9A	2,54							4															Klart vand, VA70%	
	7_10A	3,34											AF							S2	05 - 07	S		Snad i bund af ledningen som bliver hvilet op i ledningen	
	7_11A	4,08							4															Uklart vand der er hvilet sand op i ledningen, VA40%	
	7_12A	4,96							2															VA10%	
		6,23											AF							E2	05 - 07	S			
		6,23											BE							E1	01 - 12	A			
	7_15A	6,44							2															Slut I 3 Slut i brønd	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 5,4		Nummer : 4				3									
Filmfil : 7_1_1_23012023_112445.mpg												Sted/Gade : Fjordlinien				Adresse-ID :									
Bemærkning :																									

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Fjordlinien

Dato:

Tæller:
7

Sektions navn:
3-4-1

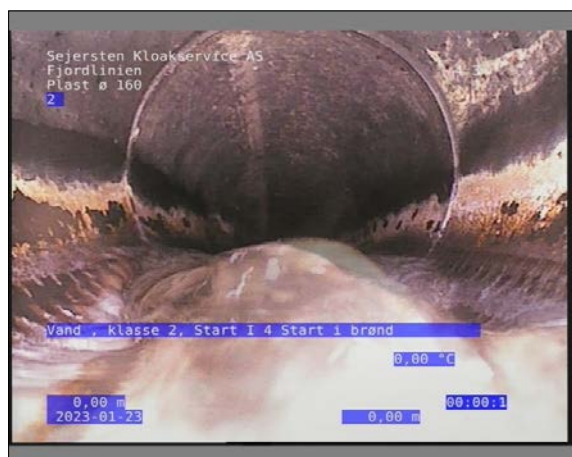


Foto: 7_1_1_23012023_112523_1.JPG
0m, Vand , klasse 2 / Start I 4 Start i brønd

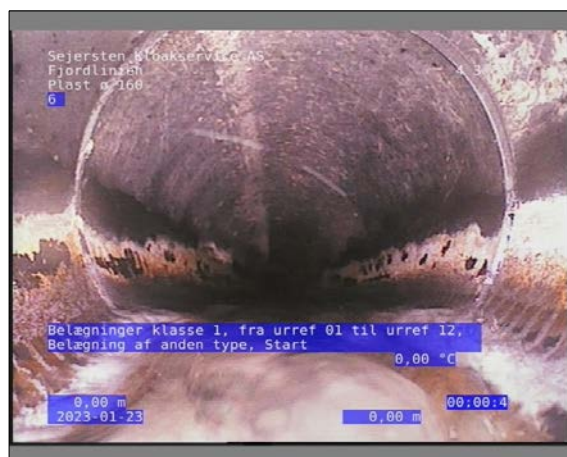


Foto: 7_1_3_23012023_112654_1.JPG
0,01m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 7_1_4_23012023_112733_1.JPG
0,01m, FS2, Retningsændring i samling urref 06, Åben samling



Foto: 7_1_5_23012023_112807_1.JPG
0,28m, Vand , klasse 2 / VA10%

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Fjordlinien

Dato:

Tæller:
7

Sektions navn:
3-4-1



Foto: 7_1_6_23012023_113520_1.JPG
1,47m, Bemærkning / Ledning er svejst sammen



Foto: 7_1_7_23012023_113548_1.JPG
1,77m, Vand , klasse 4 / VA30%



Foto: 7_1_8_23012023_113703_1.JPG
2,06m, Vand , klasse 4 / Klart vand, VA60%



Foto: 7_1_9_23012023_113728_1.JPG
2,54m, Vand , klasse 4 / Klart vand, VA70%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinien	Dato:	Tæller: 7	Sektions navn: 3-4-1
-----	-----------------------------	-------	---------------------	--------------------------------



Foto: 7_1_10_23012023_113920_1.JPG
 3,34m, Aflejringsklasse 1, fra urref 05 til urref 07, Sand/Grus, Start / Sned i bund af ledningen som bliver hvilet op i ledningen



Foto: 7_1_11_23012023_114017_1.JPG
 4,08m, Vand, klasse 4 / Uklart vand der er hvilet sand op i ledningen, VA40%

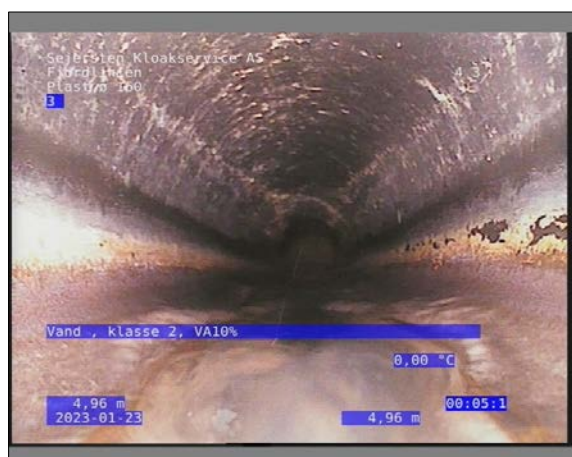


Foto: 7_1_12_23012023_114054_1.JPG
 4,96m, Vand, klasse 2 / VA10%



Foto: 7_1_15_23012023_114200_1.JPG
 6,44m, Vand, klasse 2 / Slut i 3 Slut i brønd

		TV INSPEKTION										Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk														
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 23-01-2023				Rapp. nr. : 23012304								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
	8_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			2														Start I 24 Starter 15cm i ledning pga af høj kandt i udløbt af brønd			
		0,00																					Kunden er informeret om meget vand i ledning - Køre undercenreret			
	8_3A	0,01												BE						S1	01 - 12	A				
	8_4A	0,67								PF											12 - 03	H				
	8_5A	0,71										DE									00 - 12	V				
	8_6A	0,88									FS											Å				
	8_7A,b	1,77									DE								S2	00 - 12	V					
	8_8A	5,79									FS									09	R	Å				
		9,91									DE								E2	00 - 12	V					
	8_10A,	11,15					ø160	S								GR				03						
	8_11A	11,26								FS										06	R					
	8_12A	11,97							3													VA20%				
	8_13A,	16,45					ø110	S								GR				03						
	8_14A	20,61							4													VA30%				
	8_15A	21,20							4													Uklart Vand kan ikke se så meget, VA40%				
	8_16A	22,73							4													Uklart vand kan ikke se noget, VA50%				
		22,74											BE						E1	01 - 12	A					
	8_16A	22,74												AF						05 - 07	S					
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :						Slutpunkt :						
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd						Brønd						
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 7,5		Nummer : 24						23								
Filmfil : 8_1_1_23012023_131408.mpg												Sted/Gade : Troldeskoven						Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

															TV INSPEKTION															Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk				
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 23-01-2023					Rapp. nr. : 23012304														
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS														
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : MD														
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER									
	8_16A	22,74							4															Inspektion stop grundet kan ikke få Tv videre pga sand og grus i ledning samt vandet er for grumset til at se noget										
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :					Slutpunkt :															
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd					Brønd															
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 7,5		Nummer : 24					23																	
Filmfil : 8_1_1_23012023_131408.mpg												Sted/Gade : Troldeskoven					Adresse-ID :																	
Bemærkning :																																		

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldekskoven	Dato:	Tæller: 8	Sektions navn: 23-24-1
-----	-------------------------------	-------	---------------------	----------------------------------



Foto: 8_1_1_23012023_131544_1.JPG

Om, Vand, klasse 2 / Start I 24 Starter 15cm i ledning pga af høj kant i udløbt af brønd

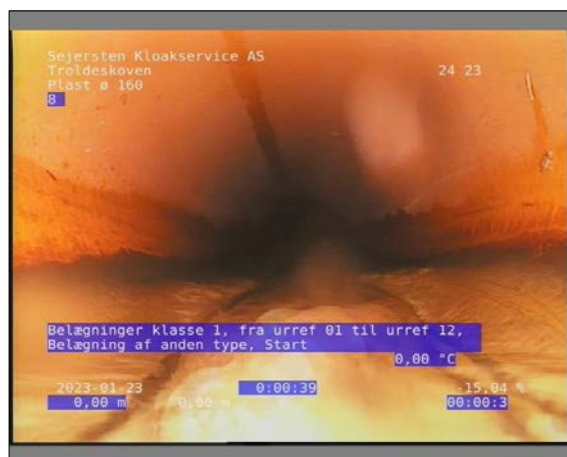


Foto: 8_1_3_23012023_131720_1.JPG

0,01m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 8_1_4_23012023_131828_1.JPG

0,67m, Produktionsfejl klasse 1, fra urref 12 til urref 03, Hvide mærker (plast)

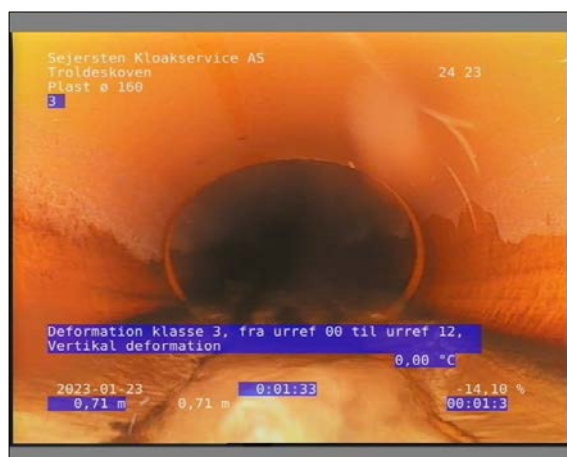


Foto: 8_1_5_23012023_131859_1.JPG

0,71m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldekskoven	Dato:	Tæller: 8	Sektions navn: 23-24-1
-----	-------------------------------	-------	---------------------	----------------------------------

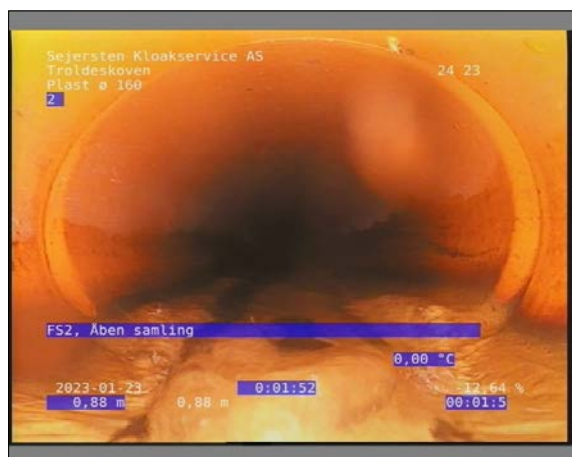


Foto: 8_1_6_23012023_131940_1.JPG
0,88m, FS2, Åben samling

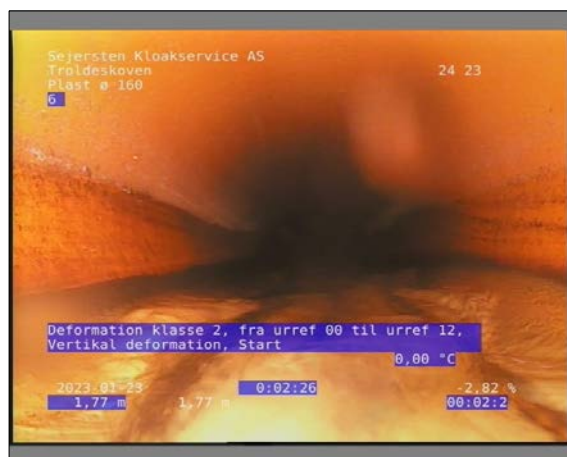


Foto: 8_1_7_23012023_132025_1.JPG
1,77m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation, Start



Foto: 8_1_7_23012023_132113_2.JPG
1,77m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation, Start

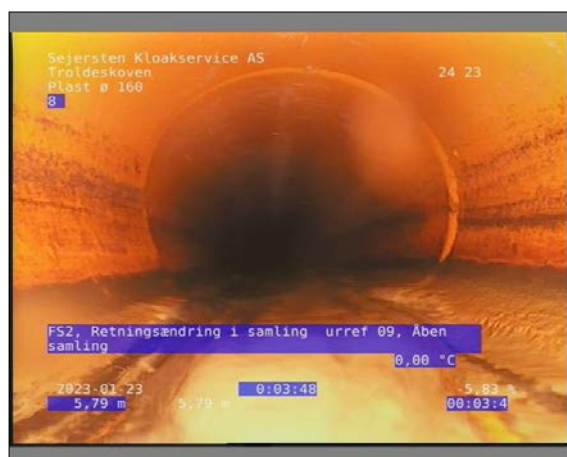


Foto: 8_1_8_23012023_132203_1.JPG
5,79m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldekskoven	Dato:	Tæller: 8	Sektions navn: 23-24-1
-----	-------------------------------	-------	---------------------	----------------------------------



Foto: 8_1_10_23012023_132409_1.JPG
 11,15m, Grenrør klasse 0, urref 03

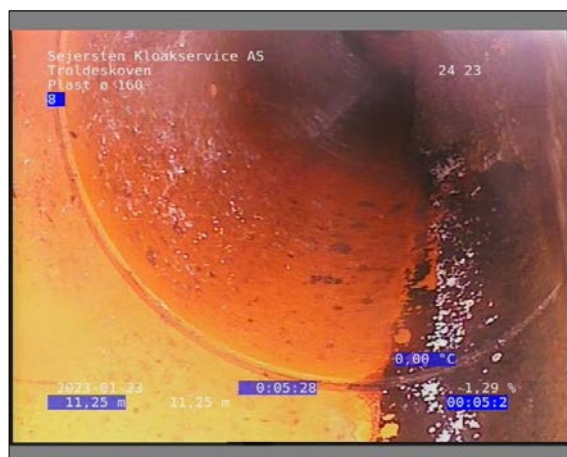


Foto: 8_1_10_23012023_132428_2.JPG
 11,15m, Grenrør klasse 0, urref 03



Foto: 8_1_11_23012023_132522_1.JPG
 11,26m, FS1, Retningsændring i samling urref 06



Foto: 8_1_12_23012023_132542_1.JPG
 11,97m, Vand, klasse 3 / VA20%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldekskoven	Dato:	Tæller: 8	Sektions navn: 23-24-1
-----	-------------------------------	-------	---------------------	----------------------------------



Foto: 8_1_13_23012023_132650_1.JPG
 16,45m, Grenrør klasse 0, urref 03

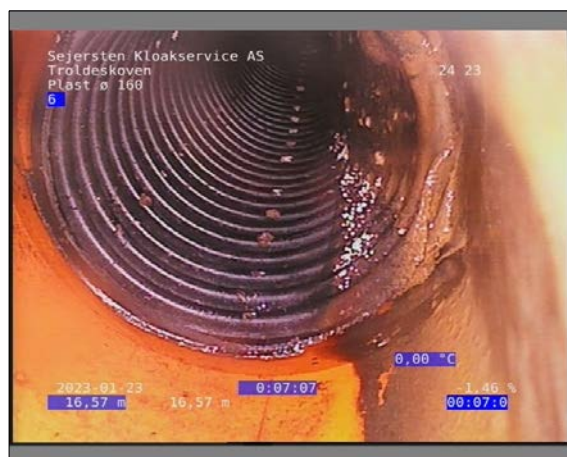


Foto: 8_1_13_23012023_132701_2.JPG
 16,45m, Grenrør klasse 0, urref 03



Foto: 8_1_14_23012023_132801_1.JPG
 20,61m, Vand , klasse 4 / VA30%



Foto: 8_1_15_23012023_132848_1.JPG
 21,2m, Vand , klasse 4 / Uklart Vand kan ikke se så meget, VA40%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldekskoven	Dato:	Tæller: 8	Sektions navn: 23-24-1
-----	-------------------------------	-------	---------------------	----------------------------------



Foto: 8_1_16_23012023_133127_1.JPG
 22,73m, Vand, klasse 4 / Uklart vand kan ikke se noget, VA50%



Foto: 8_1_16_23012023_133540_1.JPG
 22,74m, Aflejring klasse 2, fra urref 05 til urref 07, Sand/Grus



Foto: 8_1_16_23012023_133728_1.JPG
 22,74m, Vand, klasse 4 / Inspektion stop grundet kan ikke få Tv videre pga sand og grus i ledning samt vandet er for grumset til at se noget



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej				Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 23-01-2023				Rapp. nr. : 23012305											
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård				Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD											
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	9_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			2																	Start I 26 Start 15cm inde i ledning pga sandfangbrønd	
		0,00																								Kunden er informeret om meget vand i lednig - Køre ledning undercentreret	
	9_3A	0,02												BE								S1	01 - 12	A			
	9_4A	0,82									FS													Å			
	9_5A	3,84									FS											09	R	Å			
		5,57												BE								E1	01 - 12	A			
	9_7A	5,73							2																Slut I 25 Slut i sandfandsbrød		
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 5,8		Nummer : 26				25											
Filmfil : 9_1_1_23012023_140114.mpg												Sted/Gade : Troldeskoven 7				Adresse-ID :											
Bemærkning :																											

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldekskoven 7	Dato:	Tæller: 9	Sektions navn: 25-26-1
-----	---------------------------------	-------	---------------------	----------------------------------



Foto: 9_1_1_23012023_140254_1.JPG
 0m, Vand , klasse 2 / Start I 26 Start 15cm inde i ledning pga sandfangbrønd



Foto: 9_1_3_23012023_140429_1.JPG
 0,02m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start

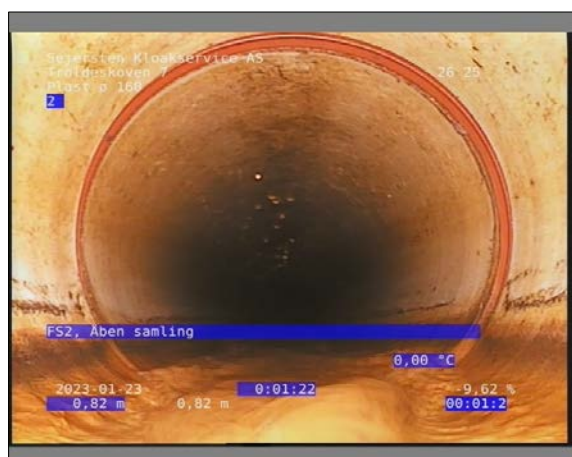


Foto: 9_1_4_23012023_140541_1.JPG
 0,82m, FS2, Åben samling



Foto: 9_1_5_23012023_140642_1.JPG
 3,84m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Troldekskoven 7

Dato:

Tæller:
9

Sektions navn:
25-26-1



Foto: 9_1_7_23012023_140929_1.JPG

5,73m, Vand , klasse 2 / Slut I 25 Slut i sandfandsbrød



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 23-01-2023				Rapp. nr. : 23012306							
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD							
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
	10_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			2																Start I 26 Start 15 cm inde i ledning pga Sandfang brønd
		0,00																							Kunden er informeret om meget vand i ledning
	10_3A	0,08												BE							S1	01 - 12	F		
	10_4A	0,96												RØ								01 - 12	F	Rødder kommer ind af samling	
	10_5A	0,96								FS												03	R Å		
	10_6A	7,09									FS												Å		
	10_7A	10,12								FS													F		
	10_8A	13,22								FS													Å		
	10_9A	14,70												RØ								09 - 05	F	Rødder i samling	
	10_10	14,96													RØ						S2	05 - 09	R	Løse rødder i bundløb af ledning	
	10_11	15,19															OK					09	R	30 grader - skønnet	
	10_12	15,69										FS											Å	Bundløb i urref 9 - Kommer lidt efter bøjning	
		15,90													RØ						E2	05 - 09	R		
	10_14	15,90														RØ					S3	03 - 09	R	Rødder i bunden af ledning	
	10_15	17,21														RØ					E3	03 - 09	R	Rødder kommer ind i lednig via sandfang brønd	
		17,21												BE							E1	01 - 12	F		
	10_17	17,36							3																Slut I 27 Slut i sandfangbrønd
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 9,3		Nummer :		26				27							
Filmfil : 10_1_1_23012023_144213.mpg												Sted/Gade :		Trolde skoven 7				Adresse-ID :							
Bemærkning :																									

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldekskov 7	Dato:	Tæller: 10	Sektions navn: 26-27-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 10_1_1_23012023_144255_1.JPG
 0m, Vand, klasse 2 / Start I 26 Start 15 cm inde i ledning pga Sandfang brønd



Foto: 10_1_3_23012023_144350_1.JPG
 0,08m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Fedt, Start



Foto: 10_1_4_23012023_144453_1.JPG
 0,96m, Rødder klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Fine rødder / Rødder kommer ind af samling



Foto: 10_1_5_23012023_144516_1.JPG
 0,96m, FS1, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldekskov 7	Dato:	Tæller: 10	Sektions navn: 26-27-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 10_1_6_23012023_144655_1.JPG
7,09m, FS2, Åben samling



Foto: 10_1_7_23012023_144826_1.JPG
10,12m, FS1, Forskudt samling



Foto: 10_1_8_23012023_144917_1.JPG
13,22m, FS1, Åben samling



Foto: 10_1_9_23012023_145022_1.JPG
14,7m, Rødder klasse 1, fra urref 09 til urref 05, Fine rødder / Rødder i samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldeskoven 7	Dato:	Tæller: 10	Sektions navn: 26-27-1
-----	--------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------

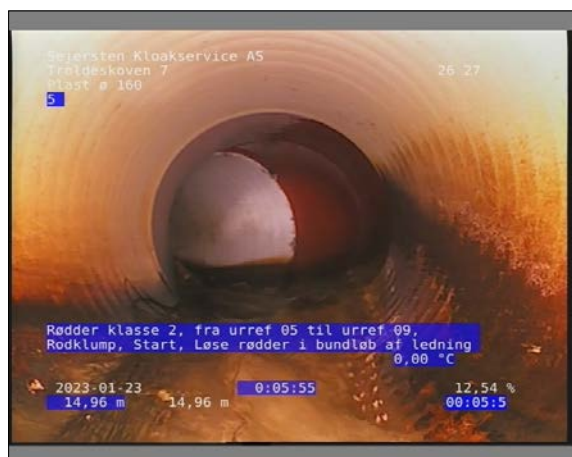


Foto: 10_1_10_23012023_145159_1.JPG
 14,96m, Rødder klasse 2, fra urref 05 til urref 09, Rodklump, Start / Løse rødder i bundløb af ledning



Foto: 10_1_11_23012023_145246_1.JPG
 15,19m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 09 / 30 grader - skønnet



Foto: 10_1_12_23012023_145410_1.JPG
 15,69m, FS3, Åben samling / Bundløb i urref 9 - Kommer lidt efter bøjning



Foto: 10_1_14_23012023_145524_1.JPG
 15,9m, Rødder klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Rodklump, Start / Rødder i bunden af ledning

By

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldeskoven 7	Dato:	Tæller: 10	Sektions navn: 26-27-1
-----	--------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 10_1_15_23012023_145718_1.JPG
17,21m, Rødder klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Rodklump, Stop / Rødder kommer ind i lednig via sandfang brønd



Foto: 10_1_17_23012023_145850_1.JPG
17,36m, Vand , klasse 3 / Slut I 27 Slut i sandfangbrønd



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk			System : Regnvand				Dato : 24-01-2023				Rapp. nr. : 24012301								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268			Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera			Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
	11_1A	0,01	ø160	S	Plast	S			3																Start I 10 Start 10 cm i ledning pga sandfangbrønd
		0,01																							Køre undercenteret pga håndskub kamera - kunden er infoneret om meget vand i ledning
	11_3A	0,01											BE									S1	01 - 12	A	
	11_4A	0,01															OK						09	R	30 grader - skønnet
	11_5A	0,01										FS											F	bundløb i urref 7	
	11_6A	0,23							4																klart vand, VA30%
	11_7A	2,39															OK						03	R	15 grader - skønnet
	11_8A	4,00							4																VA40%
	11_9A	4,54															OK						03	R	45 grader - skønnet
	11_10	5,36							4																Uklart vand, VA50%
	11_11	5,36														AF					S2	03 - 09	S	Kan se sand bunker under vandet	
	11_12	13,97							4																Skønnet, VA90%
	11_13	13,97														AF					E2	03 - 09	S		
	11_14	13,97														AF					S3	02 - 10	S	Skønner da kamera ligger højt i ledningen50%	
		17,48																							Lader sandet lægge sig i ledning
	11_16	19,28							4																Uklart vand, VA90%
		20,73																							Har svært ved at få kamera frem i ledningen
	11_18	20,94														AF					E3	02 - 10	S	Fejl i skærmtekst metermål	
		20,94											BE								E1	01 - 12	A	Fejl i skærmtekst metermål	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Andet							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 9		Nummer : 10				SØ									
Filmfil : 11_1_1_24012023_075628.mpg												Sted/Gade : Moseskellet 2				Adresse-ID :									
Bemærkning :																									



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej				Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 24-01-2023				Rapp. nr. : 24012301											
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård				Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD											
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
	11_20 A	20,94							4	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	2	Inspektion stop grundet kan ikke skubbe kamera videre i ledning

				Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :		Slutpunkt :	
				Gl. Hovedledning	Type :	Brønd		Andet	
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml				Fysisk Indeks :	Nummer : 10		SØ		
Filmfil : 11_1_1_24012023_075628.mpg				9	Sted/Gade : Moseskellet 2		Adresse-ID :		
Bemærkning :									

Inspektions Fotos

By:	Gade: Moseskellet 2	Dato:	Tæller: 11	Sektions navn: SØ-10-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 11_1_1_24012023_075733_1.JPG
 0,01m, Vand, klasse 3 / Start I 10 Start 10 cm i ledning pga sandfangbrønd



Foto: 11_1_3_24012023_075917_1.JPG
 0,01m, Belægninger klasse 1, fra urref 01 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 11_1_4_24012023_080006_1.JPG
 0,01m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 09 / 30 grader - skønnet



Foto: 11_1_5_24012023_080110_1.JPG
 0,01m, FS2, Forskudt samling / bundløb i urref 7

Inspektions Fotos

By:	Gade: Moseskellet 2	Dato:	Tæller: 11	Sektions navn: SØ-10-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 11_1_6_24012023_080201_1.JPG
 0,23m, Vand , klasse 4 / klart vand, VA30%



Foto: 11_1_7_24012023_080317_1.JPG
 2,39m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer
 urref 03, 15 grader - skønnet

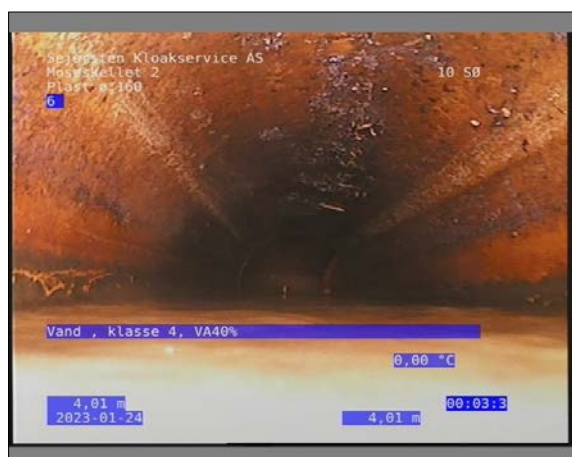


Foto: 11_1_8_24012023_080353_1.JPG
 4m, Vand , klasse 4 / VA40%



Foto: 11_1_9_24012023_080437_1.JPG
 4,54m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer
 urref 03 / 45 grader - skønnet

Inspektions Fotos

By:	Gade: Moseskellet 2	Dato:	Tæller: 11	Sektions navn: SØ-10-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 11_1_10_24012023_080526_1.JPG
 5,36m, Vand , klasse 4 / Uklart vand, VA50%



Foto: 11_1_11_24012023_080625_1.JPG
 5,36m, Aflejring klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Sand/Grus, Start / Kan se sand bunker under vandet



Foto: 11_1_12_24012023_080904_1.JPG
 13,97m, Vand , klasse 4 / Skønnet, VA90%



Foto: 11_1_13_24012023_080914_1.JPG
 13,97m, Aflejring klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Sand/Grus, Stop

Inspektions Fotos

By:	Gade: Moseskellet 2	Dato:	Tæller: 11	Sektions navn: SØ-10-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 11_1_14_24012023_081116_1.JPG
 13,97m, Aflejring klasse 4, fra urref 02 til urref 10, Sand/Grus, Start / Skønner da kamera ligger højt i ledningen 50%

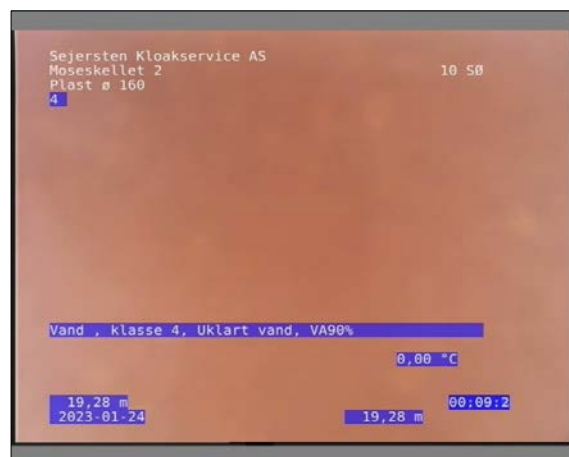


Foto: 11_1_16_24012023_081406_1.JPG
 19,28m, Vand , klasse 4 / Uklart vand, VA90%



Foto: 11_1_18_24012023_081829_1.JPG
 20,94m, Aflejring klasse 4, fra urref 02 til urref 10, Sand/Grus, Stop / Fejl i skærmtekst metermål



Foto: 11_1_20_24012023_082046_1.JPG
 20,94m, Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet kan ikke skubbe kamera videre i ledning

		TV INSPEKTION										Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk														
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 24-01-2023				Rapp. nr. : 24012302								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
	12_1A	0,00	ø110	S	Plast	S			4															Start I 10 Start 10 cm i ledning pga sandfangbrønd		
		0,00																						Kunden er infomeret om høj vandstand i ledning - Køre med håndskub kamera		
	12_3A	0,10															OK				09	R		30 grader - skønnet		
	12_4A	0,33					ø110	S									GR				09			bundløb i urref 9		
	12_5A	0,40													BE					S1	00 - 12	A				
	12_6A	2,67													AF					S2	04 - 08	S				
		6,34							4															VA90%		
		6,35													BE					E1	00 - 12	A				
	12_9A	6,35													AF					E2	04 - 08	S				
	12_10 A	6,60							4															Slut I 11 Slut i sandfangbrønd hvor udløb er 100% under vand		
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 9		Nummer : 10				11										
Filmfil : 12_1_1_24012023_082750.mpg												Sted/Gade : Moseskellet 1				Adresse-ID :										
Bemærkning :																										

Inspektions Fotos

By:	Gade: Moseskellet 1	Dato:	Tæller: 12	Sektions navn: 10-11-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 12_1_1_24012023_082837_1.JPG
 0m, Vand, klasse 4 / Start I 10 Start 10 cm i ledning pga sandfangbrønd



Foto: 12_1_3_24012023_083005_1.JPG
 0,1m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 09 / 30 grader - skønnet



Foto: 12_1_4_24012023_083126_1.JPG
 0,33m, Grenrør klasse 0, urref 09 / bundløb i urref 9



Foto: 12_1_5_24012023_083206_1.JPG
 0,4m, Belægninger klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Moseskellet 1	Dato:	Tæller: 12	Sektions navn: 10-11-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 12_1_6_24012023_083310_1.JPG
 2,67m, Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Start



Foto: 12_1_9_24012023_083422_1.JPG
 6,35m, Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Stop



Foto: 12_1_10_24012023_083548_1.JPG
 6,6m, Vand, klasse 4 / Slut I 11 Slut i sandfangbrønd hvor udløb er 100% under vand



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 24-01-2023				Rapp. nr. : 24012303								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
	13_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			2																Start I 14 Start 5cm inde i ledning ved brønd	
		0,00																							Køre undercenteret grundet håndskub kamera	
	13_3A	0,10															OK					03	R		45 grader - skønnet	
	13_4A	0,14	ø150	S	Gl. Ler	S											OK						M D		Bundløb i uref 3	
	13_5A	0,59											BE								S1	00 - 12	A			
	13_6A	0,59									FS										S2		F			
	13_7A	0,59											RØ									07 - 10	F		Rødder i samling	
	13_8A	0,86											RØ									01 - 08	F		Rødder i samling	
	13_9A	1,77										FS											F			
	13_10	1,77											RØ								S3	00 - 12	F		Rødder i samling	
	13_11	1,92										FS											F			
		4,26											RØ								E3	00 - 12	F			
	13_13	4,66										FS											F			
	13_14	4,66												AF								05 - 07	A		Løse blade i ledning	
	13_15	6,40											RØ									00 - 12	F		Rødder i samling	
		7,60										FS									E2		F			
	13_17	7,60	ø160	S	Plast	S											OK						M D			
		9,05											BE								E1	00 - 12	A			
	13_19 A	9,29							0																Slut I 15 Slut i brønd (bag mand roder i brønd uden at vente til optagelse slut)	

				Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :		Slutpunkt :	
				Gl. Hovedledning	Type :	Brønd		Brønd	
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml				Fysisk Indeks :	Nummer : 14		15		
Filmfil : 13_1_1_24012023_095136.mpg				10	Sted/Gade : Østervangen 3		Adresse-ID :		
Bemærkning :									

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 3	Dato:	Tæller: 13	Sektions navn: 14-15-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 13_1_1_24012023_095228_1.JPG
Om, Vand , klasse 2 / Start I 14 Start 5cm inde i ledning ved
brønd



Foto: 13_1_3_24012023_095338_1.JPG
0,1m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref
03 / 45 grader - skønnet

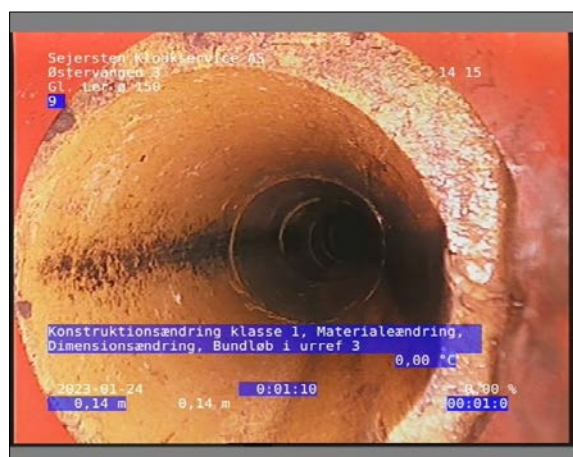


Foto: 13_1_4_24012023_095509_1.JPG
0,14m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring,
Dimensionsændring / Bundløb i urref 3



Foto: 13_1_5_24012023_095554_1.JPG
0,59m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 3	Dato:	Tæller: 13	Sektions navn: 14-15-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 13_1_6_24012023_095618_1.JPG
 0,59m, FS2, Forskudt samling, Start



Foto: 13_1_7_24012023_095657_1.JPG
 0,59m, Rødder klasse 1, fra urref 07 til urref 10, Fine rødder / Rødder i samling



Foto: 13_1_8_24012023_095741_1.JPG
 0,86m, Rødder klasse 1, fra urref 01 til urref 08, Fine rødder / Rødder i samling



Foto: 13_1_9_24012023_095838_1.JPG
 1,77m, FS3, Forskudt samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 3	Dato:	Tæller: 13	Sektions navn: 14-15-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 13_1_10_24012023_095908_1.JPG
 1,77m, Rødder klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Fine rødder, Start / Rødder i samling



Foto: 13_1_11_24012023_095937_1.JPG
 1,92m, FS3, Forskudt samling



Foto: 13_1_13_24012023_100131_1.JPG
 4,66m, FS3, Forskudt samling



Foto: 13_1_14_24012023_100235_1.JPG
 4,66m, Aflejring klasse 2, fra urref 05 til urref 07, Aflejring af anden type / Løse blade i ledning

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 3	Dato:	Tæller: 13	Sektions navn: 14-15-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 13_1_15_24012023_100424_1.JPG
 6,4m, Rødder klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Fine rødder / Rødder i samling



Foto: 13_1_17_24012023_100537_1.JPG
 7,6m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring



Foto: 13_1_19_24012023_100824_1.JPG
 9,29m, Vand, klasse 0 / Slut I 15 Slut i brønd (bag mand roder i brønd uden at vente til optagelse slut)



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 24-01-2023				Rapp. nr. : 24012304									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
	14_1A	0,00	ø110	S	Plast	S			1																Start I 14 Start 10 cm inde i ledning ved brønd - Fejl i startskærm tekst løber ikke til brønd 13 men til stiktilslutning 13A		
	14_2A	0,00																							Køre reduceret Tv i dræn ledning skiver kun klasse 3 og vand efter aftale med kunden		
	14_3A	0,84									DE											S1	00 - 12	V			
	14_4A	3,39										FS											03	R Å			
		6,95									DE											E1	00 - 12	V			
	14_6A	6,95										DE										S2	00 - 12	H	Fejl i skærm tekst skal være Horisontal		
	14_7A	8,85										DE										E2	00 - 12	H			
	14_8A	9,55										DE										S3	00 - 12	H			
		12,60										DE										E3	00 - 12	H			
	14_10	12,60	ø110	S	Plast	S													OK					M D	Går fra dræn til plast ledning		
	14_11	12,81																OK					03	R	45 grader - skønnet		
	14_12	12,81											BE									S4	00 - 12	A			
	14_13	15,71							3																VA20%		
	14_14	17,63									FS												09	R Å			
	14_15	17,97																GR					12		Grenrør kommer i urref 12 på ledningen		
	14_16	17,97							2																VA5%		
	14_17	20,07																OK					09	R	45 grader - skønnet		
	14_18	21,67							1																VA2%		
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Stiktilslutning					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 8,3		Nummer : 14				13A							
Filmfil : 14_1_1_24012023_112744.mpg																Sted/Gade : Østervangen 4				Adresse-ID :							
Bemærkning :																											



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 24-01-2023				Rapp. nr. : 24012304											
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD											
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION					KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER		
	14_19	22,23								1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			Å				
	14_20	24,24							2																VA10%				
	14_21	25,52							1																VA2%				
	14_22	26,25																OK						03	R	45 grader - skønnet			
		28,41												BE									E4	00 - 12	A				
	14_24 A	28,41							2																	Slut I 13 Sluter i kke brønd som antaget men i en stiktilslutning navngivet 13A			
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :						Slutpunkt :					
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd											
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 8,3		Nummer : 14						13A							
Filmfil : 14_1_1_24012023_112744.mpg																Sted/Gade : Østervangen 4						Adresse-ID :							
Bemærkning :																													

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4	Dato:	Tæller: 14	Sektions navn: 13A-14-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------



Foto: 14_1_1_24012023_112841_1.JPG
 0m, Vand, klasse 1 / Start I 14 Start 10 cm inde i ledning ved brønd - Fejl i startskærm tekst løber ikke til brønd 13 men til stiktilslutning 13A



Foto: 14_1_2_24012023_113005_1.JPG
 0m, Bemærkning / Køre reduceret Tv i dræn ledning skiver kun klasse 3 og vand efter aftale med kunden

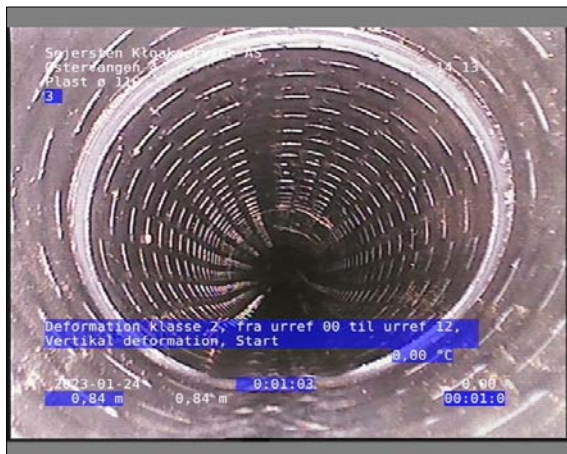


Foto: 14_1_3_24012023_113110_1.JPG
 0,84m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation, Start



Foto: 14_1_4_24012023_113216_1.JPG
 3,39m, FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4	Dato:	Tæller: 14	Sektions navn: 13A-14-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------

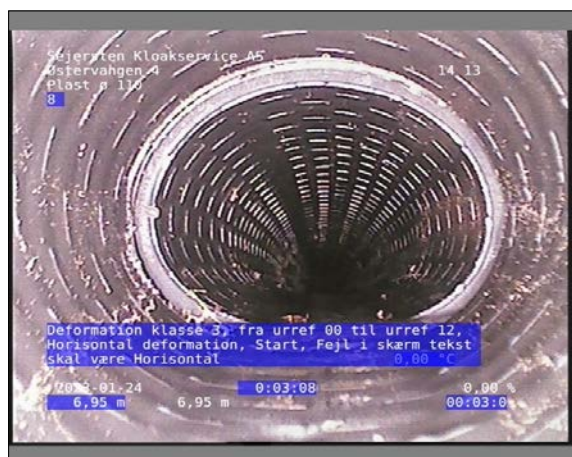


Foto: 14_1_6_24012023_113541_1.JPG
 6,95m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Horizontal deformation, Start / Fejl i skærm tekst skal være Horizontal



Foto: 14_1_7_24012023_113820_1.JPG
 8,85m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Horizontal deformation, Stop



Foto: 14_1_8_24012023_113846_1.JPG
 9,55m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horizontal deformation, Start

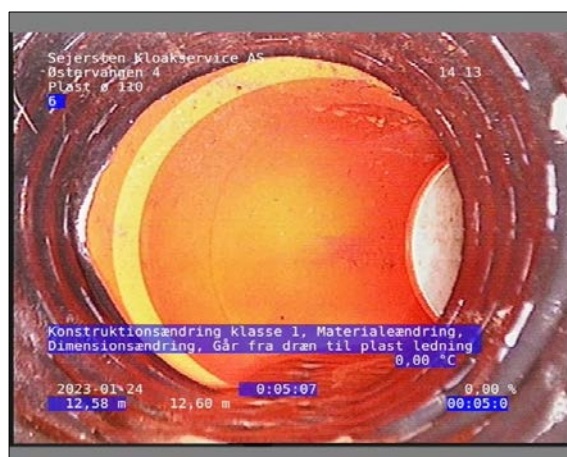


Foto: 14_1_10_24012023_114037_1.JPG
 12,6m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Går fra dræn til plast ledning

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4	Dato:	Tæller: 14	Sektions navn: 13A-14-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------



Foto: 14_1_11_24012023_114122_1.JPG
 12,81m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 03 / 45 grader - skønnet



Foto: 14_1_12_24012023_114143_1.JPG
 12,81m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 14_1_13_24012023_114236_1.JPG
 15,71m, Vand, klasse 3 / VA20%

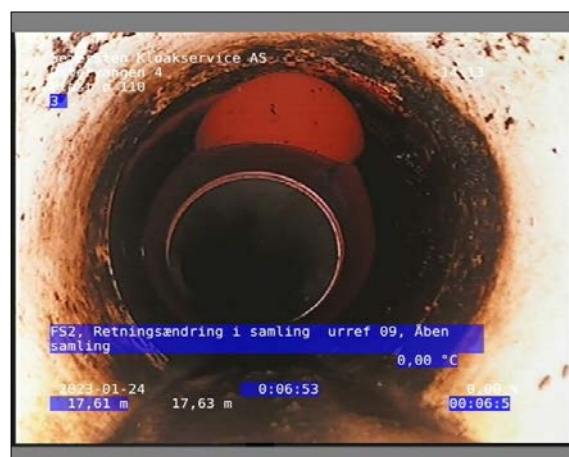


Foto: 14_1_14_24012023_114331_1.JPG
 17,63m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4	Dato:	Tæller: 14	Sektions navn: 13A-14-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------



Foto: 14_1_15_24012023_114418_1.JPG
 17,97m, Grenrør klasse 0, urref 12 / Grenrør kommer i urref 12 på ledningen

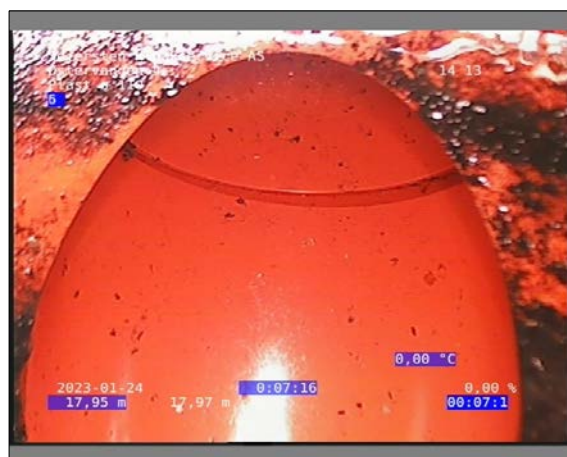


Foto: 14_1_15_24012023_114427_2.JPG
 17,97m, Grenrør klasse 0, urref 12 / Grenrør kommer i urref 12 på ledningen



Foto: 14_1_16_24012023_114442_1.JPG
 17,97m, Vand, klasse 2 / VA5%



Foto: 14_1_17_24012023_114552_1.JPG
 20,07m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 09 / 45 grader - skønnet

By

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4	Dato:	Tæller: 14	Sektions navn: 13A-14-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------



Foto: 14_1_18_24012023_114627_1.JPG
21,67m, Vand , klasse 1 / VA2%

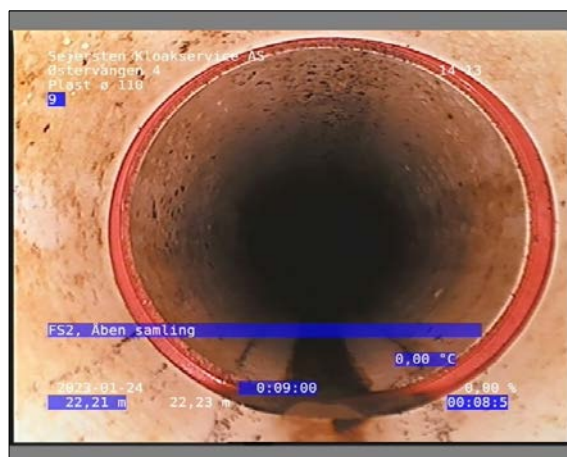


Foto: 14_1_19_24012023_114657_1.JPG
22,23m, FS2, Åben samling



Foto: 14_1_20_24012023_114738_1.JPG
24,24m, Vand , klasse 2 / VA10%



Foto: 14_1_21_24012023_114809_1.JPG
25,52m, Vand , klasse 1 / VA2%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4	Dato:	Tæller: 14	Sektions navn: 13A-14-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------



Foto: 14_1_22_24012023_114848_1.JPG
 26,25m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer
 urref 03 / 45 grader - skønnet



Foto: 14_1_24_24012023_115220_1.JPG
 28,41m, Vand , klasse 2 / Slut I 13 Sluter i kke brønd som
 antaget men i en stiktilslutning navngivet 13A

		TV INSPEKTION										Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk															
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 24-01-2023				Rapp. nr. : 24012305									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
	15_1A	0,00	ø110	S	Plast	S			2	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	S1	00 - 12	A		Start i 13A Start i stiktilskutning fra stikket
		0,00																									Køre med håndskub kamera
	15_3A	0,00												BE									S1	00 - 12	A		
	15_4A	0,41	ø100	S	Gl. Ler	S													OK						M D		Bundløb i urref 9
		1,27												BE									E1	00 - 12	A		
	15_6A	1,27							3																	Inspektion stop grundet kan ikke skubbe kamera videre fra mange bøjninger fra forgåede ledning skal køres fra den modsatte side	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Gl. Hovedledning		Type :		Stiktilslutning				Brønd									
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 5		Nummer : 13A				13											
Filmfil : 15_1_1_24012023_120456.mpg												Sted/Gade : Østervangen 4				Adresse-ID :											
Bemærkning :																											

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4	Dato:	Tæller: 15	Sektions navn: 13-13A-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------



Foto: 15_1_1_24012023_120556_1.JPG
 0m, Vand , klasse 2 / Start I 13A Start i stiktilskutning fra stikket



Foto: 15_1_3_24012023_120642_1.JPG
 0m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 15_1_4_24012023_120828_1.JPG
 0,41m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Bundløb i urref 9



Foto: 15_1_6_24012023_121130_1.JPG
 1,27m, Vand , klasse 3 / Inspektion stop grundet kan ikke skubbe kamera videre fra mange bøjninger fra forgåede ledning skal køres fra den modsatte side



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 24-01-2023				Rapp. nr. : 24012306								
Sagsnavn : Grundejerforeningen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
	16_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			4																Start I 8 Start 10 cm inde i ledning grundet sangfang brønd - vand 100%	
	16_2A	0,00																							Køre undercenteret grundet håndskubkamera	
		0,01																							Køre reduceret Tv da ledniger ligger meget under vand	
	16_3A	0,01													AF								05 - 07	S		
	16_4A	0,01										FS												Å		
	16_5A	0,02											BE							S1	00 - 12	A				
	16_6A	0,92													AF					S2	00 - 12	S				
	16_7A	1,30	ø150	S	Gl. Ler	S											OK						M D			
	16_8A	1,30										FS											Å		Kamera er under vand	
	16_9A	1,41							4																VA50%	
		4,35																							Metermål kan være usikker fiber er blevet strammet op	
	16_11	11,33													RØ					S3	00 - 12	P			Pilerod løber i ledning	
	16_16	11,71													RØ					E3	00 - 12	P				
	16_12	12,32										FS											F Å		Skønnet kamera er under vand	
	16_13	13,24										FS											F Å		Skønnet kamera under vand	
	16_14	13,60							4																Klart vand, VA80%	
	16_15	14,15										FS											F Å		Skønnet - kamera under vand	
	16_17	22,33													AF					E2	00 - 12	S				
													Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
													Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Andet					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml													Fysisk Indeks : 10		Nummer : 8				SØ							
Filmfil : 16_1_1_24012023_134544.mpg															Sted/Gade : SØ				Adresse-ID :							
Bemærkning :																										

 TV INSPEKTION															Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk												
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 24-01-2023					Rapp. nr. : 24012306							
Sagsnavn : Grundejerforeningen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : MD							
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	16_18	22,33															AF						S4	00 - 12	S		80% - skønnet
	16_19	23,61															AF						E4	00 - 12	S		
		23,61												BE									E1	00 - 12	A		
	16_21 A	23,61							4																	Inspektion stop grundet ledning skal omspules 70% fyldt med sand og grus - vand 90%	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Andet									
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 10		Nummer : 8				SØ											
Filmfil : 16_1_1_24012023_134544.mpg												Sted/Gade : SØ				Adresse-ID :											
Bemærkning :																											

Inspektions Fotos

By:	Gade: SØ	Dato:	Tæller: 16	Sektions navn: 8-SØ-1
-----	--------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 16_1_1_24012023_134655_1.JPG
 0m, Vand, klasse 4 / Start I 8 Start 10 cm inde i ledning grundet sangfang brønd - vand 100%



Foto: 16_1_2_24012023_134737_1.JPG
 0m, Bemærkning / Køre undercenteret grundet håndskubkamera



Foto: 16_1_3_24012023_134814_1.JPG
 0,01m, Aflejring klasse 2, fra urref 05 til urref 07, Sand/Grus



Foto: 16_1_4_24012023_134837_1.JPG
 0,01m, FS4, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: SØ	Dato:	Tæller: 16	Sektions navn: 8-SØ-1
-----	--------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 16_1_4_24012023_134843_2.JPG
 0,01m, FS4, Åben samling



Foto: 16_1_5_24012023_134903_1.JPG
 0,02m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 16_1_6_24012023_135032_1.JPG
 0,92m, Aflejrings klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start



Foto: 16_1_7_24012023_135200_1.JPG
 1,3m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring

Inspektions Fotos

By:

Gade:
SØ

Dato:

Tæller:
16Sektions navn:
8-SØ-1

Foto: 16_1_8_24012023_135257_1.JPG
 1,3m, FS3, Åben samling / Kamera er under vand

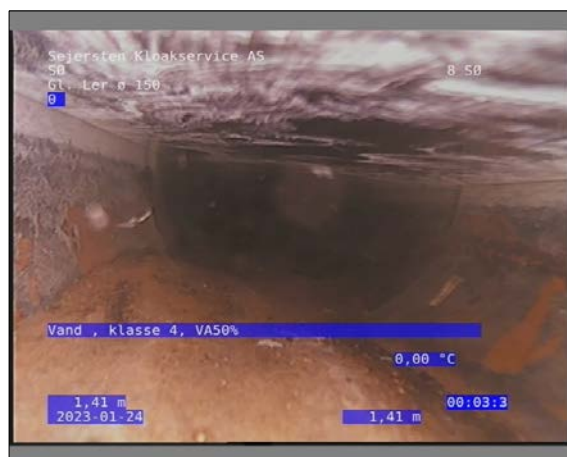


Foto: 16_1_9_24012023_135342_1.JPG
 1,41m, Vand , klasse 4 / VA50%



Foto: 16_1_11_24012023_140750_1.JPG
 11,33m, Rødder klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Pælerod, Start / Pælerod løber i ledning



Foto: 16_1_16_24012023_142016_1.JPG
 11,71m, Rødder klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Pælerod, Stop

Inspektions Fotos

By:	Gade: SØ	Dato:	Tæller: 16	Sektions navn: 8-SØ-1
-----	--------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 16_1_12_24012023_140917_1.JPG
 12,32m, FS3, Forskudt samling, Åben samling / Skønnet
 kamera er under vand



Foto: 16_1_13_24012023_141152_1.JPG
 13,24m, FS3, Forskudt samling, Åben samling / Skønnet
 kamera under vand



Foto: 16_1_14_24012023_141230_1.JPG
 13,6m, Vand , klasse 4 / Klart vand, VA80%



Foto: 16_1_15_24012023_141330_1.JPG
 14,15m, FS3, Forskudt samling, Åben samling / Skønnet -
 kamera under vand

Inspektions Fotos

By:	Gade: SØ	Dato:	Tæller: 16	Sektions navn: 8-SØ-1
-----	--------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 16_1_17_24012023_142036_1.JPG
 22,33m, Aflejring klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Stop



Foto: 16_1_18_24012023_142057_1.JPG
 22,33m, Aflejring klasse 4, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start / 80% - skønnet



Foto: 16_1_19_24012023_142226_1.JPG
 23,61m, Aflejring klasse 4, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Stop



Foto: 16_1_21_24012023_142359_1.JPG
 23,61m, Vand, klasse 4 / Inspektion stop grundet ledning skal ompules 70% fyldt med sand og grus - vand 90%



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 25-01-2023				Rapp. nr. : 25012301									
Sagsnavn : Grundejerforeningen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
	17_1A	0,00	ø110	S	Plast	S			4																Start I 30 Start 5 cm inde i ledning ved brønd		
		0,00																							Kunden er informeret om høj vandstand i ledning - Køre Tv med håndskub kamera		
	17_3A	0,01											BE									S1	00 - 12	A			
	17_4A	1,72											RØ									S2	03 - 06	R	Fejl i skærmtekest i urref		
		1,74											RØ									E2	03 - 06	R	Rod kommer ind af drænrør		
	17_6A	1,74							4																Skønnet - grumset vand, VA80%		
	17_7A	1,74			Plast	S											OK							M D	Ledning overgår til drænledning i plast		
		1,74																							Køre reduceret Tv i drænledning rapportere kun vand og klasse 3		
	17_9A	2,27														RØ						S3	00 - 12	F			
		3,08																							Kan ikke se noget da rødder blokeret udsynt på linsen		
	17_11	7,11														RØ						E3	00 - 12	F			
	17_12	7,13							4																Skønnet, VA70%		
	17_13	7,63														RØ							01 - 03	P			
	17_14	15,31							4																VA60%		
	17_15	18,93			Plast	S											OK							M D	Ledningen overgår til pvc plast		
	17_16	19,18	ø100	S	Gl. Ler	S											OK							M D			
	17_17	19,37										FS												F			
	17_18	20,32							4																Skønnet - grumset vand, VA80%		
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 9,2		Nummer : 30				31							
Filmfil : 17_1_1_25012023_082045.mpg																Sted/Gade : Søvnøget 8				Adresse-ID :							
Bemærkning :																											



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 25-01-2023				Rapp. nr. : 25012301								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE 1 2	BEMÆRKNINGER	
		20,32								1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4				Vandet er så grumset at jeg har svært at se hvad der sker
	17_20	22,22														FO							03 - 09	G	Skønner løs rørs kald i ledning	
	17_21	22,22							4																Grumset vand, VA90%	
		22,27												BE									E1	00 - 12	A	
	17_23 A	22,27							4																Inspektion stop grundet kan ikke få kamera forbi løs rørs kald i ledning	
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :				
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd				
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 9,2		Nummer :				30				31		
Filmfil : 17_1_1_25012023_082045.mpg																Sted/Gade : Søværnsgade 8				Adresse-ID :						
Bemærkning :																										

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 8	Dato:	Tæller: 17	Sektions navn: 30-31-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 17_1_1_25012023_082142_1.JPG
 0m, Vand, klasse 4 / Start I 30 Start 5 cm inde i ledning ved brønd



Foto: 17_1_3_25012023_085553_1.JPG
 0,01m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 17_1_4_25012023_085742_1.JPG
 1,72m, Rødder klasse 2, fra urref 03 til urref 06, Rodklump, Start / Fejl i skærmtekest i urref

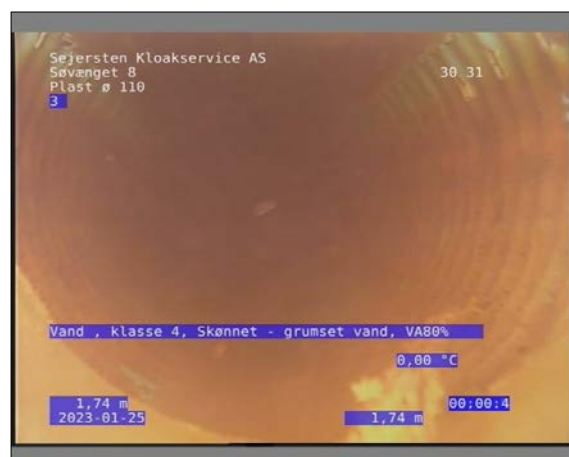


Foto: 17_1_6_25012023_090000_1.JPG
 1,74m, Vand, klasse 4 / Skønnet - grumset vand, VA80%

By

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 8	Dato:	Tæller: 17	Sektions navn: 30-31-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------

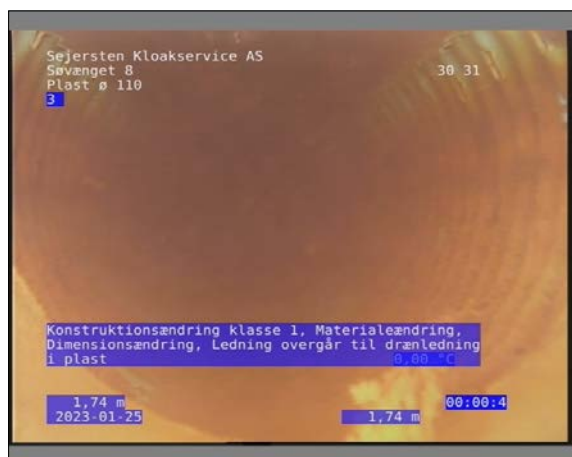


Foto: 17_1_7_25012023_090150_1.JPG
1,74m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Ledning overgår til drænledning i plast



Foto: 17_1_9_25012023_090348_1.JPG
2,27m, Rødder klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Fine rødder, Start



Foto: 17_1_11_25012023_090657_1.JPG
7,11m, Rødder klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Fine rødder, Stop



Foto: 17_1_12_25012023_090720_1.JPG
7,13m, Vand , klasse 4 / Skønnet, VA70%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 8	Dato:	Tæller: 17	Sektions navn: 30-31-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 17_1_13_25012023_090853_1.JPG
 7,63m, Rødder klasse 2, fra urref 01 til urref 03, Pælerod

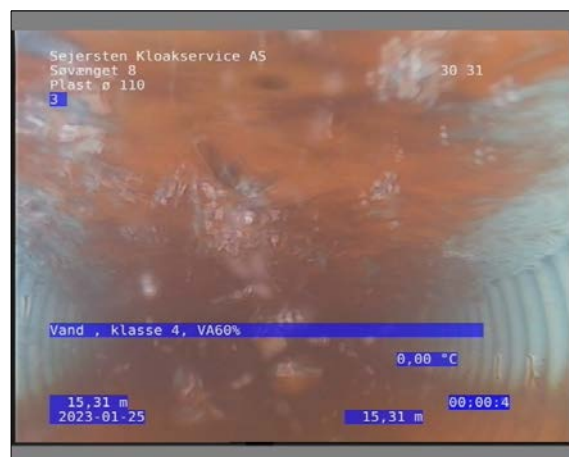


Foto: 17_1_14_25012023_091049_1.JPG
 15,31m, Vand, klasse 4 / VA60%



Foto: 17_1_15_25012023_091322_1.JPG
 18,93m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Ledningen overgår til pvc plast



Foto: 17_1_16_25012023_091512_1.JPG
 19,18m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 8	Dato:	Tæller: 17	Sektions navn: 30-31-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 17_1_17_25012023_091622_1.JPG
 19,37m, FS2, Forskudt samling



Foto: 17_1_18_25012023_091719_1.JPG
 20,32m, Vand, klasse 4 / Skønnet - grumset vand, VA80%



Foto: 17_1_20_25012023_092038_1.JPG
 22,22m, Forhindring klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Genstand i bundløb / Skønner løs rørs kald i ledning



Foto: 17_1_21_25012023_092109_1.JPG
 22,22m, Vand, klasse 4 / Grumset vand, VA90%

By



Sejersten Kloakservice AS
Strandsegårdsvej 1
Ølsted
Tel: 47 31 00 92
Fax:
Email: info@sejersten-kloak.dk

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Søvænget 8

Dato:

Tæller:
17

Sektions navn:
30-31-1



Foto: 17_1_23_25012023_092242_1.JPG

22,27m, Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet kan ikke få kamera forbi løs rørskald i ledning



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej				Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 25-01-2023				Rapp. nr. : 25012302											
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård				Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD											
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	18_1A	0,00	ø100	S	Gl. Ler	S			4																	Start I 30 Start i brønd	
		0,00																								Kunden er infomeret om høj vandstand i ledning - Køre Tv med håndskub kamera	
	18_3A	0,43												BE									S1	00 - 12	A		
	18_4A	0,43																	OK					06	R	30 grader - skønnet	
	18_5A	0,70	ø160	S	Plast	S													OK						M D		
	18_6A	0,70																OK						12	R	30 grader - skønnet	
		1,45																								Køre undercentreret	
	18_8A	1,57							3																	VA20%	
	18_9A	3,69								FS															Å		
	18_10	6,50								FS															Å		
	18_11	9,37								FS															Å		
		10,61												BE										E1	00 - 12	A	
	18_13	10,76							3																	Slut I 29 Slut i sandfangbrønd	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :						Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd						Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 4,5		Nummer : 30						29									
Filmfil : 18_1_1_25012023_103501.mpg												Sted/Gade : Solbrinken 7						Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

Side: 1

Inspektions Fotos

By:	Gade: Solbrinken 7	Dato:	Tæller: 18	Sektions navn: 29-30-1
-----	------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 18_1_1_25012023_103547_1.JPG
 0m, Vand, klasse 4 / Start I 30 Start i brønd



Foto: 18_1_3_25012023_103728_1.JPG
 0,43m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 18_1_4_25012023_103758_1.JPG
 0,43m, Konstruktionsændring klasse 1, Retningsændringer urref 06 / 30 grader - skønnet



Foto: 18_1_5_25012023_103847_1.JPG
 0,7m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Solbrinken 7

Dato:

Tæller:
18

Sektions navn:
29-30-1



Foto: 18_1_6_25012023_103912_1.JPG
0,7m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 12 / 30 grader - skønnet



Foto: 18_1_8_25012023_104010_1.JPG
1,57m, Vand, klasse 3 / VA20%



Foto: 18_1_9_25012023_104115_1.JPG
3,69m, FS1, Åben samling



Foto: 18_1_10_25012023_104209_1.JPG
6,5m, FS1, Åben samling

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Solbrinken 7

Dato:

Tæller:
18

Sektions navn:
29-30-1



Foto: 18_1_11_25012023_104256_1.JPG
9,37m, FS1, Åben samling

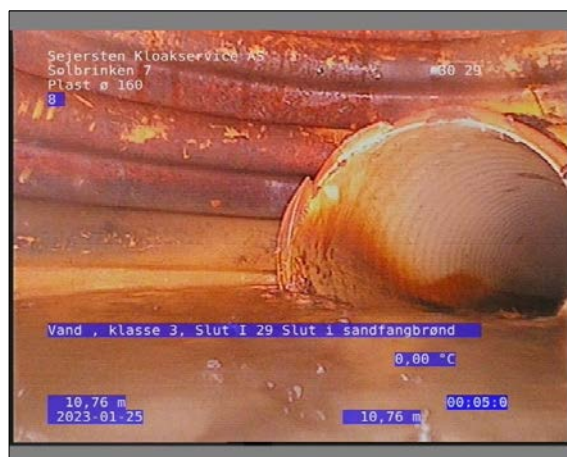


Foto: 18_1_13_25012023_104406_1.JPG
10,76m, Vand, klasse 3 / Slut I 29 Slut i sandfangbrønd



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 25-01-2023					Rapp. nr. : 25012303								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER		
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2	
	19_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			3																		Start I 29 Start 10cm inde i ledning pga sandfangbrønd	
		0,01																									Kunden er informeret om meget vand i ledning - Køre undercentreret pga håndskub kamera	
	19_3A	0,01												BE									S1	00 - 12	A			
	19_4A	0,01																									indravnede rødder i bundløb fra brønd	
	19_5A	3,99									FS													09	R	Å		
	19_6A	6,81																									Rester fra klistermærke	
	19_7A	6,95																OK							07	R	30 grader - skønnet	
	19_8A	7,14									FS														09	R	Å	Bundløb i urref 9
	19_9A	12,88												RØ											07 - 08	F		
	19_10	18,40									FS														06	R	Å	
	19_11	27,54									FS														03	R	Å	
	19_12	36,55																OK							07	R	30 grader - skønnet	
	19_13	36,88																							09	I	Indravnede drænrør - bundløb i urref 9	
	19_14 A	37,03										RB													08 - 10	S	Der er hul omkring det indravnede påhug - bundløb i urref 8	
		39,64												BE											E1	00 - 12	A	
	19_16	39,88							3																		Slut I 28 Slut i sandfangbrønd	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :					Slutpunkt :									
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd					Brønd									
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 7,8		Nummer : 29					28											
Filmfil : 19_1_1_25012023_105739.mpg												Sted/Gade : Solbrinken 8					Adresse-ID :											
Bemærkning :																												

Side: 1

Inspektions Fotos

By:	Gade: Solbrinken 8	Dato:	Tæller: 19	Sektions navn: 28-29-1
-----	------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------

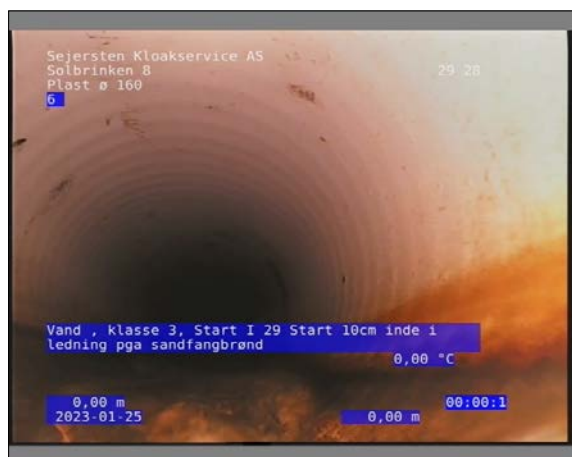


Foto: 19_1_1_25012023_105918_1.JPG
 0m, Vand, klasse 3 / Start I 29 Start 10cm inde i ledning pga sandfangbrønd



Foto: 19_1_3_25012023_110046_1.JPG
 0,01m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 19_1_4_25012023_110126_1.JPG
 0,01m, Bemærkning / indravnede rødder i bundløb fra brønd



Foto: 19_1_5_25012023_110246_1.JPG
 3,99m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Solbrinken 8	Dato:	Tæller: 19	Sektions navn: 28-29-1
-----	------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 19_1_6_25012023_110354_1.JPG
6,81m, Bemærkning / Rester fra klistermærke

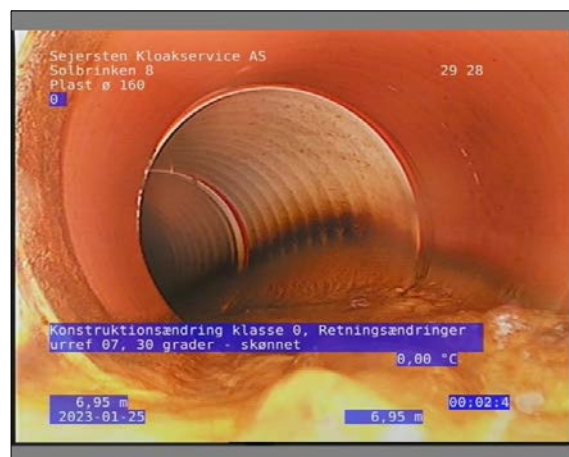


Foto: 19_1_7_25012023_110451_1.JPG
6,95m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer
urref 07 / 30 grader - skønnet



Foto: 19_1_8_25012023_110610_1.JPG
7,14m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling
/ Bundløb i urref 9



Foto: 19_1_9_25012023_110753_1.JPG
12,88m, Rødder klasse 1, fra urref 07 til urref 08, Fine
rødder

Inspektions Fotos

By:	Gade: Solbrinken 8	Dato:	Tæller: 19	Sektions navn: 28-29-1
-----	------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------

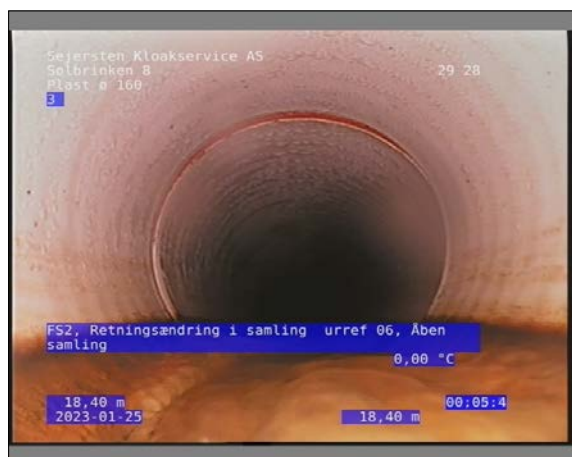


Foto: 19_1_10_25012023_110927_1.JPG
 18,4m, FS2, Retningsændring i samling urref 06, Åben samling



Foto: 19_1_11_25012023_111122_1.JPG
 27,54m, FS2, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling

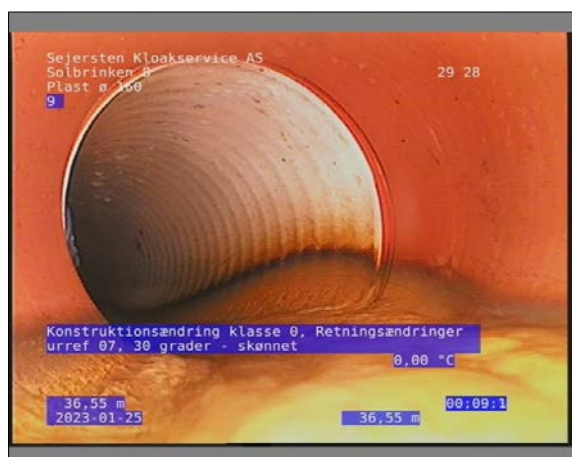


Foto: 19_1_12_25012023_111341_1.JPG
 36,55m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 07 / 30 grader - skønnet



Foto: 19_1_13_25012023_111700_1.JPG
 36,88m, Påboret stik klasse 3, urref 09, Indragende stik / Indravnede drænrør - bundløb i urref 9

Inspektions Fotos

By:	Gade: Solbrinken 8	Dato:	Tæller: 19	Sektions navn: 28-29-1
-----	------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------

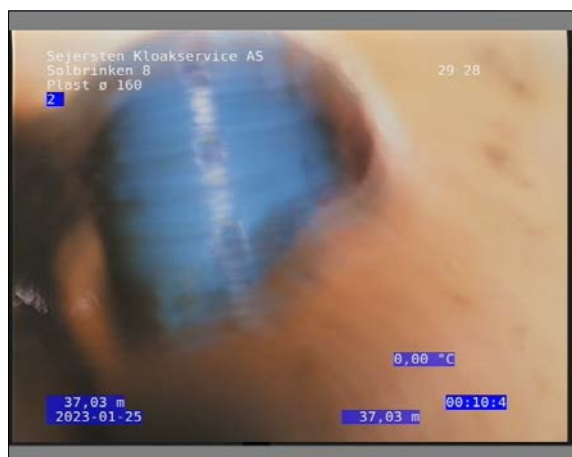


Foto: 19_1_14_25012023_112008_1.JPG
 37,03m, Rørbrud klasse 3, fra urref 08 til urref 10, Sammensatte
 revner / Der er hul omkring det indravnede påhug - bundløb i
 urref 8



Foto: 19_1_16_25012023_112145_1.JPG
 39,88m, Vand, klasse 3 / Slut I 28 Slut i sandfangbrønd



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 25-01-2023				Rapp. nr. : 25012304							
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD							
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
	20_1A	0,13	ø160	S	Plast	S			3																Start I 27 Start 10 cm ide i ledning pga sandfangbrød
		0,13																							Kunden er infomeret om meget vand i ledning - Køre undercenteret pga håndskubkamera
	20_3A	0,15																							Kand ikke se noget pga af meget vandflow i ledning
	20_4A	0,29									FS													Å	Er lige ved bøjning
	20_5A	0,29														OK						02	R		30 grader - skønnet
	20_6A	0,29											BE							S1	00 - 12	A			
	20_7A	0,99									DE									S2	00 - 12	H			
	20_8A	1,09																							Kan ikke se noget pga meget vandflow i ledning
		10,05									DE									E2	00 - 12	H			Kan ikke se hvor DE2 ender pga meget vandflow i ledning
	20_10	10,05							4																Skønnet - grumset vand, VA40%
	20_11	10,11	ø100	S	Plast	S										OK							M D		Lednigen overgår til at være plast drænrør
		10,11																							Køre reduceret i drænrør rapotere kun klasse 3 og vand
	20_13	10,82							4																Skønnet, VA50%
	20_14	13,05																							Kan ikke se nog pga meget vandflow
	20_15 A	16,16									DE										00 - 12	V			Skønnet da kamera har svært ved at komme videre og kan kun se bunden af ledningen pga meget vandflow
	20_16	18,99							4																Skønnet, VA80%
	20_17	19,13									DE										02 - 06	K			
													Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :				
													Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd				
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml													Fysisk Indeks : 8,1		Nummer : 27				28						
Filmfil : 20_1_1_25012023_122731.mpg															Sted/Gade : Solbrinken 8/ Troldeskoven 7				Adresse-ID :						
Bemærkning :																									



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej				Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 25-01-2023				Rapp. nr. : 25012304									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård				Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
	20_18	20,20							4															Skønnet, VA50%	
	20_19	21,96													RØ					S3	00 - 12	F			
	20_20	22,78													RØ					E3	00 - 12	F		Rødder er indhængene fra brønd	
	20_21	22,78							4															Skønnet, VA90%	
		22,78													BE					E1	00 - 12	A			
	20_23	23,21							4															Slut I 28 Slut i sandfangbrønd	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 8,1		Nummer :		27				28							
Filmfil : 20_1_1_25012023_122731.mpg												Sted/Gade :		Solbrinken 8/ Troldeskoven 7				Adresse-ID :							
Bemærkning :																									

Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Solbrinken 8/ Troldekskoven 7		20	27-28-1



Foto: 20_1_1_25012023_122848_1.JPG
 0,13m, Vand , klasse 3 / Start I 27 Start 10 cm ide i ledning pga sandfangbrød



Foto: 20_1_3_25012023_123101_1.JPG
 0,15m, Bemærkning / Kand ikke se noget pga af meget vandflow i ledning



Foto: 20_1_4_25012023_123203_1.JPG
 0,29m, FS2, Åben samling / Er lige ved bøjning



Foto: 20_1_5_25012023_123229_1.JPG
 0,29m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 02 / 30 grader - skønnet

Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Solbrinken 8/ Troldekskoven 7		20	27-28-1



Foto: 20_1_6_25012023_123243_1.JPG
 0,29m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 20_1_7_25012023_123405_1.JPG
 0,99m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horizontal deformation, Start



Foto: 20_1_8_25012023_123451_1.JPG
 1,09m, Bemærkning / Kan ikke se noget pga meget vandflow i ledning



Foto: 20_1_10_25012023_123843_1.JPG
 10,05m, Vand, klasse 4 / Skønnet - grumset vand, VA40%

Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Solbrinken 8/ Troldekskoven 7		20	27-28-1



Foto: 20_1_11_25012023_124020_1.JPG
 10,11m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring / Lednigen overgår til at være plast drænrør



Foto: 20_1_13_25012023_124136_1.JPG
 10,82m, Vand , klasse 4 / Skønnet, VA50%



Foto: 20_1_14_25012023_124255_1.JPG
 13,05m, Bemærkning / Kan ikke se nog pga meget vandflow



Foto: 20_1_15_25012023_124523_1.JPG
 16,16m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation / Skønnet da kamera har svært ved at komme videre og kan kun se bunden af ledningen pga meget vandflow

Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Solbrinken 8/ Troldekskoven 7		20	27-28-1



Foto: 20_1_16_25012023_124625_1.JPG
18,99m, Vand , klasse 4 / Skønnet, VA80%

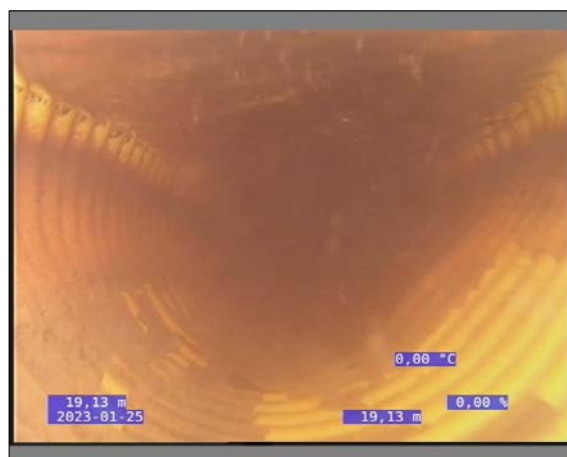


Foto: 20_1_17_25012023_124711_1.JPG
19,13m, Deformation klasse 3, fra urref 02 til urref 06,
Knækdeformation



Foto: 20_1_18_25012023_124747_1.JPG
20,2m, Vand , klasse 4 / Skønnet, VA50%



Foto: 20_1_19_25012023_124829_1.JPG
21,96m, Rødder klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Fine
rødder, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Solbrinken 8/ Troldekskoven 7		20	27-28-1



Foto: 20_1_20_25012023_124934_1.JPG
 22,78m, Rødder klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Fine rødder, Stop / Rødder er indhængene fra brønd



Foto: 20_1_21_25012023_125000_1.JPG
 22,78m, Vand , klasse 4 / Skønnet, VA90%



Foto: 20_1_23_25012023_125100_1.JPG
 23,21m, Vand , klasse 4 / Slut I 28 Slut i sandfangbrønd



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 25-01-2023				Rapp. nr. : 25012305									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	21_1A	0,01	ø160	S	Plast	S			3																		Start I 25A - Fejl i startskærmtekst brøndnavn - Start 10 cm i ledning pga sandfangbrønd
		0,01																									Kunden er informeret om meget vandflow i ledning - Køre undercenteret pga håndskubkamera
	21_3A	0,01												BE									S1	00 - 12	A		
	21_4A	0,02	ø150	S	Beton	S													OK							M D	
	21_5A	0,09									FS													06		R Å	
	21_6A	2,31												RØ										02 - 03	P		Kommer ind af samling
	21_7A	2,31												RØ										06 - 08	P		Kommer ind af samling
	21_8A	3,04								FS																F	
	21_9A	3,64								FS												S2				F	
	21_10	5,38												RØ										03 - 09	F		Rødder i samling
	21_11	6,91																OK						03	R		30 grader - skønnet
	21_12	7,08							4																		Skønnet, VA40%
		7,29								FS																F	
		7,29												BE										E1	00 - 12	A	
	21_15 A	7,29							4																		Slut I 24 Slut i brønd - Ledningen ender i brønd som ikke er afmærket på tegning men slutter i brønd 25A
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :						Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd						Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 7,8		Nummer : 25						25A									
Filmfil : 21_1_1_25012023_132429.mpg												Sted/Gade : Troldskoven 10						Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

Inspektions Fotos

By:	Gade: Trolldskoven 10	Dato:	Tæller: 21	Sektions navn: 25A-25-1
-----	---------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------

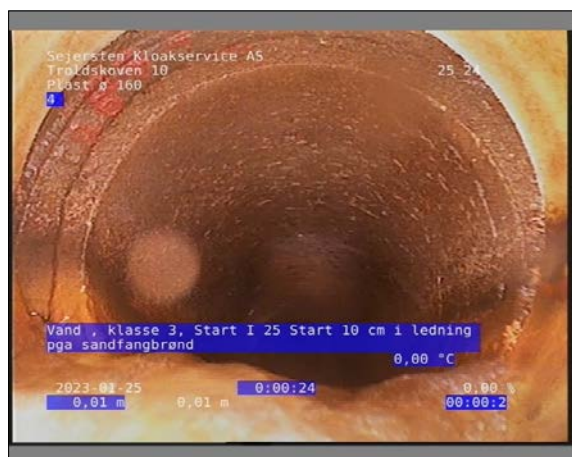


Foto: 21_1_1_25012023_132529_1.JPG
 0,01m, Vand, klasse 3 / Start I 25A - Fejl i startskærmtekst
 brøndnavn - Start 10 cm i ledning pga sandfangbrønd



Foto: 21_1_3_25012023_132645_1.JPG
 0,01m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning
 af anden type, Start



Foto: 21_1_4_25012023_132748_1.JPG
 0,02m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring,
 Dimensionsændring



Foto: 21_1_5_25012023_132827_1.JPG
 0,09m, FS2, Retningsændring i samling urref 06, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldskoven 10	Dato:	Tæller: 21	Sektions navn: 25A-25-1
-----	--------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------



Foto: 21_1_6_25012023_133102_1.JPG
 2,31m, Rødder klasse 2, fra urref 02 til urref 03, Pælerod /
 Kommer ind af samling



Foto: 21_1_7_25012023_133234_1.JPG
 2,31m, Rødder klasse 2, fra urref 06 til urref 08, Pælerod /
 Kommer ind af samling



Foto: 21_1_8_25012023_133314_1.JPG
 3,04m, FS1, Forskudt samling



Foto: 21_1_9_25012023_133400_1.JPG
 3,64m, FS1, Forskudt samling, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldskoven 10	Dato:	Tæller: 21	Sektions navn: 25A-25-1
-----	--------------------------------	-------	----------------------	-----------------------------------



Foto: 21_1_10_25012023_133507_1.JPG
 5,38m, Rødder klasse 1, fra urref 03 til urref 09, Fine rødder / Rødder i samling



Foto: 21_1_11_25012023_133650_1.JPG
 6,91m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 03 / 30 grader - skønnet



Foto: 21_1_12_25012023_133717_1.JPG
 7,08m, Vand , klasse 4 / Skønnet, VA40%



Foto: 21_1_15_25012023_133824_1.JPG
 7,29m, Vand , klasse 4 / Slut I 24 Slut i brønd - Ledningen ender i brønd som ikke er afmærket på tegning men slutter i brønd 25A



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 26-01-2023				Rapp. nr. : 26012301									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
	22_1A	0,00	ø200	S	Plast	S			3															Start I 21 Start 30 cm inde i ledning pga af sandfangbrønd			
		0,00																						Metermål kan være usikker pga langt udlæg til brønd			
	22_3A	0,00												BE						S1	00 - 12	A					
		0,80																						Tratoren har svært ved at trekke sig frem			
	22_5A	0,80														OK					09	R		30 grader - skønnet			
		1,93									DE										03 - 06	K					
	22_7A	2,02																						Strammer kable op			
	22_8A	4,63									DE									S2	00 - 12	V					
	22_9A	13,92										DE									00 - 12	V					
	22_10	16,50										DE									03 - 09	K					
	22_11	22,90								PF											10 - 02	H					
	22_12	26,38								FS											12	R	Å				
		29,07									DE									E2	00 - 12	V					
	22_14	29,08									DE									S3	00 - 12	H					
	22_15	29,27									FS										03	R	Å				
		30,82									DE									E3	00 - 12	H					
	22_17	31,72									DE									S4	00 - 12	H					
	22_18	32,27									FS										03	R	Å				
	22_20	34,77										DE									00 - 12	V					
	22_19	34,94										FS									06	R	Å				
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 9,7		Nummer : 21				23							
Filmfil : 22_1_1_26012023_080051.mpg																Sted/Gade : Troldskoven 2 (strand)				Adresse-ID :							
Bemærkning :																											

Side: 1



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 26-01-2023				Rapp. nr. : 26012301									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
	22_21	38,22										DE										00 - 12	V				
	22_22	41,21										DE										00 - 12	V				
	22_23	47,01										DE										00 - 12	V				
	22_24	50,24									FS											09	R	Å			
	22_25	53,24									FS											11	R	Å			
	22_26	55,77									DE											00 - 12	V				
	22_27	57,25									DE											00 - 12	V				
	22_28	58,40														OK						09	R	30 grader - Skønnet			
	22_29	58,61									FS												Å	Lige efter bøjning			
	22_30	59,31									FS												Å				
		61,93									DE								E4		00 - 12	H					
	22_32	61,93									DE								S5		00 - 12	H					
	22_33	62,17									FS										12	R	Å				
	22_34	63,32												RØ							03 - 06	R		Kommer ind fra mulig overgang			
		63,40																						peuser optagelse			
	22_36	63,40																						Retter metermål til 63,40m			
		63,40										BE							E1		00 - 12	A					
		63,40									DE								E5		00 - 12	H					
	22_39 A,b	63,40	ø160	S													OK				09	D	R	30 grader skønnet - Tilløb rør er skubbet ind i ledning og rundt om tilbøb er der udsyn til brønd - Fejl i metermål på skærmttekst skal være 63,40m			
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 9,7		Nummer : 21				23							
Filmfil : 22_1_1_26012023_080051.mpg																Sted/Gade : Troldskoven 2 (strand)				Adresse-ID :							
Bemærkning :																											

		TV INSPEKTION										Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk														
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 26-01-2023				Rapp. nr. : 26012301								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
	22_40 A	63,40							3															Inspektion stop lige før brønd grundet kan ikke komme forbi tilløb hvor røret er skubbet ind i ledning og rundt om tilbøb er der udsyn til brønd		
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 9,7		Nummer : 21				23										
Filmfil : 22_1_1_26012023_080051.mpg												Sted/Gade : Troldskoven 2 (strand)				Adresse-ID :										
Bemærkning :																										

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldskoven 2 (strand)	Dato:	Tæller: 22	Sektions navn: 21-23-1
-----	--	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 22_1_1_26012023_080156_1.JPG
 0m, Vand, klasse 3 / Start I 21 Start 30 cm inde i ledning pga af sandfangbrønd



Foto: 22_1_3_26012023_080255_1.JPG
 0m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 22_1_5_26012023_080812_1.JPG
 0,8m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 09 / 30 grader - skønnet



Foto: 22_1_7_26012023_080945_1.JPG
 2,02m, Bemærkning / Strammer kable op

Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Troldskoven 2 (strand)		22	21-23-1

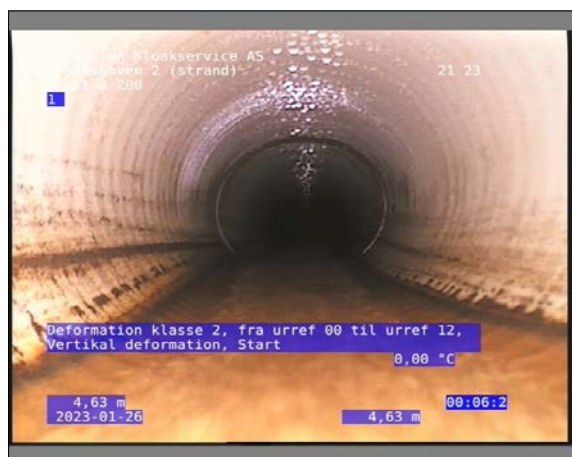


Foto: 22_1_8_26012023_081042_1.JPG
 4,63m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation, Start



Foto: 22_1_9_26012023_081246_1.JPG
 13,92m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation



Foto: 22_1_10_26012023_081401_1.JPG
 16,5m, Deformation klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Knækdeformation



Foto: 22_1_11_26012023_081610_1.JPG
 22,9m, Produktionsfejl klasse 1, fra urref 10 til urref 02, Hvide mærker (plast)

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldskoven 2 (strand)	Dato:	Tæller: 22	Sektions navn: 21-23-1
-----	--	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 22_1_12_26012023_081721_1.JPG
 26,38m, FS1, Retningsændring i samling urref 12, Åben samling



Foto: 22_1_14_26012023_081835_1.JPG
 29,08m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horisontal deformation, Start



Foto: 22_1_15_26012023_081910_1.JPG
 29,27m, FS2, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling

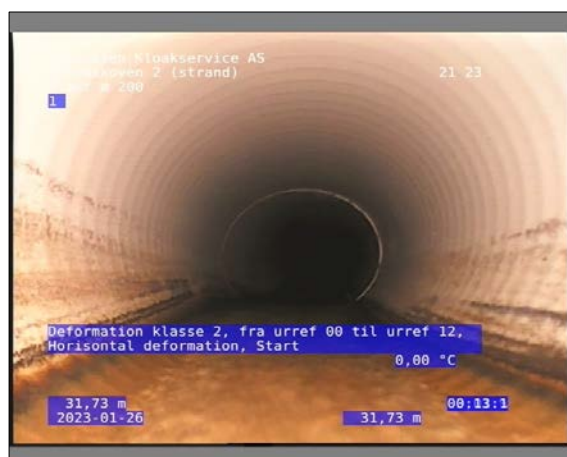


Foto: 22_1_17_26012023_082007_1.JPG
 31,72m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horisontal deformation, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldskoven 2 (strand)	Dato:	Tæller: 22	Sektions navn: 21-23-1
-----	--	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 22_1_18_26012023_082031_1.JPG
 32,27m, FS2, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling



Foto: 22_1_20_26012023_082301_1.JPG
 34,77m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation



Foto: 22_1_19_26012023_082210_1.JPG
 34,94m, FS3, Retningsændring i samling urref 06, Åben samling



Foto: 22_1_21_26012023_082357_1.JPG
 38,22m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation

Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Troldskoven 2 (strand)		22	21-23-1



Foto: 22_1_22_26012023_082512_1.JPG
 41,21m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation



Foto: 22_1_23_26012023_082650_1.JPG
 47,01m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation



Foto: 22_1_24_26012023_082801_1.JPG
 50,24m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling



Foto: 22_1_25_26012023_082916_1.JPG
 53,24m, FS2, Retningsændring i samling urref 11, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldskoven 2 (strand)	Dato:	Tæller: 22	Sektions navn: 21-23-1
-----	--	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 22_1_26_26012023_083005_1.JPG
 55,77m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation



Foto: 22_1_27_26012023_083108_1.JPG
 57,25m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation



Foto: 22_1_28_26012023_083206_1.JPG
 58,4m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 09 / 30 grader - Skønnet



Foto: 22_1_29_26012023_083249_1.JPG
 58,61m, FS2, Åben samling / Lige efter bøjning

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldskoven 2 (strand)	Dato:	Tæller: 22	Sektions navn: 21-23-1
-----	--	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 22_1_30_26012023_083346_1.JPG
 59,31m, FS2, Åben samling



Foto: 22_1_32_26012023_083540_1.JPG
 61,93m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horizontal deformation, Start



Foto: 22_1_33_26012023_083610_1.JPG
 62,17m, FS3, Retningsændring i samling urref 12, Åben samling



Foto: 22_1_34_26012023_084009_1.JPG
 63,32m, Rødder klasse 2, fra urref 03 til urref 06, Rodklump / Kommer ind fra mulig overgang

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldskoven 2 (strand)	Dato:	Tæller: 22	Sektions navn: 21-23-1
-----	--	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 22_1_36_26012023_090623_1.JPG
 63,4m, Bemærkning / Retter metermål til 63,40m



Foto: 22_1_39_26012023_091130_1.JPG
 63,4m, Konstruktionsændring klasse 2, Dimensionsændring, Retningsændringer urref 09 / 30 grader skønnet - Tilløb rør er skubbet ind i ledning og rundt om tilbøb er der udsyn til brønd - Fejl i metermål på skærmttekst skal være 63,40m

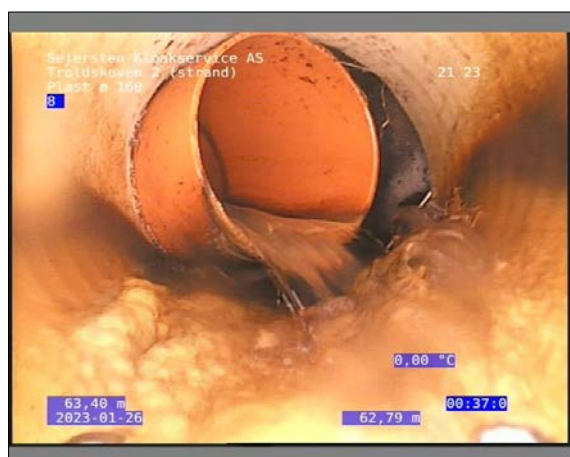


Foto: 22_1_34_26012023_091147_2.JPG
 63,4m, Konstruktionsændring klasse 2, Dimensionsændring, Retningsændringer urref 09 / 30 grader skønnet - Tilløb rør er skubbet ind i ledning og rundt om tilbøb er der udsyn til brønd - Fejl i metermål på skærmttekst skal være 63,40m



Foto: 22_1_40_26012023_091444_1.JPG
 63,4m, Vand , klasse 3, Inspektion stop lige før brønd grundet kan ikke komme forbi tilbøb hvor røret er skubbet ind i ledning og rundt om tilbøb er der udsyn til brønd

															TV INSPEKTION															Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk				
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej										Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 26-01-2023					Rapp. nr. : 26012302									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård										Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast										Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER								
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2							
	23_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			2																	Start I 21 Starter 30 cm inde i ledning pga sandfangbrønd								
		0,00																								Metermål kan være usikker pga langt udlæg til brønd								
	23_3A	0,00												BE									S1	00 - 12	A									
	23_4A	0,18												AF									S2	00 - 12	S									
	23_5A,	0,44																GR					09			Drænrør ø150 - skønnet								
	23_6A	0,57	ø150	S	Plast	S														OK					M D	Ledningen overgår til drænrør								
	23_7A	0,62																								Køre reduceret Tv i drænrør rappotere kun klasse 3 og vand								
		1,71												AF									E2	00 - 12	S									
	23_9A	1,80										DE												00 - 12	V									
	23_10	1,80													AF								S3	00 - 12	S									
	23_11	1,80							4																	VA40%								
	23_12	2,92													AF								E3	00 - 12	S									
	23_13	2,93												AF									S4	00 - 12	S									
	23_14	5,66										DE												00 - 12	V									
	23_15	7,46										DE												00 - 12	V									
		7,72												AF									E4	00 - 12	S									
		7,72											BE										E1	00 - 12	A									
	23_18 A	7,72							3																	Inspektion stop grundet kan ikke få trator gennem deformation								
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :												
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd												
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 9,6		Nummer : 21				22														
Filmfil : 23_1_1_26012023_093430.mpg																Sted/Gade : Troldskoven 2 (strand)				Adresse-ID :														
Bemærkning :																																		

Inspektions Fotos

By:	Gade: Troldskoven 2 (strand)	Dato:	Tæller: 23	Sektions navn: 21-22-1
-----	--	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 23_1_1_26012023_093535_1.JPG
 0m, Vand , klasse 2 / Start I 21 Starter 30 cm inde i ledning pga sandfangbrønd



Foto: 23_1_3_26012023_093620_1.JPG
 0m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 23_1_4_26012023_093727_1.JPG
 0,18m, Aflejring klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start

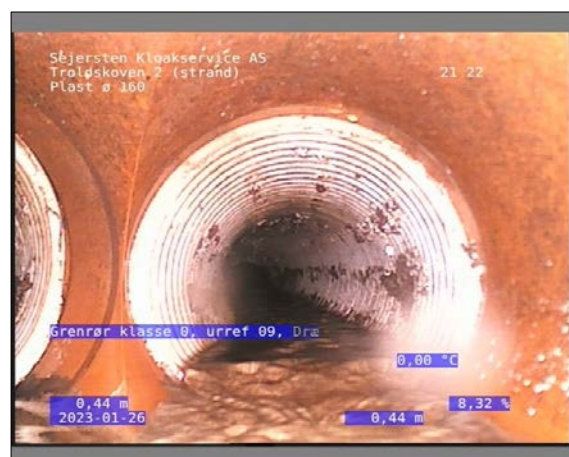


Foto: 23_1_5_26012023_093847_1.JPG
 0,44m, Grenrør klasse 0, urref 09 / Drænrør ø150 - skønnet

Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Troldskoven 2 (strand)		23	21-22-1



Foto: 23_1_5_26012023_093855_2.JPG
 0,44m, Grenrør klasse 0, urref 09 / Drænrør ø150 - skønnet



Foto: 23_1_6_26012023_094031_1.JPG
 0,57m, Konstruktionsændring klasse 2, Materialeændring, Dimensionsændring / Ledningen overgår til drænrør



Foto: 23_1_7_26012023_094213_1.JPG
 0,62m, Bemærkning / Køre reduceret Tv i drænrør rapportere kun klasse 3 og vand



Foto: 23_1_9_26012023_094312_1.JPG
 1,8m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Troldskoven 2 (strand)

Dato:

Tæller:
23

Sektions navn:
21-22-1



Foto: 23_1_10_26012023_094339_1.JPG
1,8m, Aflejring klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start



Foto: 23_1_11_26012023_094354_1.JPG
1,8m, Vand , klasse 4 / VA40%



Foto: 23_1_12_26012023_094421_1.JPG
2,92m, Aflejring klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Stop



Foto: 23_1_13_26012023_094457_1.JPG
2,93m, Aflejring klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Troldskoven 2 (strand)		23	21-22-1



Foto: 23_1_14_26012023_094549_1.JPG
 5,66m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation



Foto: 23_1_15_26012023_094648_1.JPG
 7,46m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation



Foto: 23_1_18_26012023_094750_1.JPG
 7,72m, Vand , klasse 3 / Inspektion stop grundet kan ikke få trator gennem deformation



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 26-01-2023				Rapp. nr. : 26012303								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	
	24_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			3																	Start I 1 Start 30 cm inde i ledning pga sandfangbrønd - Fejl i opstrømsbrønd ledningen går til brønd 3 og ikke brønd 2
		0,00																								Metermål kan være usikker pga langt udlæg til brønd
	24_3A	0,00												BE									S1	00 - 12	A	
	24_4A	0,26												AF									S2	03 - 09	H F	
	24_5A	2,50									DE													00 - 12	V	
	24_6A	2,51									FS													06	R	Tilløb rør er presset for langt ind over samlig
	24_7A	4,26									DE													09 - 12	K	Flere knækdeformation
	24_8A	5,57								DE													S3	00 - 12	V	
		9,94								DE													E3	00 - 12	V	
	24_10	9,94									DE												S4	00 - 12	V	
		11,57									DE												E4	00 - 12	V	
	24_12	13,07									DE													00 - 12	H	
	24_13	14,92								FS															Å	
	24_14	23,83										DE												03 - 09	K	
	24_15	27,07										DE												03 - 09	K	
	24_16	32,99									FS													12	R Å	
		39,20												AF									E2	03 - 09	H F	
		39,20												BE									E1	00 - 12	A	

Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml

Filmfil : 24_1_1_26012023_100707.mpg

Rapporttype : Gl. Hovedledning

Fysisk Indeks : 7

ID : 1

Type :

Nummer : 1

Sted/Gade : Fjordlinien 3

Startpunkt :

Brønd

Adresse-ID :

Slutpunkt :

Brønd

Bemærkning :

Side: 1

 TV INSPEKTION															Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk												
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 26-01-2023					Rapp. nr. : 26012303							
Sagsnavn : Grundejerforeningen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : MD							
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
		39,20							3																	Inspektion stop grundet kan ikke få kamera igennem bøjning.	
	24_20	39,26																OK						02	R	45 grader - skønnet	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 7		Nummer : 1				3											
Filmfil : 24_1_1_26012023_100707.mpg												Sted/Gade : Fjordlinien 3				Adresse-ID :											
Bemærkning :																											

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinien 3	Dato:	Tæller: 24	Sektions navn: 1-3-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	--------------------------------

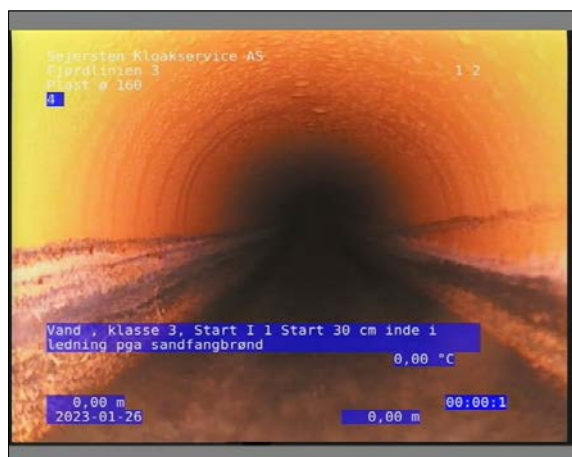


Foto: 24_1_1_26012023_100755_1.JPG
 0m, Vand, klasse 3 / Start I 1 Start 30 cm inde i ledning pga sandfangbrønd - Fejl i opstrømsbrønd ledningen går til brønd 3 og ikke brønd 2

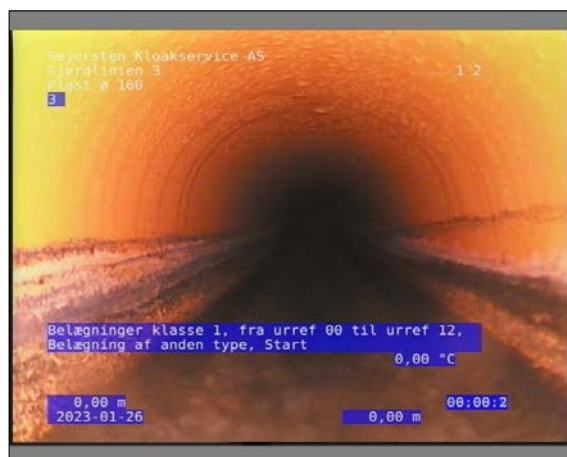


Foto: 24_1_3_26012023_100852_1.JPG
 0m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 24_1_4_26012023_100939_1.JPG
 0,26m, Aflejring klasse 1, fra urref 03 til urref 09, Hårde materialer, Fastsiddende, Start



Foto: 24_1_5_26012023_101107_1.JPG
 2,5m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinien 3	Dato:	Tæller: 24	Sektions navn: 1-3-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	--------------------------------



Foto: 24_1_6_26012023_101216_1.JPG
 2,51m, FS2, Retningsændring i samling urref 06 / Tilløb rør er presset for langt ind over samlig



Foto: 24_1_7_26012023_101403_1.JPG
 4,26m, Deformation klasse 2, fra urref 09 til urref 12, Knækdeformation / Flere knækdeformation



Foto: 24_1_8_26012023_101618_1.JPG
 5,57m, Deformation klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation, Start

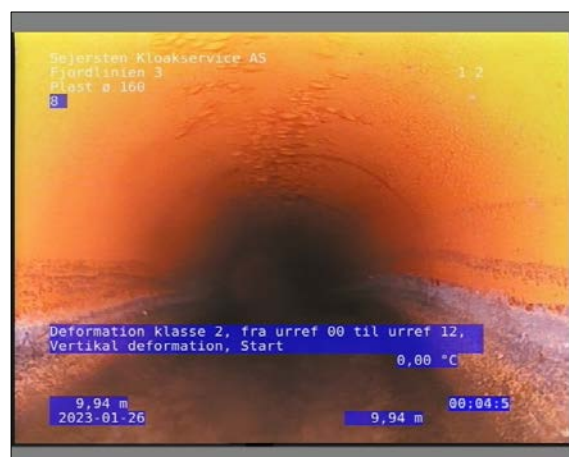


Foto: 24_1_10_26012023_101800_1.JPG
 9,94m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinien 3	Dato:	Tæller: 24	Sektions navn: 1-3-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	--------------------------------

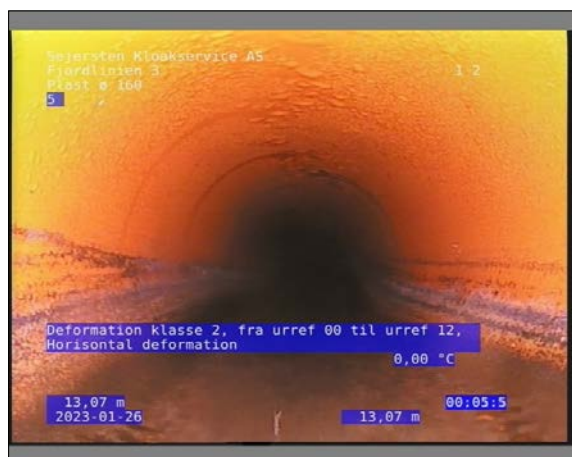


Foto: 24_1_12_26012023_101928_1.JPG
 13,07m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Horizontal deformation



Foto: 24_1_13_26012023_102013_1.JPG
 14,92m, FS1, Åben samling

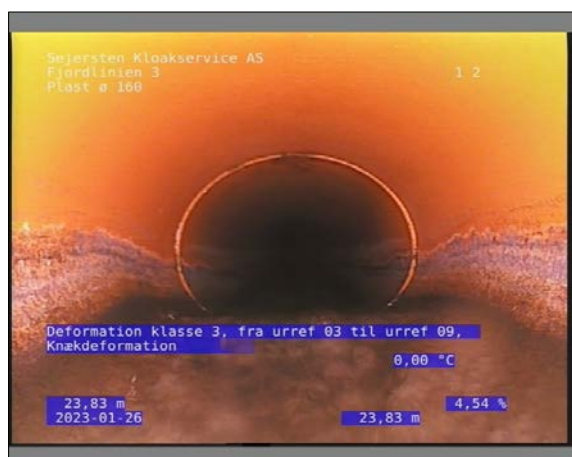


Foto: 24_1_14_26012023_102203_1.JPG
 23,83m, Deformation klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Knækdeformation



Foto: 24_1_15_26012023_102312_1.JPG
 27,07m, Deformation klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Knækdeformation

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinien 3	Dato:	Tæller: 24	Sektions navn: 1-3-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	--------------------------------

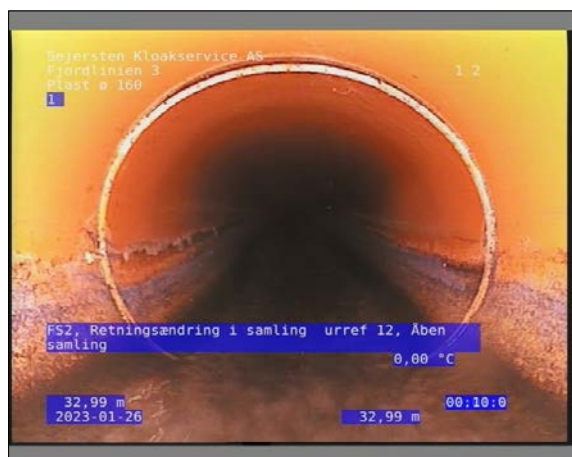


Foto: 24_1_16_26012023_102449_1.JPG
 32,99m, FS2, Retningsændring i samling urref 12, Åben samling



Foto: 24_1_17_26012023_102715_1.JPG
 39,26m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 02 / 45 grader - skønnet



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk			System : Regnvand				Dato : 26-01-2023				Rapp. nr. : 26012304								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268			Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera			Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
		0,06	ø160	S	Plast	S			2															Start i 3 Start i brønd	
	25_2A,	0,10																						Der er hul ud til jord i brønden	
		0,20												BE						S1	00 - 12	A			
	25_4A	0,22															OK				07	R		30 grader - skønnet	
	25_5A	0,69							2															VA10%	
		0,70																						Køre undercenteret pga det køres med håndskub	
	25_7A	1,93								FS											03	R	Å		
	25_8A	4,77									DE									S2	00 - 12	V			
	25_9A,	7,34					ø160	S									GR				02				
	25_10	7,62							3															VA20%	
	25_11	7,96															OK				05	R		45 grader - skønnet	
	25_12	24,28															OK				04	R		30 grader - skønnet	
	25_13	24,60															OK				03	R		30 grader - skønnet	
	25_14	30,55										FS									07	R	Å		
	25_15	30,64								FS											06	R			
	25_16	31,27									FS												Å		
	25_17	31,28															OK				08	R		45 grader - skønnet	
		31,87											BE							E1	00 - 12	A			
		31,88									DE									E2	00 - 12	V			
	25_20 A	32,00							2															Inspektion stop grundet skal ikke videre har kørt ind med trator fra den anden side	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 9,1		Nummer : 3				1									
Filmfil : 25_1_1_27012023_084116.mpg												Sted/Gade : Fjordlinien 3				Adresse-ID :									
Bemærkning :																									

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinien 3	Dato:	Tæller: 25	Sektions navn: 1-3-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	--------------------------------



Foto: 25_1_2_27012023_084241_1.JPG
 0,1m, Bemærkning / Der er hul ud til jord i brønden



Foto: 25_1_2_27012023_084253_2.JPG
 0,1m, Bemærkning / Der er hul ud til jord i brønden

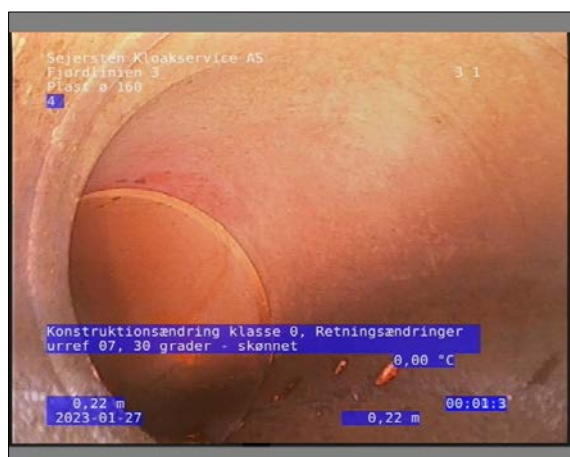


Foto: 25_1_4_27012023_084419_1.JPG
 0,22m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 07 / 30 grader - skønnet



Foto: 25_1_5_27012023_084452_1.JPG
 0,69m, Vand, klasse 2 / VA10%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinien 3	Dato:	Tæller: 25	Sektions navn: 1-3-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	--------------------------------



Foto: 25_1_7_27012023_084617_1.JPG
 1,93m, FS1, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling



Foto: 25_1_8_27012023_084717_1.JPG
 4,77m, Deformation klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Vertikal deformation, Start



Foto: 25_1_9_27012023_084821_1.JPG
 7,34m, Grenrør klasse 0, urref 02

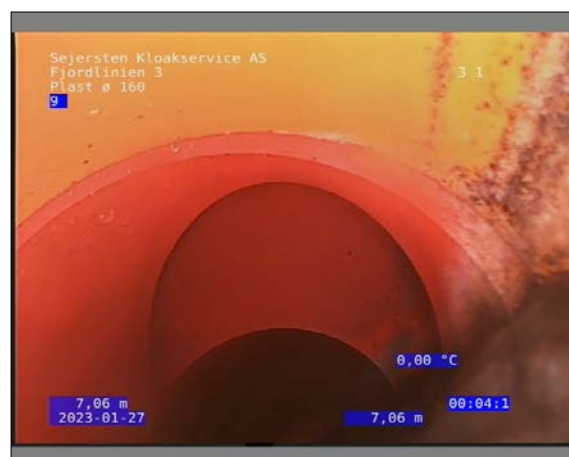


Foto: 25_1_9_27012023_084838_2.JPG
 7,34m, Grenrør klasse 0, urref 02

By

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinien 3	Dato:	Tæller: 25	Sektions navn: 1-3-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	--------------------------------



Foto: 25_1_10_27012023_084859_1.JPG
7,62m, Vand , klasse 3 / VA20%



Foto: 25_1_11_27012023_084941_1.JPG
7,96m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer
urref 05 / 45 grader - skønnet

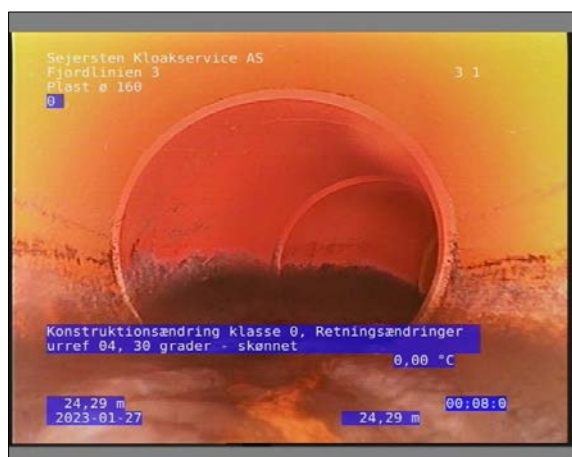


Foto: 25_1_12_27012023_085328_1.JPG
24,28m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer
urref 04 / 30 grader - skønnet



Foto: 25_1_13_27012023_085412_1.JPG
24,6m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer
urref 03 / 30 grader - skønnet

Inspektions Fotos

By:	Gade: Fjordlinien 3	Dato:	Tæller: 25	Sektions navn: 1-3-1
-----	-------------------------------	-------	----------------------	--------------------------------



Foto: 25_1_14_27012023_085705_1.JPG
 30,55m, FS3, Retningsændring i samling urref 07, Åben samling



Foto: 25_1_15_27012023_085731_1.JPG
 30,64m, FS1, Retningsændring i samling urref 06



Foto: 25_1_16_27012023_085827_1.JPG
 31,27m, FS2, Åben samling



Foto: 25_1_17_27012023_085908_1.JPG
 31,28m, Konstruktionsændring klasse 0, Retningsændringer urref 08 / 45 grader - skønnet

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Fjordlinien 3

Dato:

Tæller:
25

Sektions navn:
1-3-1



Foto: 25_1_20_27012023_090026_1.JPG

32m, Vand , klasse 2 / Inspektion stop grundet skal ikke videre har kørt ind med trator fra den anden side



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 27-01-2023				Rapp. nr. : 27012301									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	26_1A	0,01	ø160	S	Plast	S			4																		Start I 8A Start 5cm i ledning pga sandfang brønd - Fejl i start tekst køre modstrøm og ikke i medstrøm
		0,01																									Kunden er infomeret om høj vandstand i ledning
	26_3A	0,01							4																		Grumset vand, VA90%
		2,05																									Køre ledning undercentreret pga håndskub kamera
	26_5A	2,05							4																		Skønnet - grumset vand, VA40%
	26_6A	2,05												BE									S1	00 - 12	A		
	26_7A	2,47													AF								S2	03 - 09	A	F	
	26_8A	5,67											FS											08	R	Å	
	26_9A	8,56										FS												09	R	Å	
	26_10	9,63							3																		VA20% - skønnet
	26_11	10,78							2																		VA10%
	26_12	11,31										FS												09	R	Å	
		12,33																									snavs og fugt på linsen
	26_14	15,00							3																		VA20%
		15,48													AF								E2	03 - 09	A	F	
	26_16	15,48														AF							S3	03 - 09	S		
	26_17	15,48							4																		Skønnet, VA50%
	26_18	15,50							4																		VA70%
	26_19	15,50													AF								E3	03 - 09	S		
		15,50												BE									E1	00 - 12	A		
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 9,2		Nummer : 7				8A							
Filmfil : 26_1_1_27012023_092143.mpg																Sted/Gade : Grøftekanten 2 (baghave)				Adresse-ID :							
Bemærkning :																											

Side: 1



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 27-01-2023				Rapp. nr. : 27012301										
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operator : MD										
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION					KONT.	URREF.	TYPE		BEMÆRKNINGER	
	NR.	(m)	(mm)						(0-4)	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	OBS.	FRA-TIL	1	2		
	26_21	15,50							4																	Slut I 7 Slut ved sandfang brønd		
											Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :					Slutpunkt :										
											Gl. Hovedledning	Type :	Brønd					Brønd										
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml											Fysisk Indeks :	Nummer : 7					8A											
Filmfil : 26_1_1_27012023_092143.mpg											9,2	Sted/Gade : Grøftekanten 2 (baghave)					Adresse-ID :											
Bemærkning :																												

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanten 2 (baghave)	Dato:	Tæller: 26	Sektions navn: 7-8A-1
-----	--	-------	----------------------	---------------------------------

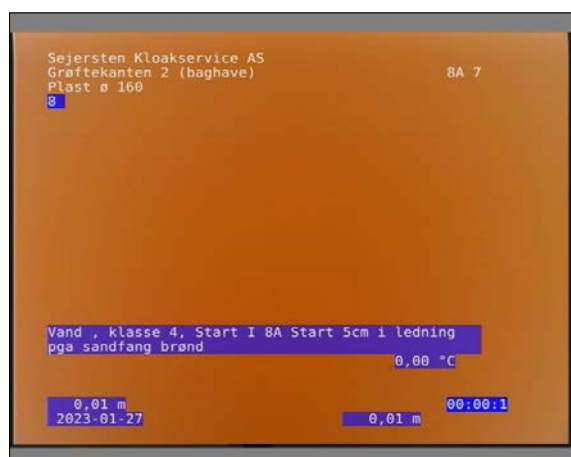


Foto: 26_1_1_27012023_092230_1.JPG
 0,01m, Vand, klasse 4 / Start I 8A Start 5cm i ledning pga sandfang brønd - Fejl i start tekst køre modstrøm og ikke i medstrøm

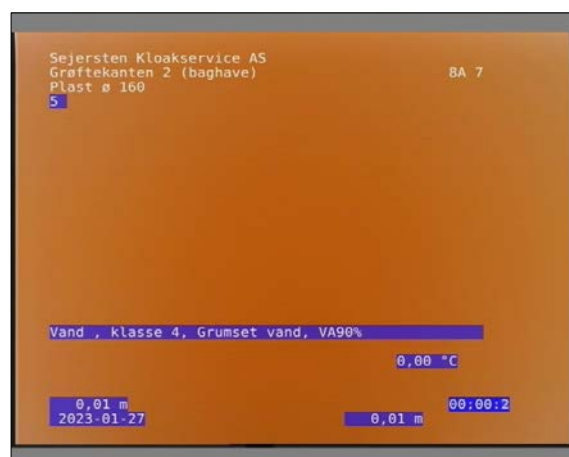


Foto: 26_1_3_27012023_092316_1.JPG
 0,01m, Vand, klasse 4 / Grumset vand, VA90%



Foto: 26_1_5_27012023_092505_1.JPG
 2,05m, Vand, klasse 4 / Skønnet - grumset vand, VA40%



Foto: 26_1_6_27012023_092525_1.JPG
 2,05m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanten 2 (baghave)	Dato:	Tæller: 26	Sektions navn: 7-8A-1
-----	--	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 26_1_7_27012023_092609_1.JPG
 2,47m, Aflejring klasse 2, fra urref 03 til urref 09, Aflejring af anden type, Fastsiddende, Start



Foto: 26_1_8_27012023_092921_1.JPG
 5,67m, FS3, Retningsændring i samling urref 08, Åben samling



Foto: 26_1_9_27012023_093031_1.JPG
 8,56m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling



Foto: 26_1_10_27012023_093112_1.JPG
 9,63m, Vand, klasse 3, VA20% - skønnet

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanten 2 (baghave)	Dato:	Tæller: 26	Sektions navn: 7-8A-1
-----	--	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 26_1_11_27012023_093154_1.JPG
 10,78m, Vand, klasse 2 / VA10%



Foto: 26_1_12_27012023_093230_1.JPG
 11,31m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling



Foto: 26_1_14_27012023_093403_1.JPG
 15m, Vand, klasse 3 / VA20%



Foto: 26_1_16_27012023_093529_1.JPG
 15,48m, Aflejring klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Sand/Grus, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Grøftekanten 2 (baghave)	Dato:	Tæller: 26	Sektions navn: 7-8A-1
-----	--	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 26_1_17_27012023_093615_1.JPG
 15,48m, Vand, klasse 4 / Skønnet, VA50%

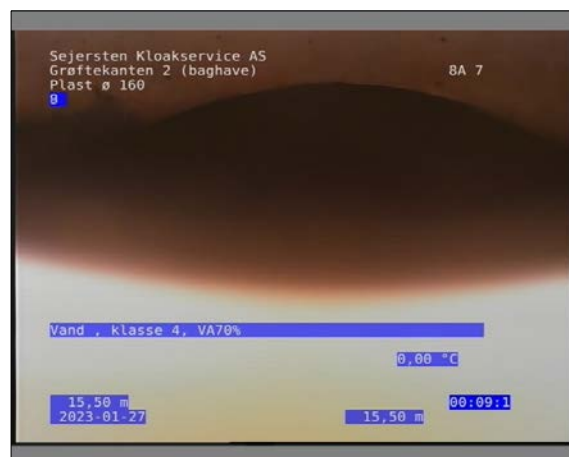


Foto: 26_1_18_27012023_093717_1.JPG
 15,5m, Vand, klasse 4 / VA70%

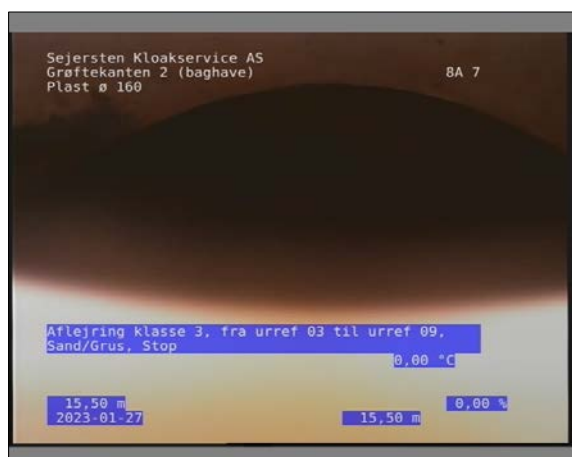


Foto: 26_1_19_27012023_093726_1.JPG
 15,5m, Aflejring klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Sand/Grus, Stop

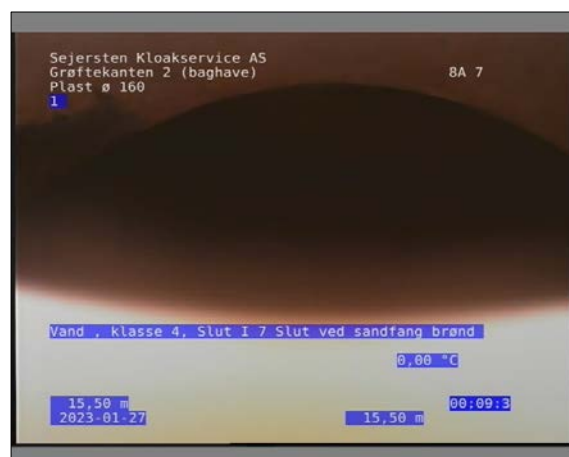


Foto: 26_1_21_27012023_093759_1.JPG
 15,5m, Vand, klasse 4 / Slut I 7 Slut ved sandfang brønd

		TV INSPEKTION										Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk															
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 27-01-2023				Rapp. nr. : 27012302									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	27_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			0																		Start I 8 Start 20cm inde i ledning pga af sandfangbrønd
		0,00																									Metermål kan være usikker pga udlæg til brønd
	27_3A	0,00												BE								S1	00 - 12	A			
	27_4A	0,30	ø150	S	Gl. Ler	S												OK							M	D	
	27_5A	0,30											FS												F		
		0,31																									Mand kravler ned i brønd for at hjælpe kamera ind over forskudt samling
		0,32																									Kamera er for langt inde til at mand arm kan nå kamera
		0,33												BE								E1	00 - 12	A			
	27_9A	0,33							0																		Inspektion stop kan ikke få tråtor over forskudt samling skal køres med håndskub
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd									
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 10		Nummer : 8				8A											
Filmfil : 27_1_1_27012023_100703.mpg												Sted/Gade : Søværnget 1				Adresse-ID :											
Bemærkning :																											

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 27	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 27_1_1_27012023_100758_1.JPG
 0m, Vand, klasse 0 / Start I 8 Start 20cm inde i ledning pga af sandfangbrønd



Foto: 27_1_3_27012023_100843_1.JPG
 0m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 27_1_4_27012023_100946_1.JPG
 0,3m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring



Foto: 27_1_5_27012023_101024_1.JPG
 0,3m, FS3, Forskudt samling

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Søvænget 1

Dato:

Tæller:
27

Sektions navn:
8A-8-1



Foto: 27_1_9_27012023_101526_1.JPG
0,33m, Vand , klasse 0 / Inspektion stop kan ikke få trtator over forskudt samling skal køres med håndskub



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 27-01-2023				Rapp. nr. : 27012303								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
	28_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			0																Start I 8 Start 5 cm inde pga sandfangbrønd	
		0,00																							Køre undercenteret pga håndskub kamera	
	28_3A	0,88										FS											F			
	28_4A	0,88	ø150	S	Gl. Ler	S											OK						M D			
	28_5A	1,44											BE							S1	00 - 12	A				
	28_6A	1,88									FS											F	Å			
	28_7A	2,45									FS								S2			F				
	28_8A	3,07							2																VA10%	
	28_9A	3,63								FS										03		R				
	28_10	4,27									FS									03		R	Å			
	28_11	5,80									OB								S3	00 - 12						
	28_12	6,02										FS										Å				
	28_13	6,68							3																VA20%	
	28_14	9,66							2																VA10%	
	28_15	10,10										FS								03		R	Å			
	28_16	11,18										FS								09		R	Å			
	28_17	14,37							3																VA20%	
	28_18	14,92							4																VA30%	
	28_19	15,88							2																VA10%	
	28_20	15,88										FS								09		R	Å			
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 10		Nummer : 8				8A										
Filmfil : 28_1_1_27012023_102310.mpg												Sted/Gade : Søværnet 1				Adresse-ID :										
Bemærkning :																										



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 27-01-2023					Rapp. nr. : 27012303							
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : MD							
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	28_21	16,50											FS										03	R	Å		
	28_22	17,09											FS												Å		
	28_23	17,69											FS												F		
	28_24	18,45												RB								S4	00 - 12	S			
	28_25	18,69											DE										00 - 12	K			
	28_26	19,89												RB							E4	00 - 12	S				
	28_27	21,04										RB										00 - 12	S				
	28_28	21,61											FS									03	R	F			
	28_29	22,31											FS									09	R	Å			
	28_30	23,84							3																	VA20%	
	28_31	25,39											FS									03	R	Å			
	28_32	25,89											FS									03	R	Å			
	28_33	26,53											FS									09	R	Å			
	28_34	26,99											FS									03	R	Å			
	28_35	26,99							2																	VA10%	
	28_36	29,14							3																	VA20%	
	28_37	34,40											FS									09	R	Å			
	28_38	35,55							4																	VA30%	
	28_39 A	36,60							4																	Grumset vand og vand over linsen kan ikke se noget, VA40%	
	28_40	37,57							3																	VA20%	
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 10		Nummer : 8				8A							
Filmfil : 28_1_1_27012023_102310.mpg																Sted/Gade : Søvnøget 1				Adresse-ID :							
Bemærkning :																											



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 27-01-2023					Rapp. nr. : 27012303					
Sagsnavn : Grundejerforeningen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS					
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : MD					
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
	28_41	38,10							4															VA30%	
	28_42	40,02							4															grumset vand, VA40%	
	28_43	40,93							2															VA5%	
	28_44	41,88									RB									S5	00 - 12	S			
		42,64									RB									E5	00 - 12	S			
	28_46	42,64										FS										F			
	28_47	43,77							3															VA20%	
	28_48	44,85							4															Grumset vand kan ikke se noget, VA90%	
		44,85																						Kunden er informeret om høj vandstand	
		44,86									OB									E3	00 - 12				
		44,86									FS									E2		F			
		44,86											BE							E1	00 - 12	A			
	28_53 A	44,86							4															Inspektion stop grundet har ikke mere fiber på rullen der skal køres kamera ind fra anden side af ledningen	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		8				8A							
Filmfil : 28_1_1_27012023_102310.mpg										10		Sted/Gade :		Søvænget 1				Adresse-ID :							
Bemærkning :																									

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_1_27012023_102407_1.JPG
 0m, Vand, klasse 0 / Start I 8 Start 5 cm inde pga sandfangbrønd

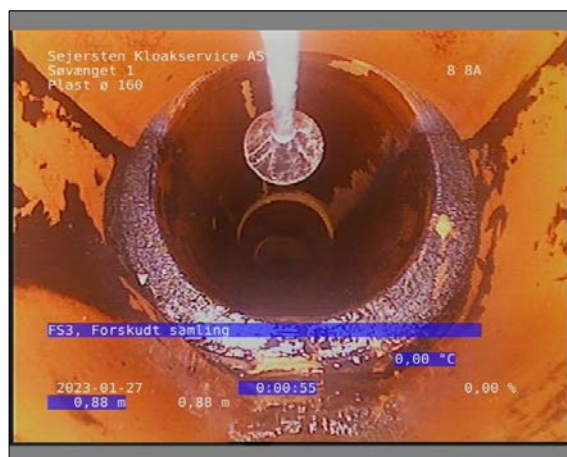


Foto: 28_1_3_27012023_102520_1.JPG
 0,88m, FS3, Forskudt samling



Foto: 28_1_4_27012023_102546_1.JPG
 0,88m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring



Foto: 28_1_5_27012023_102622_1.JPG
 1,44m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_6_27012023_102729_1.JPG
 1,88m, FS2, Forskudt samling, Åben samling

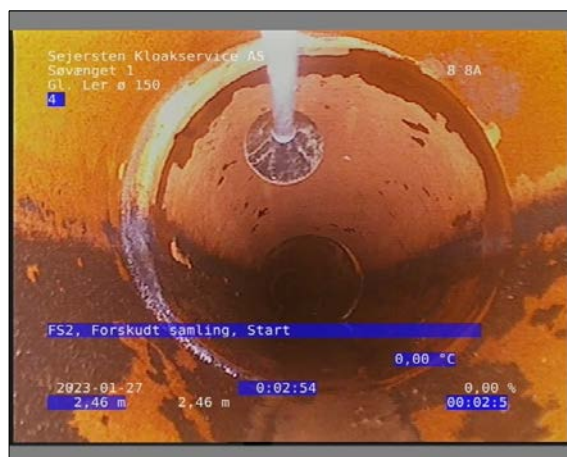


Foto: 28_1_7_27012023_102810_1.JPG
 2,45m, FS2, Forskudt samling, Start



Foto: 28_1_8_27012023_102836_1.JPG
 3,07m, Vand, klasse 2 / VA10%



Foto: 28_1_9_27012023_102911_1.JPG
 3,63m, FS1, Retningsændring i samling urref 03

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------

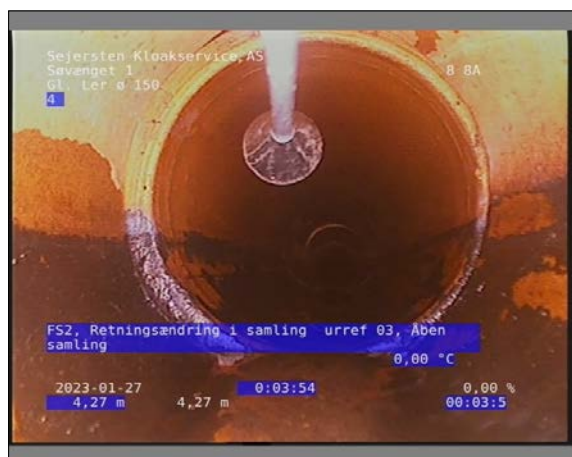


Foto: 28_1_10_27012023_102946_1.JPG
 4,27m, FS2, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling



Foto: 28_1_11_27012023_103057_1.JPG
 5,8m, Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Start



Foto: 28_1_12_27012023_103131_1.JPG
 6,02m, FS3, Åben samling



Foto: 28_1_13_27012023_103156_1.JPG
 6,68m, Vand , klasse 3 / VA20%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_14_27012023_103245_1.JPG
 9,66m, Vand , klasse 2 / VA10%



Foto: 28_1_15_27012023_103316_1.JPG
 10,1m, FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling



Foto: 28_1_16_27012023_103352_1.JPG
 11,18m, FS3, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling



Foto: 28_1_17_27012023_103440_1.JPG
 14,37m, Vand , klasse 3 / VA20%

By

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_18_27012023_103502_1.JPG
14,92m, Vand , klasse 4 / VA30%



Foto: 28_1_19_27012023_103537_1.JPG
15,88m, Vand , klasse 2 / VA10%



Foto: 28_1_20_27012023_103557_1.JPG
15,88m, FS3, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling



Foto: 28_1_21_27012023_103632_1.JPG
16,5m, FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_22_27012023_103717_1.JPG
 17,09m, FS3, Åben samling



Foto: 28_1_23_27012023_103746_1.JPG
 17,69m, FS3, Forskudt samling



Foto: 28_1_24_27012023_103933_1.JPG
 18,45m, Rørbrud klasse 4, fra urref 00 til urref 12, Sammensatte revner, Start



Foto: 28_1_25_27012023_104054_1.JPG
 18,69m, Deformation klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Knækdeformation

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_26_27012023_104129_1.JPG
 19,89m, Rørbrud klasse 4, fra urref 00 til urref 12, Sammensatte revner, Stop



Foto: 28_1_27_27012023_104236_1.JPG
 21,04m, Rørbrud klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sammensatte revner



Foto: 28_1_28_27012023_104314_1.JPG
 21,61m, FS3, Retningsændring i samling urref 03, Forskudt samling



Foto: 28_1_29_27012023_104349_1.JPG
 22,31m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_30_27012023_104422_1.JPG
 23,84m, Vand, klasse 3 / VA20%



Foto: 28_1_31_27012023_104513_1.JPG
 25,39m, FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling

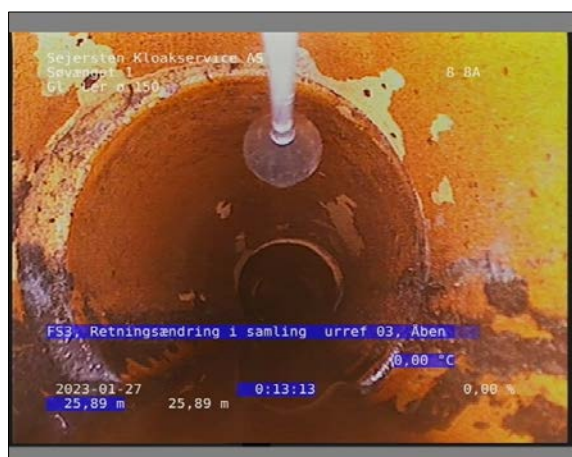


Foto: 28_1_32_27012023_104546_1.JPG
 25,89m, FS3, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling



Foto: 28_1_33_27012023_104633_1.JPG
 26,53m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_34_27012023_104708_1.JPG
 26,99m, FS2, Retningsændring i samling urref 03, Åben samling



Foto: 28_1_35_27012023_104721_1.JPG
 26,99m, Vand, klasse 2 / VA10%



Foto: 28_1_36_27012023_104811_1.JPG
 29,14m, Vand, klasse 3 / VA20%



Foto: 28_1_37_27012023_104937_1.JPG
 34,4m, FS2, Retningsændring i samling urref 09, Åben samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_38_27012023_105006_1.JPG
 35,55m, Vand, klasse 4 / VA30%



Foto: 28_1_39_27012023_105058_1.JPG
 36,6m, Vand, klasse 4 / Grumset vand og vand over linsen kan ikke se noget, VA40%



Foto: 28_1_40_27012023_105125_1.JPG
 37,57m, Vand, klasse 3 / VA20%



Foto: 28_1_41_27012023_105159_1.JPG
 38,1m, Vand, klasse 4 / VA30%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_42_27012023_105301_1.JPG
 40,02m, Vand , klasse 4 / grumset vand, VA40%



Foto: 28_1_43_27012023_105326_1.JPG
 40,93m, Vand , klasse 2 / VA5%



Foto: 28_1_44_27012023_105507_1.JPG
 41,88m, Rørbrud klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Sammensatte revner, Start



Foto: 28_1_46_27012023_105555_1.JPG
 42,64m, FS3, Forskudt samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 28	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 28_1_47_27012023_105647_1.JPG
 43,77m, Vand, klasse 3 / VA20%

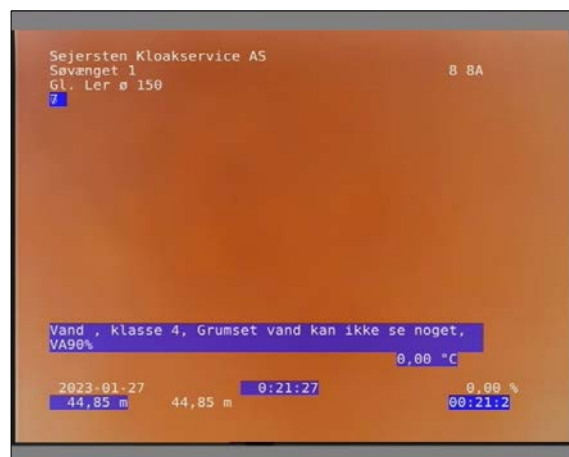


Foto: 28_1_48_27012023_105814_1.JPG
 44,85m, Vand, klasse 4 / Grumset vand kan ikke se noget, VA90%

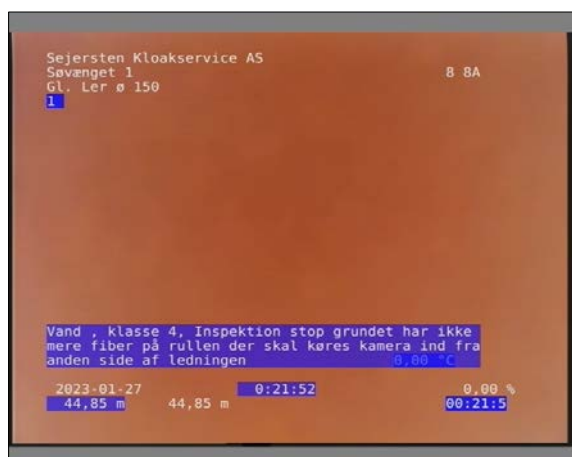


Foto: 28_1_53_27012023_110034_1.JPG
 44,86m, Vand, klasse 4 / Inspektion stop grundet har ikke mere fiber på rullen der skal køres kamera ind fra anden side af ledningen



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk			System : Regnvand				Dato : 27-01-2023				Rapp. nr. : 27012304									
Sagsnavn : Grundejerforeningen Strandsegård						Media-ID : WPA730268			Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera			Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
	29_1A	0,00	ø160	S	Plast	S			3																	Start I 8A Start 15cm i ledning pga sandfang brønd
		0,00																								Køre undercenteret pga håndskub kamera - kunden er infomeret om meget flow i ledning
		0,23																								Kan ikke se noget pga meget vand flow i ledning
	29_4A	0,29									OB											S1	00 - 12			
	29_5A	0,29											BE									S2	00 - 12	A		
	29_6A	0,29										FS											06	R F		
	29_7A	0,58							4																	klart vand, VA50%
	29_8A	1,75									FS											S3		F		
		1,75							4																	klart vand, VA50%
	29_10	1,75																								kan kun se hvad der sker under vandet
	29_11	2,80							4																	klart vand - nedbragt sigtbarhed, VA90%
	29_12	3,54							4																	klart vand - nedbragt sigtbarhed, VA80%
	29_13	4,43																								Kan ikke se noget pga meget vandflow i ledning
	29_14	6,94							4																	klart vand, VA50%
	29_15 A	11,25							4																	Klart vand - kan kun se hvad der sker under vand, VA80%
		22,10																								nedbragt sigtbarhed foran kamera
		22,11									OB											E1	00 - 12			
		22,11											BE									E2	00 - 12	A		
		22,11									FS											E3		F		
													Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
													Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml													Fysisk Indeks : 9,1		Nummer : 8A				8							
Filmfil : 29_1_1_27012023_112730.mpg															Sted/Gade : Søværnet 1				Adresse-ID :							
Bemærkning :																										

		TV INSPEKTION										Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk														
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 27-01-2023				Rapp. nr. : 27012304								
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD								
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
	29_20 A	22,14							4	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	
Inspektion stop skal ikke videre da vi har overlappet Tv-inspektion fra den anden side																										
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :						Slutpunkt :						
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd						Brønd						
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 9,1		Nummer :		8A						8						
Filmfil : 29_1_1_27012023_112730.mpg												Sted/Gade :		Søvænget 1						Adresse-ID :						
Bemærkning :																										

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 29	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 29_1_1_27012023_112820_1.JPG
 0m, Vand , klasse 3 / Start I 8A Start 15cm i ledning pga sandfang brønd



Foto: 29_1_4_27012023_113039_1.JPG
 0,29m, Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Start



Foto: 29_1_5_27012023_113054_1.JPG
 0,29m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 29_1_6_27012023_113126_1.JPG
 0,29m, FS3, Retningsændring i samling urref 06, Forskudt samling

By

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 29	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 29_1_7_27012023_113336_1.JPG
0,58m, Vand , klasse 4 / klart vand, VA50%



Foto: 29_1_8_27012023_113428_1.JPG
1,75m, FS2, Forskudt samling, Start



Foto: 29_1_10_27012023_113508_1.JPG
1,75m, Bemærkning / kan kun se hvad der sker under vandet



Foto: 29_1_11_27012023_113605_1.JPG
2,8m, Vand , klasse 4 / klart vand - nedbragt sigtbarhed, VA90%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Søvænget 1	Dato:	Tæller: 29	Sektions navn: 8A-8-1
-----	----------------------------	-------	----------------------	---------------------------------



Foto: 29_1_12_27012023_113748_1.JPG
 3,54m, Vand, klasse 4 / klart vand - nedbragt sigtbarhed, VA80%



Foto: 29_1_13_27012023_113851_1.JPG
 4,43m, Bemærkning / Kan ikke se noget pga meget vandflow i ledning



Foto: 29_1_14_27012023_113949_1.JPG
 6,94m, Vand, klasse 4 / klart vand, VA50%



Foto: 29_1_15_27012023_114120_1.JPG
 11,25m, Vand, klasse 4 / Klart vand - kan kun se hvad der sker under vand, VA80%

By

Inspektions Fotos

By:

Gade:
Søvænget 1

Dato:

Tæller:
29

Sektions navn:
8A-8-1



Foto: 29_1_20_27012023_114642_1.JPG
22,14m, Vand , klasse 4 / Inspektion stop skal ikke videre da vi har overlappet Tv-inspektion fra den anden side



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 30-01-2023				Rapp. nr. : 30012302							
Sagsnavn : Grundejerforeningen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD							
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
	30_1A	0,02	ø110	S	Plast	S			4															Start I 11 Start 10 cm inde i ledning pga af sandfangbrønd	
		0,12																						Kunden er blevet infomeret om meget vand i ledning - Tv køres med håndskub kamera	
	30_3A	0,38							4															Skønnet - grumset vand nedsat sigtbarhed, VA70%	
	30_4A	0,78	ø150	S	Gl. Ler	S											OK						M D		
	30_5A	0,94											BE							S1	00 - 12	A			
	30_6A	0,94										FS										F			
	30_7A	1,27									OB									S2	00 - 12				
	30_8A	1,27							4															VA50%	
	30_9A	1,53										FS										F			
	30_10	1,53									RB										01 - 05	L		Kan ikke se længere ned end vandstanden i ledningen	
	30_11	1,86										FS										F			
	30_12 A,b	2,07															PH					03	M	Kan kun skimte påhungen pga af meget vand i ledning	
	30_13	2,09									RB										01 - 03	S		RB2 omkring påhug - bundløb i urref 5	
	30_14	2,38										FS								S3		F			
	30_15	2,55												AF						S4	04 - 08	S			
		3,53																						Nedsat udsyn pga grumst vand og høj vandstand i ledning	
	30_17	5,56											IN									00 - 12	S		
	30_18	6,62											IN								S5	00 - 12	S		
													Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :				
													Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd				
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml													Fysisk Indeks : 10		Nummer : 11				13						
Filmfil : 30_1_1_30012023_124508.mpg															Sted/Gade : Østervangen 4 (baghave)				Adresse-ID :						
Bemærkning :																									



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 30-01-2023					Rapp. nr. : 30012302							
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : MD							
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
		6,62													AF								E4	04 - 08	S		
	30_20	7,23													AF								S6	04 - 08	S		
	30_21	10,28														BE								00 - 12	U S		
	30_22	10,28																				PH		09	I M	Drænrør	
	30_23	10,52								RB														07 - 11	S	bundløb i urref 7	
		10,56												BE									E1	00 - 12	A		
		10,56									OB												E2	00 - 12			
	30_26	10,56										FS											E3		F		
		10,56												IN									E5	00 - 12	S		
		10,56													AF								E6	04 - 08	S		
	30_29 A	10,56							4																	Inspektion stop grundet kan ikke få kamera forbi inderavnede påhung i ledning	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :						Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd						Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 10		Nummer : 11						13									
Filmfil : 30_1_1_30012023_124508.mpg												Sted/Gade : Østervangen 4 (baghave)						Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 30	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 30_1_1_30012023_124606_1.JPG
 0,02m, Vand, klasse 4 / Start I 11 Start 10 cm inde i ledning pga af sandfangbrønd

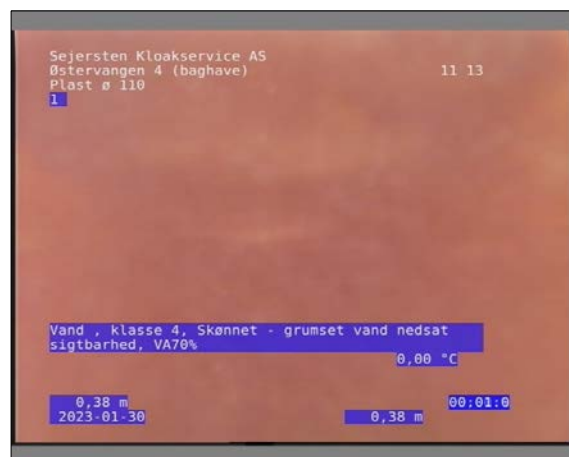


Foto: 30_1_3_30012023_124830_1.JPG
 0,38m, Vand, klasse 4 / Skønnet - grumset vand nedsat sigtbarhed, VA70%



Foto: 30_1_4_30012023_125422_1.JPG
 0,78m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring, Dimensionsændring



Foto: 30_1_5_30012023_125502_1.JPG
 0,94m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 30	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 30_1_6_30012023_125530_1.JPG
 0,94m, FS3, Forskudt samling



Foto: 30_1_7_30012023_125607_1.JPG
 1,27m, Overfladebeskadigelse klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Start



Foto: 30_1_8_30012023_125620_1.JPG
 1,27m, Vand, klasse 4 / VA50%



Foto: 30_1_9_30012023_125657_1.JPG
 1,53m, FS3, Forskudt samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 30	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------

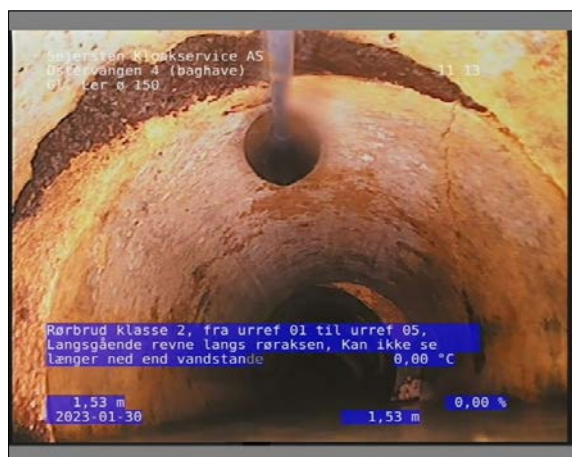


Foto: 30_1_10_30012023_125758_1.JPG
 1,53m, Rørbrud klasse 2, fra urref 01 til urref 05, Langsgående revne langs røraksen / Kan ikke se længer ned end vandstanden i ledningen



Foto: 30_1_11_30012023_125920_1.JPG
 1,86m, FS3, Forskudt samling



Foto: 30_1_12_30012023_130145_1.JPG
 2,07m, Påhugget stik klasse 1, urref 03, Manglende forbindelse mellem stik/hovedledning / Kan kun skimte påhungen pga af meget vand i ledning



Foto: 30_1_12_30012023_130211_2.JPG
 2,07m, Påhugget stik klasse 1, urref 03, Manglende forbindelse mellem stik/hovedledning / Kan kun skimte påhungen pga af meget vand i ledning

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 30	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 30_1_13_30012023_130622_1.JPG
 2,09m, Rørbrud klasse 2, fra urref 01 til urref 03, Sammensatte revner / RB2 omkring påhug - bundløb i urref 5



Foto: 30_1_14_30012023_130720_1.JPG
 2,38m, FS3, Forskudt samling, Start



Foto: 30_1_15_30012023_130758_1.JPG
 2,55m, Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Start



Foto: 30_1_15_30012023_130802_2.JPG
 2,55m, Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 30	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------

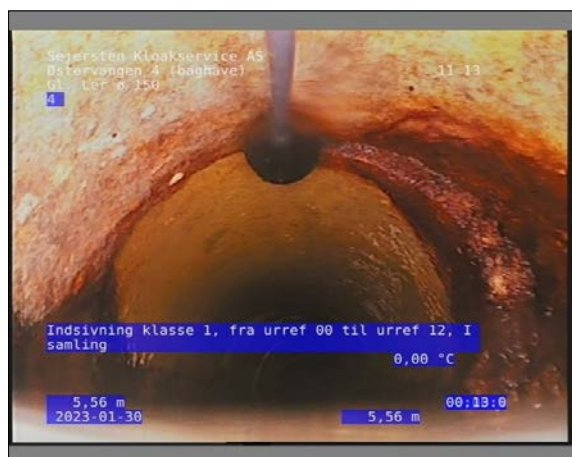


Foto: 30_1_17_30012023_131120_1.JPG
 5,56m, Indsivning klasse 1, fra urref 00 til urref 12, I samling



Foto: 30_1_18_30012023_131206_1.JPG
 6,62m, Indsivning klasse 1, fra urref 00 til urref 12, I samling, Start



Foto: 30_1_20_30012023_131316_1.JPG
 7,23m, Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Start



Foto: 30_1_21_30012023_131458_1.JPG
 10,28m, Belægninger klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Udfældninger, I samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 30	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------

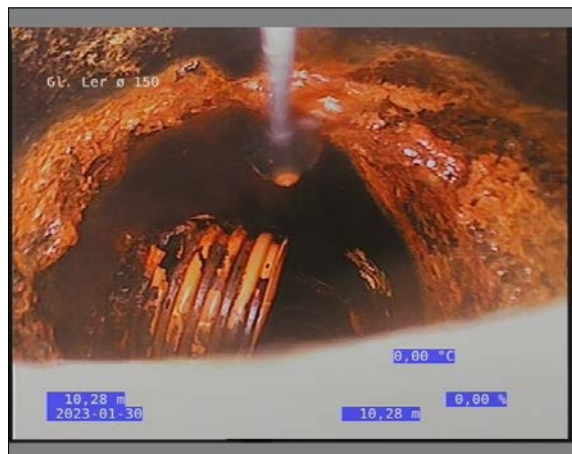


Foto: 30_1_22_30012023_131550_1.JPG
 10,28m, Påhugget stik klasse 4, urref 09, Indragende stik,
 Manglende forbindelse mellem stik/hovedledning / Drænrør



Foto: 30_1_22_30012023_131625_2.JPG
 10,28m, Påhugget stik klasse 4, urref 09, Indragende stik,
 Manglende forbindelse mellem stik/hovedledning / Drænrør



Foto: 30_1_23_30012023_131730_1.JPG
 10,52m, Rørbrud klasse 1, fra urref 07 til urref 11, Sammensatte
 revner / bundløb i urref 7



Foto: 30_1_26_30012023_131936_1.JPG
 10,56m, FS3, Forskudt samling, Stop

By



Sejersten Kloakservice AS
Strandsegårdsvej 1
Ølsted
Tel: 47 31 00 92
Fax:
Email: info@sejersten-kloak.dk

Inspektions Fotos

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Østervangen 4 (baghave)

30

11-13-1



Foto: 30_1_29_30012023_132053_1.JPG

10,56m, Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet kan ikke få kamera forbi inderavnede påhæng i ledning



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk			System : Regnvand				Dato : 30-01-2023				Rapp. nr. : 30012303										
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268			Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera			Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD										
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
	31_1A	0,00	ø150	S	Gl. Ler	S			4															Start I 13 Start 20 cm inde i ledning pga sandfrangbrønd			
		0,00																						Kunden er informeret om høj vandstand i ledning - køre ledning med håndskub kamera			
	31_3A	0,00												BE						S1	00 - 12	A					
	31_4A	0,35									FS									S2		F					
	31_5A	0,35												AF						S3	04 - 08	S					
	31_6A	0,59							4															Grumset vand nedsat sigtbarhed, VA70%			
	31_7A	0,84										RB									02 - 05	S		Bundløb i urref 7 - vandflowet trekker sand ind fra rørbrud, Skønnet			
	31_8A	0,84												RØ							02 - 04	F		Bundløb i urref 7 - rødder kommer ind fra rørbrund			
	31_9A	0,84													AF						03 - 09	S					
	31_10	1,12													RØ					S4	02 - 05	R					
		1,50													AF					E3	04 - 08	S					
	31_12	1,50														AF				S5	02 - 10	S		50% skønnet			
	31_13	1,72																						Sand går op over linsen kan ikke se noget			
	31_14	2,19							4															VA50%			
	31_15	2,19										RB									00 - 12	S		meget sand og vand i ledning - Skønnet			
		2,89									RB									S6	00 - 12	L		Der løber 2 st revner i hver side af ledning			
	31_17	2,89							4															VA40%			
	31_18	3,43												BE							08 - 10	U R					
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 10		Nummer : 13				11							
Filmfil : 31_1_1_30012023_135724.mpg																Sted/Gade : Østervangen 4 (baghave)				Adresse-ID :							
Bemærkning :																											



TV INSPEKTION

Sejersten Kloakservice ApS
Strandsegårdsvej 1K
3310 Ølsted
Telefon 47 31 00 92
E-mail: info@sejersten-kloak.dk

Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej						Media : Harddisk				System : Regnvand				Dato : 30-01-2023				Rapp. nr. : 30012303									
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård						Media-ID : WPA730268				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Sejersten Kloakservice AS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : MD									
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
	31_19	3,91								1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4		06	R	Skønnet	
	31_20	4,69															AF						E5	02 - 10	S		
	31_21	4,69														RØ							E4	02 - 05	R		
	31_22	4,69													IN									08 - 11	S		
	31_23	4,69													BE									09 - 03	U S		
		5,22										RB											E6	00 - 12	L		
	31_25	5,22													BE								S7	00 - 12	U S		
	31_26	5,22												RØ										02 - 06	F	Rødder i samling	
	31_27	5,80							3																	VA20%	
		5,80										FS											E2		F		
	31_29	8,83							4																	VA40%	
	31_30	9,96							3																	VA20%	
	31_31	11,09													BE									01 - 05	U S		
	31_32	11,59													BE									06 - 12	U R		
	31_33	11,59												IN										06 - 12	R		
		12,74												BE									E7	00 - 12	U S		
	31_35	13,20												BE										06 - 12	U S		
	31_36	13,20												RØ										12 - 06	P	Rødder i samling	
	31_37	13,55													IN									08 - 12	S		
	31_38	13,55												BE										08 - 01	U S		
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Gl. Hovedledning		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml														Fysisk Indeks : 10		Nummer : 13				11							
Filmfil : 31_1_1_30012023_135724.mpg																Sted/Gade : Østervangen 4 (baghave)				Adresse-ID :							
Bemærkning :																											

 TV INSPEKTION Sejersten Kloakservice ApS Strandsegårdsvej 1K 3310 Ølsted Telefon 47 31 00 92 E-mail: info@sejersten-kloak.dk																											
Kundenavn : Grundejerforeningen Strandsegårdsvej					Media : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 30-01-2023					Rapp. nr. : 30012303							
Sagsnavn : Grundejerforengen Strandsegård					Media-ID : WPA730268					Spulet før : Nej					Brug : I brug					Firma : Sejersten Kloakservice AS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : MD							
TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
	31_39	14,17													BE								S8	00 - 12	U	S	
		14,38													BE								E8	00 - 12	U	S	
	31_41	14,38	ø110	S	Plast	S													OK						M	D	Skønnet
		14,39																									Fejl i filoptagelse pga computer lagget hvilket gjorde at optagelsen ikke gik igang igen efter en indtastning - opdaget det først til slut
	31_42	14,71							4																		VA40%
	31_43	15,02							4																		Skønnet - Grumset vand, VA60%
	31_44	15,02													AF								S9	00 - 12	S		
	31_45 A	15,52													RØ								S10	00 - 12	R		Rødde i ledning kan ikke se hvor de kommer ind fra da der er meget flow og sand i ledning
	31_46	15,71							4																		Grumset vand nedsat sigtbarhed, VA80%
		15,71																									Kan ikke se hvad der sker i ledningen pga af meget sand, rødde og vandflow
		15,91												BE									E1	00 - 12	A		
	31_49	15,91													RØ								E10	00 - 12	R		
	31_50	15,91													AF								E9	00 - 12	S		
	31_51 A	15,92							4																		Inspektion stop grundet af kan ikke få kamera igennem ledning pga af meget sand, skønnet da det er meget svært at se for meget vandflow og høj vandstand samt grumset vand
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :						Slutpunkt :							
										Gl. Hovedledning		Type :		Brønd						Brønd							
Tekstfil : Strandsegårdsvej, 3310 Ølsted_main.xml										Fysisk Indeks : 10		Nummer : 13						11									
Filmfil : 31_1_1_30012023_135724.mpg												Sted/Gade : Østervangen 4 (baghave)						Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 31_1_1_30012023_135831_1.JPG
 0m, Vand, klasse 4 / Start I 13 Start 20 cm inde i ledning pga sandfrangbrønd



Foto: 31_1_3_30012023_135943_1.JPG
 0m, Belægninger klasse 1, fra urref 00 til urref 12, Belægning af anden type, Start



Foto: 31_1_4_30012023_140058_1.JPG
 0,35m, FS2, Forskudt samling, Start



Foto: 31_1_5_30012023_140127_1.JPG
 0,35m, Aflejring klasse 2, fra urref 04 til urref 08, Sand/Grus, Start

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 31_1_6_30012023_140231_1.JPG
 0,59m, Vand , klasse 4 / Grumset vand nedsat sigtbarhed, VA70%



Foto: 31_1_7_30012023_140640_1.JPG
 0,84m, Rørbrud klasse 3, fra urref 02 til urref 05, Sammensatte revner / Bundløb i urref 7 - vandflowet trekker sand ind fra rørbrud, Skønnet



Foto: 31_1_8_30012023_140744_1.JPG
 0,84m, Rødder klasse 2, fra urref 02 til urref 04, Fine rødder / Bundløb i urref 7 - rødder kommer ind fra rørbrud

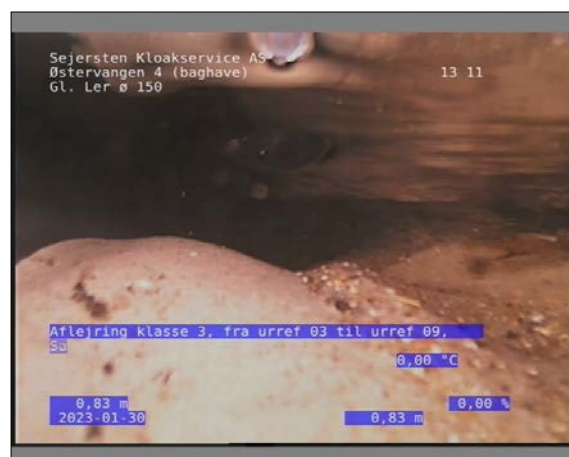


Foto: 31_1_9_30012023_140813_1.JPG
 0,84m, Aflejrings klasse 3, fra urref 03 til urref 09, Sand/Grus

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 31_1_10_30012023_141135_1.JPG
 1,12m, Rødder klasse 3, fra urref 02 til urref 05, Rodklump, Start



Foto: 31_1_12_30012023_141309_1.JPG
 1,5m, Aflejring klasse 4, fra urref 02 til urref 10, Sand/Grus, Start / 50% skønnet



Foto: 31_1_13_30012023_141400_1.JPG
 1,72m, Bemærkning / Sand går op over linsen kan ikke se noget



Foto: 31_1_14_30012023_141556_1.JPG
 2,19m, Vand, klasse 4 / VA50%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 31_1_15_30012023_141639_1.JPG
 2,19m, Rørbrud klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sammensatte revner / meget sand og vand i ledning - Skønnet

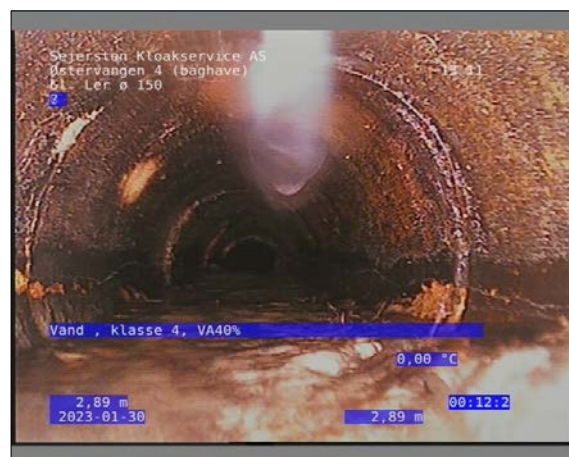


Foto: 31_1_17_30012023_142007_1.JPG
 2,89m, Vand , klasse 4 / VA40%



Foto: 31_1_18_30012023_142155_1.JPG
 3,43m, Belægninger klasse 1, fra urref 08 til urref 10, Udfældninger, På rørvæg

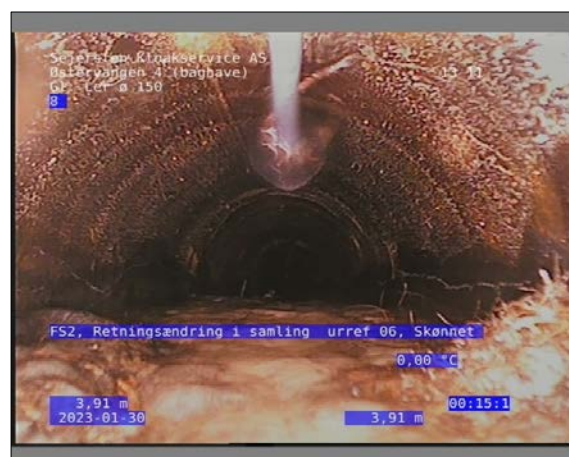


Foto: 31_1_19_30012023_142415_1.JPG
 3,91m, FS2, Retningsændring i samling urref 06 / Skønnet

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 31_1_20_30012023_142520_1.JPG
 4,69m, Aflejring klasse 4, fra urref 02 til urref 10, Sand/Grus, Stop



Foto: 31_1_21_30012023_142537_1.JPG
 4,69m, Rødder klasse 3, fra urref 02 til urref 05, Rodklump, Stop



Foto: 31_1_22_30012023_142623_1.JPG
 4,69m, Indsivning klasse 2, fra urref 08 til urref 11, I samling



Foto: 31_1_23_30012023_142700_1.JPG
 4,69m, Belægninger klasse 2, fra urref 09 til urref 03, Udfældninger, I samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 31_1_25_30012023_142753_1.JPG
 5,22m, Belægninger klasse 2, fra urref 00 til urref 12, Udfældninger, I samling, Start



Foto: 31_1_26_30012023_142822_1.JPG
 5,22m, Rødder klasse 1, fra urref 02 til urref 06, Fine rødder / Rødder i samling



Foto: 31_1_27_30012023_142855_1.JPG
 5,8m, Vand, klasse 3 / VA20%



Foto: 31_1_29_30012023_143008_1.JPG
 8,83m, Vand, klasse 4 / VA40%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 31_1_30_30012023_143046_1.JPG
 9,96m, Vand , klasse 3 / VA20%



Foto: 31_1_31_30012023_143202_1.JPG
 11,09m, Belægninger klasse 3, fra urref 01 til urref 05,
 Udfældninger, I samling



Foto: 31_1_32_30012023_143253_1.JPG
 11,59m, Belægninger klasse 3, fra urref 06 til urref 12,
 Udfældninger, På rørvæg



Foto: 31_1_33_30012023_143402_1.JPG
 11,59m, Indsivning klasse 2, fra urref 06 til urref 12, På rørvæg

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------

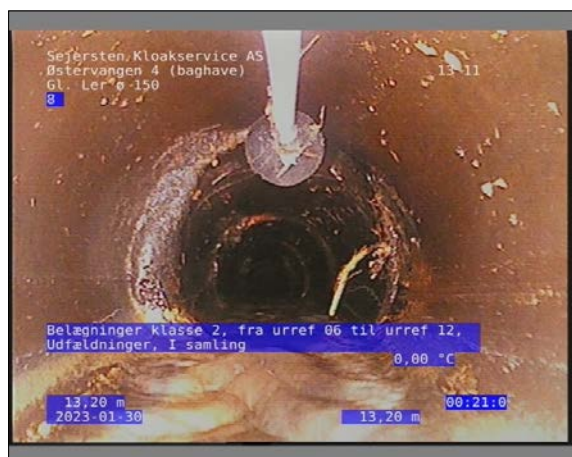


Foto: 31_1_35_30012023_143526_1.JPG
 13,2m, Belægninger klasse 2, fra urref 06 til urref 12,
 Udfældninger, I samling



Foto: 31_1_36_30012023_143559_1.JPG
 13,2m, Rødder klasse 2, fra urref 12 til urref 06, Pælerod /
 Rødder i samling



Foto: 31_1_37_30012023_143653_1.JPG
 13,55m, Indsivning klasse 3, fra urref 08 til urref 12, I samling



Foto: 31_1_38_30012023_143721_1.JPG
 13,55m, Belægninger klasse 2, fra urref 08 til urref 01,
 Udfældninger, I samling

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------

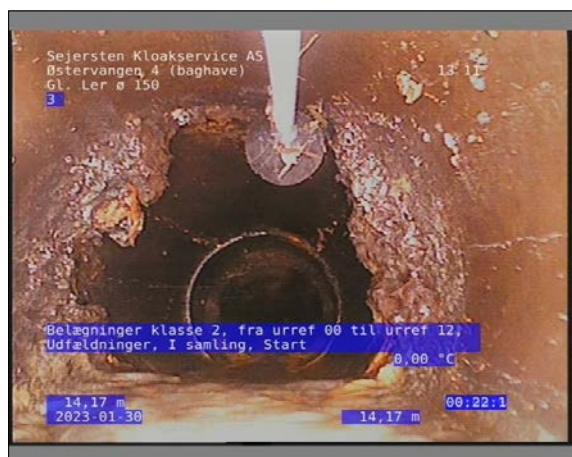


Foto: 31_1_39_30012023_143809_1.JPG
 14,17m, Belægninger klasse 2, fra urref 00 til urref 12,
 Udfældninger, I samling, Start

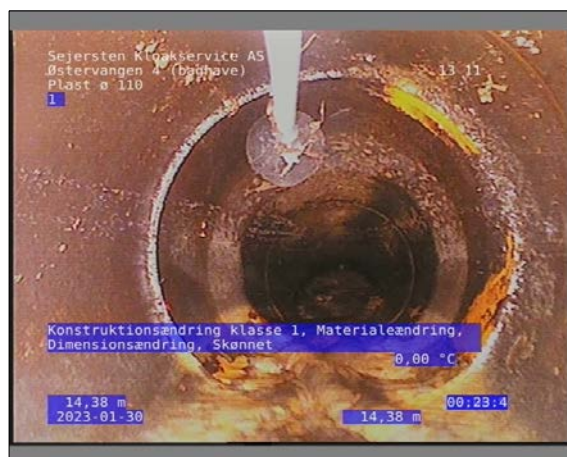


Foto: 31_1_41_30012023_144102_1.JPG
 14,38m, Konstruktionsændring klasse 1, Materialeændring,
 Dimensionsændring / Skønnet



Foto: 31_1_42_30012023_144359_1.JPG
 14,71m, Vand, klasse 4 / VA40%

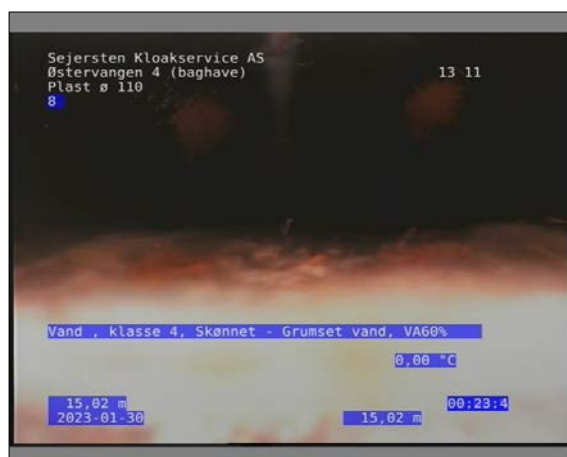


Foto: 31_1_43_30012023_144452_1.JPG
 15,02m, Vand, klasse 4 / Skønnet - Grumset vand, VA60%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 31_1_44_30012023_144547_1.JPG
 15,02m, Aflejring klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start



Foto: 31_1_44_30012023_144554_2.JPG
 15,02m, Aflejring klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Start



Foto: 31_1_45_30012023_144755_1.JPG
 15,52m, Rødder klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Rodklump, Start / Rødder i ledning kan ikke se hvor de kommer ind fra da der er meget flow og sand i ledning



Foto: 31_1_46_30012023_144934_1.JPG
 15,71m, Vand , klasse 4 / Grumset vand nedsat sigtbarhed, VA80%

Inspektions Fotos

By:	Gade: Østervangen 4 (baghave)	Dato:	Tæller: 31	Sektions navn: 11-13-1
-----	---	-------	----------------------	----------------------------------



Foto: 31_1_49_30012023_145447_1.JPG
 15,91m, Rødder klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Rodklump, Stop

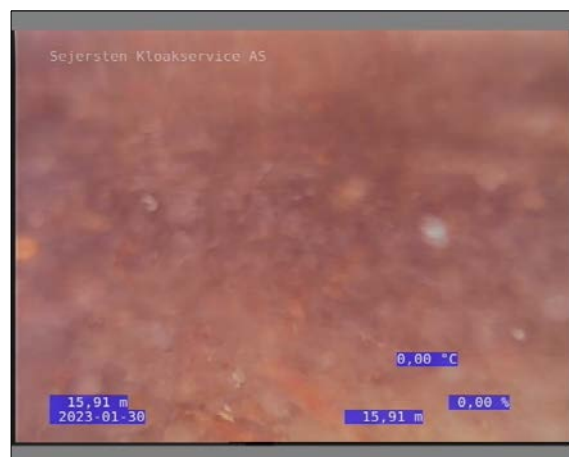


Foto: 31_1_50_30012023_145458_1.JPG
 15,91m, Aflejring klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Sand/Grus, Stop



Foto: 31_1_51_30012023_145723_1.JPG
 15,92m, Vand , klasse 4 / Inspektion stop grundet af kan ikke få kamera igennem ledning pga af meget sand, skønnet da det er meget svært at se for meget vandflow og høj vandstand samt grumset vand